

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

**Т И П О В Ы Е
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
К А Р Т Ы**

РАЗДЕЛ 09

АЛБОМ 09.03

УКАЗКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

СОДЕРЖАНИЕ

9.13.01.01	Укладка стальных трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм в непроходном канале с креплением при помощи кранов и трубоукладчиков.	3	стр.
9.13.01.05	Укладка стальных трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм в непроходном канале без крепления при помощи кранов и трубоукладчиков.	13	стр.
9.13.01.40	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм в траншеях без крепления при помощи кранов и трубоукладчиков.	25	стр.
9.11.01.20	Укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети диаметром до 200 мм при помощи талей и лебедок.	36	стр.
9.11.02.04	Прокладка трубопроводов наружной сети водопровода в водонасыщенных грунтах при глубине траншеи 5м Ду-800мм.	43	стр.
9.11.01.18	Укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети Ду-250-800мм при помощи трубоукладчиков и кранов.	55	стр.
9.11.01.19	Укладка стальных напорных трубопроводов наружной сети диаметром от 1000 до 1600 мм при помощи кранов- трубоукладчиков.	69	стр.
9.11.01.04	Сварка труб в звенья под слоем флюса сварочными тракторами ТС-17-М, ПТ-56 и полуавтоматом ПШ-5 при монтаже наружных сетей стальных напорных трубопроводов.	78	стр.
9.11.01.05	Ручная газовая сварка стыковых соединений наружных сетей стальных напорных трубопроводов Ду-100мм .	84	стр.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Сварка труб в звенья под слоем флюса сварочными тракторами ТС-17-М, ПТ-56 и полуавтоматом ПШ-5 при монтаже наружных сетей стальных напорных трубопроводов.

09.03.08
9.II.01.04

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Типовая технологическая карта применяется при проектировании организации производства работ по сварке труб в звенья под слоем флюса сварочным трактором ТС-17-М, сварочной головкой ПТ-56 и полуавтоматом ПШ-5.

В основу разработки типовой технологической карты положена сварка I звена из труб диаметром 325, 426, 529 и 630 мм в полевых условиях для сооружения напорных трубопроводов значительной протяженности (более 10 км), в летнее время года.

Трубы Ду 325 мм свариваются в звенья, длиной 50 м (10м×5) трубы Ду 426, 529, 630 мм свариваются в звенья, длиной 48 м (6м×8). Длина труб принята с учётом существующих ГОСТов.

В технологической карте предусматривается сварка труб двумя слоями под слоем флюса по первому слою (норвежскому шву), сваренному вручную.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям заключается в уточнении схемы сварки труб в звенья, а также объёмов работ, средств механизации и потребности в материально-технических ресурсах.

Н. ДИМИТРИЕВ.
Р. АРАКЕЛЯН.
М. ХАСИЕВ.
А. ГАТИЛОВ.

Н. Корзинин
В. Савин
В. Савин

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТРЕСТА "ОРГТЕХСТРОЙ"
НАЧАЛЬНИК О М С
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Разработана:
трестом "Оргтех -
строй" Главмурманск
строя
Минтяжстроя СССР

Утверждена:
Главными технически
ми управлениями
Минтяжстроя СССР
Минпромстроя СССР
Минстроя СССР
3 февраля 1972 года
№ 44-20-2-8/94

Срок введения
3 февраля 1972 года

П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

а) при сварке трактором ТС-17-М.

Таблица № 1.

№ п/п	Показатели	Диаметры труб в мм.			
		325	426	529	630
1.	Трудоёмкость на весь объём работ в чел./дн. (на I звено)	0,225	0,47	0,525	0,604
2.	Трудоёмкость на единицу измерения в чел.-час (на I звено)	1,8	3,78	4,2	4,83
3.	Выработка на одного рабочего в смену (звеньев)	4,5	2,1	1,85	1,6
4.	Потребное количество машино-смен электросварочного агрегата АСДП-500 (на I звено)	0,075	0,157	0,175	0,201

б) при сварке сварочной головкой ПТ-56 и полуавтоматом ПШ-5

Таблица № 2.

№ п/п	Показатели	Диаметры труб в мм.			
		325	426	529	630
1.	Трудоёмкость на весь объём работ в чел.-днях (на I звено)	0,248	0,525	0,58	0,725
2.	Трудоёмкость на единицу измерения, в чел.-час (на I звено)	1,98	4,20	4,62	5,25
3.	Выработка на одного рабочего в смену (звеньев)	4	1,85	1,7	1,4
4.	Потребное количество машино-смен электросварочного агрегата (на I звено)	0,083	0,175	0,194	0,242

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

а) Подготовка площадки для производства автоматической сварки труб в звенья.

До начала автоматической или полуавтоматической сварки труб в звенья необходимо выполнить следующие работы:

- подготовить площадку для стеллажей и стенда;
- смонтировать стеллажи и стенд;
- проложить временные автодороги для обслуживания площадки;
- доставить на площадку сварочное оборудование, монтажные механизмы, инвентарь и приспособления;
- доставить на площадку трехдневный запас труб и материалов;
- оборудовать противопожарные посты;
- оборудовать бытовые и складские помещения;
- подготовить звенья труб к автоматической сварке.

б) Подготовленные к сборке трубы собирают в звенья при помощи тяговой лебёдки ЛТ-3 и прихватывают электросваркой (3-4 прихватки длиной по 60 мм). Прихватки выполняются электродами МР-3; УОНИ 13/35 по соответствующей технологии.

Собранные в звенья трубы с помощью двух приспособлений СТ-2 накатываются на сварочный стенд с роликовыми опорами и закрепляются во вращателе.

Сварку ведут сварочным автоматом ТС-17-М, ПТ-56 или полуавтоматом ПШ-5.

Устанавливают автомат (полуавтомат) на стык, включают торцевой вращатель и одновременно начинают сварку.

После проварки первого слоя, его очищают от шлака и флюса с помощью шлифовальной машины И-147. Проваривают второй слой зачищают от шлака и флюса, останавливают вращатель и переставляют автомат (полуавтомат) на следующий стык.

После проварки последнего стыка звена, выключают вращатель, снимают автомат (полуавтомат), на стыки ставят клеймо, освобождают звено от вращателя и скатывают его на стеллажи.

в) Основные требования к качеству.

Швы выполненные автоматической или полуавтоматической сваркой должны иметь заданный размер, гладкую поверхность, плавный переход на основной металл и хорошее сплавление основного и электродного металлов. Металл шва должен быть плотным, без пор, трещин, газовых и шлаковых включений, непроваров и др. недопустимых дефектов.

Контроль включает следующие основные работы:

1. Предварительный контроль (проверка работы сварщика, электродной проволоки, флюса, сварочного оборудования);
2. Контроль качества сборки под сварку;
3. Наблюдение и контроль за правильным выполнением технологического процесса;
4. Контроль качества сварных швов.

Сварные швы подвергаются следующим способам контроля:

1. Наружный осмотр и проверка размеров шва.
2. Испытание механических свойств наглавливаемого металла.
3. Металлографический контроль.
4. Гидравлическое и пневматическое испытание.
5. Просвечивание рентгеновскими и гамма лучами.
6. Ультразвуковой метод.
7. Магнитный метод.

СНИП Ш-Г. Д-62.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА

РАБОЧИХ.

а) Состав звена и распределение работы по профессиям.

Таблиц. № 3.

№ звена	Состав звена по профессиям	Количество чел.	Перечень работы.
I	Электросварщик на автоматических машинах 5 разр. Э-1.	I	Автоматическая или полуавтоматическая сварка труб.
	Электросварщик на автоматических машинах 2 разряда Э-2.	I	Зачистка от шлака сварных швов, зарядка кассет с зачистной сварочной проволоки. Накатывание звена труб на роликовые опоры.
	Машинист электросварочного агрегата 4 разряда М-1.	I	Обслуживание электросварочного агрегата.

б) Приемы и методы работ.

Звено № I электросварщиков состоит из 3-х человек:

Электросварщик на автоматических машинах 5р - I чел. (Э-1);

- " - " - " - 2р - I чел. (Э-2);

Машинист электросварочного агрегата 4р - I чел. (М-1);

Электросварщики Э-1 и Э-2 ведут автоматическую сварку труб в звенья, а машинист (М-1) в свободное от обслуживания сварочного агрегата время, помогает электросварщикам.

в) Последовательность выполнения основных рабочих операций.

Собранные в звенья трубы с помощью приспособлений СТ-2 звеном накатываются на сварочный стенд с роликовыми опорами и закрепляется во вращателе. Электросварщик Э-2 очищает сварочную проволоку и направляет кассету и бункер флюсом.

Электросварщик Э-1 устанавливает сварочную головку на стык, регулирует режим сварки. Электросварщик Э-2 включает вращатель и одновременно электросварщик Э-1 начинает сварку стыка.

После проварки I-го слоя электросварщик Э-2 зачищает его от шлака и флюса с помощью шлифовальной машины И-147 и засыпает в бункер флюс.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Сварка труб Ду = 426 мм	стык	7	0,54	3,78	Эл/сварщик на автоматических машинах 5р-I; 2р-I; Машинист эл.сварочного агрегата 4р-I.	
3.	Сварка труб Ду = 529 мм	стык	7	0,6	4,2	Эл/сварщик на автоматических машинах 5р-I; 2р-I; Машинист эл.сварочного агрегата 4р-I.	
4.	Сварка труб Ду = 630 мм	стык	7	0,69	4,83	Эл/сварщик на автоматических машинах 5р-I; 2р-I; Машинист эл.сварочного агрегата 4р-I.	
	Сварочной головкой ПТ-56 и полуавтоматом ПШ-5.						
1.	Сварка труб Ду = 325 мм	стык	4	0,495	1,98	Эл/сварщик на автоматических машинах 5р-I; 2р-I. Машинист эл.сварочного агрегата 4р-I.	
2.	Сварка труб Ду=426 мм	стык	7	0,6	4,20	Эл/сварщик на автоматич. машинах 5р-I; 2р-I. Машинист эл.сварочного агрегата 4р-I.	
3.	Сварка труб Ду=529 мм	стык	7	0,66	4,62	Эл/сварщик на автоматических машинах 5р-I; 2р-I. Машинист эл.сварочного агрегата 4р-I.	
4.	Сварка труб Ду=630 мм	стык	7	0,75	5,25	Эл/сварщик на автоматических машинах 5р-I; 2р-I. Машинист эл.сварочного агрегата 4р-I.	

09.05.00
9.II.01.04

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

(на сварку одного звена)

Таблица № 4.

№ пп	Шифр норм	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Норма време на на ед. изм. в ч-час	Затр. труда на весь объём работ ч-час	Расп. на ед изм. руб. коп	Стоим. затрат труда на весь объём работ р.коп
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Сварка труб сварочным трактором ТС-17-М</u>						
1.	§22-16 Б а-6	Автоматическая сварка под флюсом стыковых U-образных соединений труб Ду 325мм со скоса ми 2-х кромок при угле раскрытия 60-70°, толщ и на стенок труб 7-10мм; количество стыков в звене более 1.	стык	4	0,45	1,8	0-273	1-092
2.	§22-16 Б в-6	То же, Ду 426 мм	стык	7	0,54	3,76	0-328	2-296
3.	§22-16 Б д-6	То же, Ду 529 мм	стык	7	0,6	4,2	0-364	2-548
4.	§22-16 Б е-6	То же, Ду 630 мм	стык	7	0,69	4,83	0-415	2-905
		<u>II. Сварка труб сварочной головкой типа ПТ-56 и полуавтоматом ПШ-5</u>						
1.	§22-16 А а-6	Автоматическая сварка под флюсом стыковых U-образных соединений труб Ду 325 мм со скосами двух кромок при угле раскрытия 60-70°, толщина стенок труб 7-10мм; количество стыков в звене более 1.	стык	4	0,495	1,98	0-30	1-20
2.	§22-16 А в-6	То же, Ду 426 мм	стык	7	0,6	4,20	0-364	2-548
3.	§22-16 А д-6	То же, Ду 529 мм	стык	7	0,66	4,62	0-40	2-80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	§22- -16 А е-6	То же, Ду 630 мм	стык	7	0,75	5,25	0-455	3-185

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.

И. Основные материалы на I звено.

Таблица № 5.

№ пп	Наименование	марка	Ед. изм.	Количество			
				При Ду в мм.			
				325	426	529	630
1.	Проволока варная	СВ-08	кг	3,7	8,54	10,5	12,60
2.	Ф л в о	АН-348А	кг	0,4	1,05	1,26	1,4

2. Машины, оборудование, механизированный инструмент.

Таблица № 6.

№ пп	Наименование	Тип	Марка	Количество	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6
1.	Автокран		К-61	1	Стрелы = 7,35 м; 0 ах = 6 тн.
2.	Эл/сварочный агрегат	пневмо- колёсн.	ДСДП- -500	2	для автоматической эл.сварки с генера- тором СТП-3-УШ.
3.	Сварочная головка или сварочный трак- тор или полуавтомат	ПТ-56 ТС-17 ПШ-5		1	скорость сварки 20-50 м/час
4.	Торцовый вращатель		ВТ	1	с эл.двигателем ГКГ-1500
5.	Роликовые опоры		РО	6	для труб Ду 325, 426, 529 и 630 мм.
6.	Лебёдка тяговая	с эл/двигателем постоян- ного тока	ЛТ-3	1	тяговое усилие 3 тн

09.08.08
9.II.01.04

1	2	3	4	5	6	
7.	Приспособление для сбрасывания труб	гидравлический	СТ-2	2	грузоподъёмность 5 тн. трубы Ду 325 мм на роликовых опорах вес 4,75 кг. Ярославский завод "Электроинструмент"	
8.	Центровочный кондуктор			I		
9.	Шлифовальная машинка	электрическая	И-147	I		
I0	Сварочный провод	сечения 70 мм	ПРГД-500	45м		
II	То же	то же	то же	6м		
I2	Кабель	сечения 2x4+4x2,5	РПШ-220	42м		
I3	Кабель	сечения 3x2,5	РПШ-220	6м		
I4	Запасные части: а) наконечник б) мундштук		№14-02-03 №14-02-01	3 I		
I5	Инструменты: а) специальный ключ б) зубило слесарное в) молоток г) щётка стальная д) ключ гаечный двухсторонний е) то же ж) то же	к сменным гаечным вращателям 9 x II I4 x I7 22 x 27	 БЗ	 I 2 2 I I I		20 x 60°
I6	Принадлежности: а) противень для флюса б) сито для флюса в) осовок для флюса			I I I		
I7	Монтажное полотно:це		ПМ	2	0 = 5 тн.	

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Таблица № 7.

№ п/п	Наименование эксплуатационных материалов	Ед. изм	Норма на час работы АСДП-500	Количество на весь объём работы (I звено)			
				Диаметр труб в мм.			
				325	426	529	630
I	2	3	4	5	6	7	8
	<u>I. При сварке трактором ТС-17-М</u>						
1.	Дизельное топливо	кг	10,9	6,54	13,69	15,26	17,53
2.	А в т о л	кг	0,01	0,006	0,012	0,014	0,016
3.	Н и г р о л	кг	0,15	0,09	0,188	0,21	0,24
4.	Индустриальное масло	кг	0,07	0,042	0,088	0,098	0,112
5.	Дизельная смазка	кг	0,55	0,33	0,69	0,77	0,88
6.	С о л и д о л	кг	0,07	0,042	0,088	0,098	0,112
	<u>II. При сварке горелкой ПТ-56 и полуавтоматом ПШ-5</u>						
1.	Дизельное топливо	кг	10,9	7,24	15,2	16,92	21,1
2.	А в т о л	кг	0,01	0,07	0,014	0,015	0,019
3.	Н и г р о л	кг	0,15	0,1	0,21	0,23	0,29
4.	Индустриальное масло	кг	0,07	0,046	0,098	0,108	0,135
5.	Дизельная смазка	кг	0,55	0,36	0,77	0,85	1,06
6.	С о л и д о л	кг	0,07	0,046	0,098	0,108	0,135

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 20^{го} июля 1979 г.
Заказ 1872 Тираж 700