

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО НОРМАТИВОВ ПО ТРУДУ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР  
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Утверждены:  
Государственным комитетом СССР  
по труду и социальным вопросам  
и Секретариатом ВЦСПС  
Постановление № 342 18-14  
от 25 мая 1987 г.

**ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ -  
НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ**  
на слесарные работы  
по ремонту оборудования

МОСКВА ЭКОНОМИКА 1989

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

---

1.1. Общемашиностроительные нормативы времени предназначены для расчета укрупненных нормативов и норм времени.

1.2. При пересмотре нормативов в основу положены следующие материалы: данные фотохронометражных наблюдений и результатов анализа организации труда;

Общемашиностроительные нормативы времени на слесарные работы по ремонту оборудования (М.: НИИ труда, 1973);

Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей и слесарно-сборочные работы по сборке машин (М.: НИИ труда, 1982).

1.3. При пересмотре нормативов использованы:

Положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве, утвержденное постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС № 226/П-6 от 19 июня 1986 г.;

Методические рекомендации по разработке нормативных материалов для нормирования труда рабочих (М.: НИИ труда, 1983).

1.4. В нормативных картах приведены эмпирические формулы, по которым рассчитаны нормативы времени в зависимости от принятых факторов. Эти формулы могут быть использованы при расчете норм времени на ЭВМ.

1.5. Нормативная часть сборника состоит из 4 частей:

слесарно-разборочные работы;

слесарно-сборочные работы;

вспомогательные работы;

слесарные работы.

1.6. Нормативы времени установлены на выполнение комплекса приемов или приема одним слесарем-ремонтником в нормальных условиях труда.

При выполнении работ слесарем-ремонтником в стесненном положении, ограничивающем его движение (т. е. при установке деталей, узлов снизу, в труднодоступных местах, на ощупь стоя на коленях или сидя на корточках), время, указанное в картах соответствующих нормативов, рекомендуется применять с коэффициентом 1,3.

1.7. Нормативы времени предусматривают выполнение работ вручную с деталями и узлами массой до 20 кг.

При работе вручную с деталями и узлами массой 20–30 кг время в картах увеличивать на коэффициент 1,2.

Снятие и установку деталей (узлов) массой свыше 30 кг производят электротельфером со скоростью перемещения 20 м/мин и скоростью подъема до 8 м/мин; электромостовым краном со скоростью перемещения крана 70 м/мин, со скоростью перемещения тележки 40 м/мин и скоростью подъема 8 м/мин; кран-балкой со скоростью перемещения крана 30 м/мин, скоростью подъема 8 м/мин и скоростью перемещения тали 30 м/мин.

Нормативами правка прутков, углового проката, валов (валиков) вручную предусматривается при прогибе (кривизне) 15 мм на 1 пог. м и с точностью правки до 2 мм.

При правке прутков, углового проката, валов (валиков) при прогибе (кривизне) до 15 мм на 1 пог. м и с точностью правки до 2 мм время по карте применяют с коэффициентом 0,85.

При правке прутков, углового проката, валов (валиков) при прогибе (кривизне) свыше 15 мм на 1 пог. м и с точностью правки до 2 мм время по карте применяют с коэффициентом 1,3, а при точности правки до 4 мм — с коэффициентом 1,15.

Нормативы времени на вывертывание (ввертывание) болтов, винтов, гаек и шпилек даны для трубной и метрической резьбы с крупным шагом. При вывертывании (ввертывании) болтов, винтов, гаек и шпилек метрической резьбы с мелким шагом время по карте увеличивают на коэффициент 1,2.

Запрессовка (выпрессовка) деталей, предусмотренная нормативами, производится без подогрева (охлаждения) деталей. При предварительном нагреве (охлаждении) деталей время по карте на запрессовку (выпрессовку) применяют с коэффициентом 0,7.

Приведенные в нормативных картах пределы числовых показателей (длина, диаметр, масса и т. д.), в которых указано «до», следует понимать включительно.

## 1.8. МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМ ВРЕМЕНИ ПО НОРМАТИВАМ

(Расчет производится по действующей на заводе технологии)

Норма времени на слесарный ремонт оборудования (металлорежущего, литейного, деревообрабатывающего и кузнечно-прессового) при пользовании настоящими нормативами рассчитывается следующим образом:

$$N_{sp} = \sum_{y=1}^n N_{sp,y} + N_{sp,pc}$$

где  $N_{sp}$  — норма времени на слесарный ремонт одного станка (машины), чел.-ч;  
 $\sum_{y=1}^n N_{sp,y}$  — сумма норм времени на слесарный ремонт (разборку, ремонт, сборку) узлов станка (машины), чел.-ч;

$n$  — количество узлов в станке (машине), шт.;

$N_{sp,pc}$  — норма времени на общую разборку и сборку станка (машины), чел.-ч.

Норма времени на слесарный ремонт узла станка (машины) определяется по формуле

$$N_{sp,y} = \sum_{o=1}^n N_{sp,o}$$

где  $\sum_{o=1}^n N_{sp,o}$  — сумма норм времени на слесарные операции, входящие в ремонт узла станка (машины).

Норма времени на общую разборку и сборку станка определяется по формуле

$$N_{sp,pc} = \sum_{op=1}^n N_{sp,op} + \sum_{oc=1}^n N_{sp,oc}$$

где  $\sum_{op=1}^n N_{sp,op}$  — сумма норм времени на слесарные операции по общей разборке станка (машины);

$\sum_{oc=1}^n N_{sp,oc}$  — сумма норм времени на слесарные операции по общей сборке станка (машины).

Ниже приведена формула, по которой рассчитывается норма времени на слесарную операцию

$$N_{\text{вр.н}} = T_{\text{оп}} \cdot K,$$

где  $T_{\text{оп}}$  — оперативное время на слесарную операцию, которое определяется как сумма нормативного оперативного времени на выполнение комплексов приемов и приемов, входящих в операцию, т. е.

$$T_{\text{оп}} = t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_n,$$

где  $t_1, t_2, t_n$  — нормативное оперативное время на выполнение комплекса приемов или приема операции (берется по соответствующей карте-сборника нормативов); —

$n$  — количество комплексов приемов или приемов, входящих в операцию;  
 $K$  — коэффициент, учитывающий время на подготовительно-заключительную работу, на обслуживание рабочего места, на отдых и личные потребности, необходимое для выполнения данной операции:

$$K = 1 + \frac{a_{\text{пз}} + a_{\text{обс}} + a_{\text{отд}} + a_{\text{л.п}}}{100},$$

где  $a_{\text{пз}}$  — время на подготовительно-заключительную работу;  
 $a_{\text{обс}}$  — время на обслуживание рабочего места;  
 $a_{\text{отд}}$  — время на отдых;  
 $a_{\text{л.п}}$  — время на личные потребности;  
 $a_{\text{пз}}, a_{\text{обс}}, a_{\text{отд}}, a_{\text{л.п}}$  — в процентах от оперативного времени (берутся по соответствующим картам сборника нормативов).


### 1.8.1. Пример расчета нормы времени на ремонт по нормативам

О п е р а ц и я : ремонт задней бабки станка модели 16К20

И с х о д н ы е д а н н ы е : общая масса задней бабки — 97,9 кг;  
 количество деталей — 53 шт.

№ п/п	Наименование детали	Основные размеры	Количество	Материал	Масса одной детали
1	Корпус	418 × 244 × 235	1	C421-40	46,0
2	Гайка	∅ 28 × 5 L66	1	C421-40	0,3
3	Гайка	∅ 22 L55	1	C421-40	0,25
4	Фланец	∅ 76	1	C421-40	0,55
5	Маховичок	∅ 250	1	C421-40	3,0
6	Плита	322 × 246 × 55	1	C421-40	18,0
7	Рычаг	∅ 22H7 L 60	1	C421-40	2,25
8	Винт	Трапецевидная резьба 28 × 5 левая L 218	1	Сталь 40	1,50
9	Валик эксцентриковый	∅ 40С L 185	1	Сталь 45	0,96
10	Болт	M24 L 130	1	Сталь 40	0,68
11	Болт	M20 L 65	1	Сталь 40	0,35

№ п/п	Наименование детали	Основные размеры	Количество	Материал	Масса одной детали
12	Планка	L 270	1	Сталь 45	3,87
13	Уплотнение	Ø 74	1		
14	Упор	Ø 16Н, L 13	1	Сталь 40	0,08
15	Фланец	Ø 73 L5	1	Сталь 45	0,22
16	Втулка	Ø 40 L 29	1	Сталь 45	0,15
17	Гайка	M16, L 30	1	Сталь 45	0,27
18	Шайба	Ø 25	1	Сталь 45	0,34
19	Кольцо	Ø 25	1	Сталь А12	0,03
20	Пробка	Ø 10, L 8	1	Сталь А12	0,01
21	Прокладка	89 × 399	1		
22	Пинопль	Ø 75 × 380	1	Сталь 40	9,2
23	Винт	M12, L 27	2	Сталь 45	0,1
24	Упор	M8, L 30	1	Сталь 45	0,02
25	Ступица	Ø 36, L 55	1	Сталь 45	0,3
26	Винт	Ø 30, L 30	4	Сталь 45	0,15
27	Втулка	Ø 38, L 28	1	Сталь А12	0,38
28	Втулка	Ø 38, L 42	1	Сталь А12	0,6
29	Проставка	Ø 15,5	1	—	0,25
30	Гайка	Ø 16, L 20	1	Сталь 45	
31	Упор	Ø 12, L 22	1	Сталь 40	0,03
32	Планка	L 188	1	Сталь 40	4,25
33	Кольцо делительное	Ø 49,7, L 75	1	Сталь А12	0,104
34	Ручка	L 95	1	Сталь А12	0,4
35	Рукоятка	Ø 35, L 220	1	Сталь А12	0,5
36	Ось ручки	Ø 12, L 25	1	Сталь 45	
37	Крышка	Ø 88, L 10,5	1	—	0,04
38	Подшипник	16 × 20	1	Сталь 45	
39	Рукоятка	Ø 18С, L 260	1	Сталь А12	0,5
40	Труба	Ø 6, L 148	1	Медь	0,023
41	Кольцо пружинное	Ø 20	1	Сталь А12	—
42	Штифт	Ø 6Г L 16	1	Сталь 45	—
43	Штифт	Ø 8Г L 16	1	Сталь 45	—
44	Винт	M10 L 20	1	Сталь 35	
45	Штифт	Ø 5Г L 36	1		
46	Гайка	M8	1		
47	Шпонка	6 × 11	1		
48	Винты	M8	3		
49	Винт	M8 L 12	1		
50	Подшипник	16 мм L 20	1		
51	Штифт	5 × 38	1		
52	Втулка	Ø 24 L 75	1		
53	Подшипник	25 × 47 × 15	1		

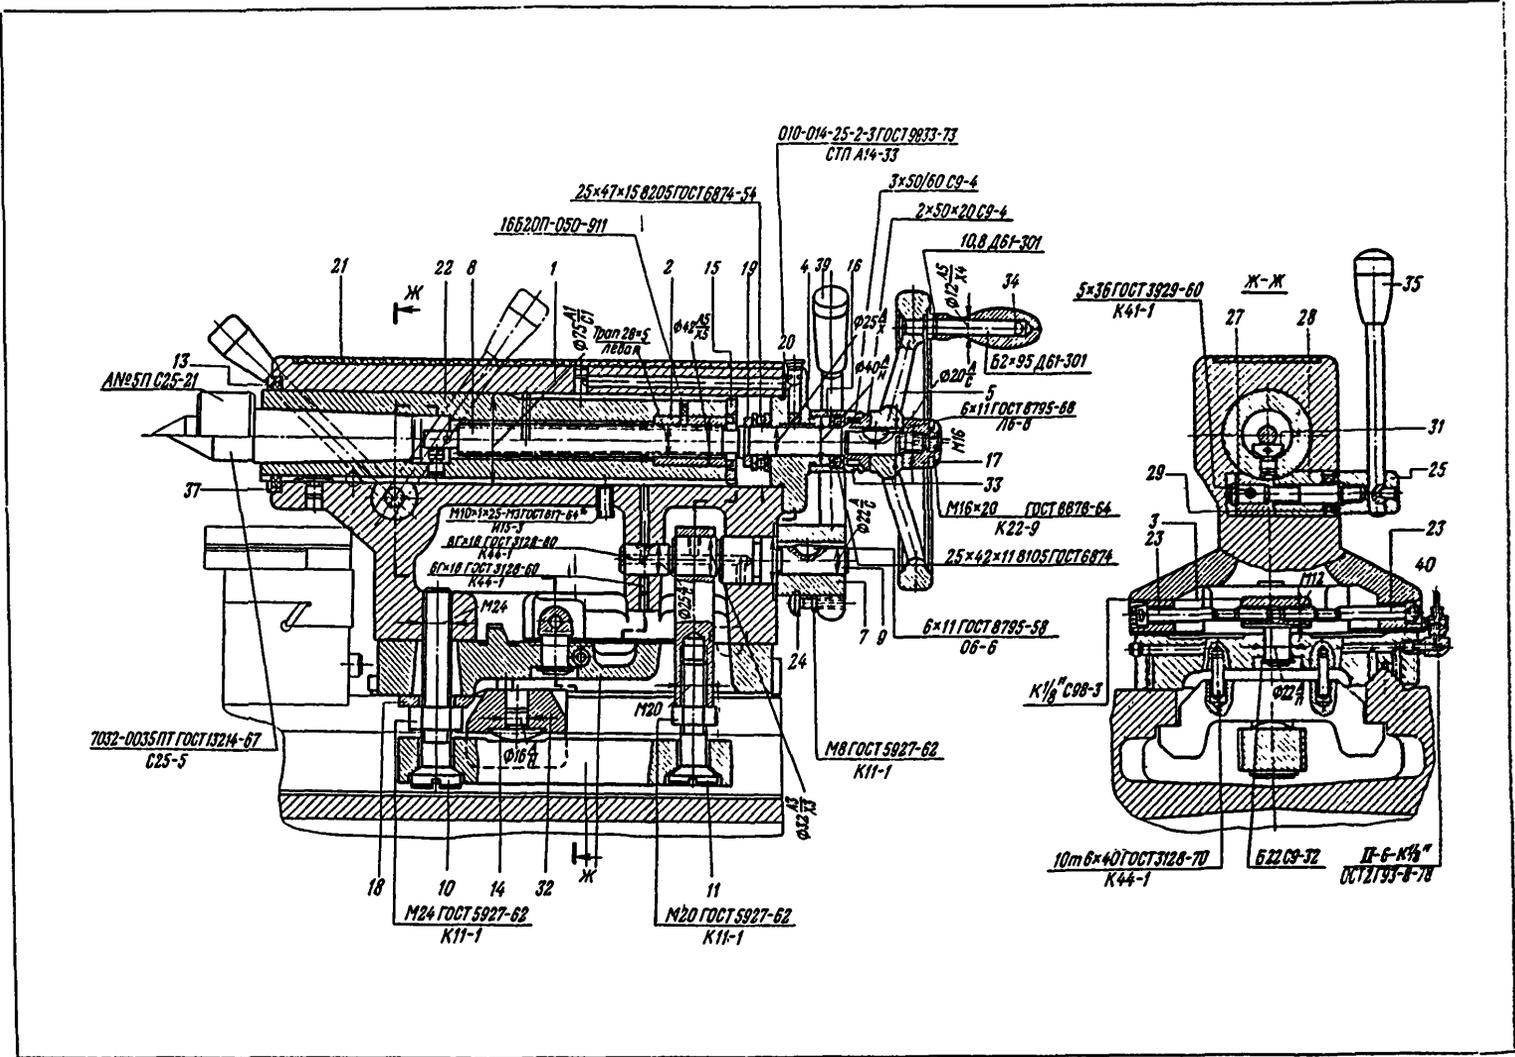

## 1.8.1.1. Расчет нормы времени на разборку задней бабки


№ операции	№ пере-хода	Наименование и содержание работ	Факторы, влияющие на продолжительность разборки	№ карты, позиция, лист	Время, мин
<b>I</b>					
<b>Разборка задней бабки</b>					
1		Застропить корпус задней бабки 1, установить на верстак, расстропить	Q в сборе 97,9 кг L наибольший размер 482 мм	138—3 27—2	0,20 0,38
2		Снять трубу 40	∅ трубы 6 мм, L трубы 148 мм	52—1	1,05
3		Вывернуть болты 10, 11	∅ болта 24 мм L вывертывания 130 мм	4-ф К-1,4	$2,20 \cdot 1,4 = 3,09$
			∅ болта 20 мм L вывертывания 60 мм	4-6 К-1,4	$1,13 \cdot 1,4 = 1,58$
4		Снять планку 12	Q планки 3,87 кг L планки 270 мм	26—3	0,30
5		Снять шайбу 18	∅ шайбы 20 мм L продвижения 130 мм	12—2	0,12
6		Снять планку 32	Q планки 4,25 кг L планки 188 мм	26—3	0,30
		<b>Итого</b>			<b>T<sub>оп.р.</sub> = 7,02</b>
<b>II</b>					
<b>Снятие и разборка плиты</b>					
1		Вывернуть винты 23	∅ винта 12 мм L вывертывания 27 мм количество 2 шт.	8—5 К = 0,95	$0,41 \cdot 0,95 \cdot 2 = 0,78$
2		Снять плиту 6	Q плиты 18 кг наибольший размер детали 322 мм	27—2	0,33
3		Выпрессовать упор 14	∅ упора 15Н мм L посадки 23 мм	23—4	0,55
4		Снять пружинное кольцо 41	∅ кольца 20 мм L продвижения 15 мм	41—1	0,17
5		Снять гайку 3	Q гайки 0,25 кг, L 55 мм	32—1	0,50
6		Выпрессовать штифты 42, 43	∅ штифта 6Г мм, L 16 мм ∅ 8Г мм, L 16 мм	23—2 23—3	0,39 0,44
7		Вывернуть винт 44	∅ винта 10 мм L вывертывания 20 мм	8—4	0,23
8		Снять рычаг 7	Q рычага 2,25 кг L продвижения 60 мм ∅ вала 22 мм	40—1	0,76

	9	Выпрессовать штифт 45	∅ штифта 5Г мм L выпрессовки 36 мм	23-2	0,52
	10	Снять рукоятку 39	Q рукоятки 0,5 кг L продвижения 40 мм	32-1	0,38
	11	Вывернуть упор 24	∅ упора 8 мм L вывертывания 30 мм	8-3	0,42
	12	Снять гайку 46	∅ гайки 8 мм L 30 мм	12-1	0,05
	13	Снять шпонку 47	6 × 11	21-3 К-1,2	0,25 · 1,2 = 0,3
	14	Вынуть эксцентриковый валик 9	Q валика 0,96 кг L выпрессовки 185 мм	37-Ф	0,42
	15	Вынуть проставку 29	∅ проставки 15,5 мм	14-1 лист 2	0,17
		<b>Итого</b>			<b>T<sub>оп.р2</sub> = 6,41</b>
<b>III</b>		<b>Снятие и разборка пиноли</b>			
	1.	Извлечь пиноль в сборе 22	Q пиноли 9,2 кг L 380 мм	31-5	0,70
	2	Вывернуть винты 48	∅ винта 8 мм L вывертывания 15 мм количество 3 шт.	8-3 К = 0,95	0,19 · 0,95 · 3 = 0,54
	3	Снять фланец 15	Q фланца 0,22 кг L фланца 73 мм	26-1	0,15
	4	Снять гайку 2	Q гайки 0,3 кг	32-1	0,50 · 1,2 = 0,60
	5	Извлечь упор 31	l продвижения 66 мм ∅ упора 12 мм	К = 1,2 23-4	0,55
	6	Извлечь рукоятку 35	l продвижения 22 мм ∅ рукоятки 16 мм Q рукоятки 0,5 кг	31-1	0,20
		<b>Итого</b>	L продвижения 50 мм		<b>T<sub>оп.р1</sub> = 2,74</b>
<b>IV</b>		<b>Разборка рукоятки</b>			
	1	Вывернуть винт 49	∅ винта 8 мм L вывертывания 12 мм	8-3	0,19
	2	Снять ступицу 25	∅ ступицы 36 мм L 55 мм	13-4	0,29
	3	Снять проставку 29	L проставки 36 мм	14-1 лист 2	0,17

№ операции	№ пере-хода	Наименование и содержание работ	Факторы, влияющие на продолжительность разборки	№ карты, позиция, лист	Время, мин
	4	Снять подшипник 38	∅ подшипника 16 мм L выпрессовки 20 мм	35-1	0,25
	5	Снять втулку 28	∅ втулки 38 мм L выпрессовки 42 мм	45-3	1,92
	6	Выбить штифт 51	∅ штифта 5 мм L посадки 38 мм	23-2	0,52
	7	Снять втулку 27	∅ втулки 38 мм L выпрессовки 28 мм	45-3	1,55
	8	Вывернуть пробку 20	∅ пробки 10 мм	6-3	0,28
	9	Вывернуть винты 26	L вывертывания 8 мм ∅ винта 20 мм L вывертывания 30 мм количество 4 шт.	8-7 K = 0,95	0,59 · 4 · 0,95 = 2,24
	10	Снять винт 8	Q винта 1,5 кг L винта 410 мм	29-4	0,31
	11	Вывернуть гайку 30	∅ гайки 16 мм L вывертывания 20 мм	4-5	0,39
	12	Снять маховичок 5	Q маховичка 3 кг L посадки 60 мм	16-4	0,73
		<b>Итого</b>			<b>T<sub>оп.р.</sub> = 8,82</b>
<b>V</b>		<b>Разборка маховичка</b>			
	1	Снять ручку 34	Q ручки 0,4 кг L продвижения 70 мм	32-1	0,50
	2	Выпрессовать ось ручки 36	∅ оси 12 мм L посадки 25 мм	13-2	0,05
	3	Снять втулку 52	∅ втулки 24 мм L выпрессовки 75 мм	45-2	2,09
	4	Снять делительное кольцо 33	Q кольца 0,104 кг L продвижения 75 мм	31-2	0,22
	5	Снять втулку 16	∅ втулки 40 мм L выпрессовки 80 мм	45-3	2,55
	6	Снять шпонку 47	S шпонки сегментной 6 × 11	21-3 K = 1,2	0,25 · 1,2 = 0,30
	7	Снять подшипник 53	∅ подшипника 25 мм L выпрессовки 125 мм	35-2	1,15

№ операции	№ пере-хода	Наименование и содержание работ	Факторы, влияющие на продолжительность разборки	№ карты, позиция, лист	Время, мин
	8	Снять фланец 4	Q фланца 0,55 кг	31-3	0,26
	9	Снять кольцо 19	L продвижения 140 мм Q кольца 0,03 кг	31-3	0,26
		Итого	L продвижения 160 мм		$T_{оп.рз} = 7,38$
VI		Разборка корпуса задней бабки			
	1	Снять крышку 37	Q крышки 0,04 кг, $\phi$ 88 мм	26-1	0,15
	2	Снять уплотнение 13	$\phi$ уплотнения 74 мм	12-4	$0,08 \cdot 0,9 = 0,07$
	3	Снять прокладку 21	L продвижения 17 мм 89 × 399	K = 0,9 14-10 лист 1	0,23
		Итого			$T_{оп.рз} = 0,45$
VII		Промывка деталей			
	1	Промыть детали задней бабки	Перемещение электротельфером на расстояние 2 м, масса 97,3 кг, количество деталей 53 шт.	139-1 149-8	1,00 5,10
		Итого			$T_{оп.рз} = 6,10$

1.8.1.2. Расчет нормы времени на ремонт задней бабки

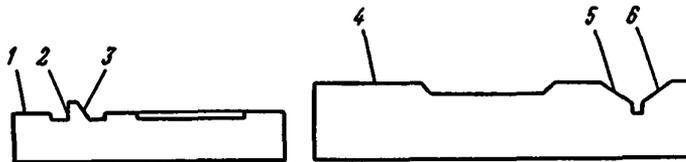

№ операции	№ перехода	Наименование и содержание работ	Факторы, влияющие на продолжительность ремонта	№ карты, позиция, лист	Время, мин
I		<b>Ремонт корпуса</b>	<b>задней бабки</b>		
	1	Зачистить забоины и задиры поверхностей 1, 2, 3, 4, 5, 6	Инструмент — напильник, длина контура поверхности $L = 418$ мм $L = 110$ мм $L = 160$ мм $L = 840$ мм $L = 320$ мм $L = 320$ мм $L = 800$ мм	174—1	1,32 0,90 1,10 1,52 1,18 1,18 1,43
	2	Удалить стружку после заправки	Длина 315 мм, ширина 200 мм	150—9	0,39
	3	Шабрить поверхность 1,2,3 корпуса задней бабки	$S_1 = 90$ см <sup>2</sup> $S_2 = 39$ см <sup>2</sup> $S_3 = 44,8$ см <sup>2</sup>	183—1 K = 0,7 183—4 K = 0,7 183—3 K = 0,7	$0,16 \cdot 90 \cdot 0,7 \cdot 1,2 = 12,1$ $0,26 \cdot 39 \cdot 0,7 \cdot 1,2 = 8,52$ $0,24 \cdot 44,8 \cdot 0,7 \cdot 1,2 = 9,03$
	4	Шабрить поверхность плиты 4, 5, 6	$S_4 = 812$ см <sup>2</sup> $S_5 = 576$ см <sup>2</sup> $S_6 = 768$ см <sup>2</sup>	183—1 K = 0,7 183—4 K = 0,7 183—3 K = 0,7	$0,10 \cdot 812 \cdot 0,7 \cdot 1,2 = 68,2$ $0,14 \cdot 576 \cdot 0,7 \cdot 1,2 = 67,74$ $0,12 \cdot 768 \cdot 0,7 \cdot 1,2 = 77,4$
	5	Запрессовать предварительно изготовленную втулку в отверстие задней бабки	$\phi 75$ мм, $L 125$ мм	105—4 K = 1,2	$6,03 \cdot 1,2 = 7,24$
	6	Сверлить 2 отверстия в стыке втулки и задней бабки, нарезать резьбу М 6 и ввернуть стопорные винты М 6 × 10	$\phi 5$ мм глубина отверстий 10 мм материал — чугун отверстие — глухое отверстий — 2	185—4 K = 0,95 189—1 K = 0,9 8—2 K = 0,95	$1,16 \cdot 0,95 \cdot 2 = 2,20$ $1,24 \cdot 0,9 \cdot 2 = 2,23$ $0,14 \cdot 2 \cdot 0,95 = 0,27$
	7	Сверлить отверстия во втулке через имеющиеся отверстия в корпусе задней бабки, развернуть отверстия	$\phi 10$ глубина 25 мм отверстие — сквозное $\phi 12$ глубина 25 мм отверстие — сквозное	185—7 K = 0,8 188—2 K = 0,8 188—3 K = 0,8	$3,23 \cdot 0,8 = 2,58$ $3,34 \cdot 0,8 = 2,67$ $0,64 \cdot 0,8 = 0,51$ $0,74 \cdot 0,8 = 0,59$
		<b>Итого</b>			$T_{\text{оп.рем1}} = 268,87$
	II		<b>Ремонт вилки</b>		
1		Рихтовать изогнутый ходовой винт <b>Итого</b>	$\phi$ винта 28 мм $L 410$ мм	159—3	0,66 $T_{\text{оп.рем2}} = 0,66$

№ операции	№ передела	Наименование и содержание работ	Факторы, влияющие на продолжительность ремонта	№ карты, позиция, лист	Время, мин
III	<b>Ремонт рукоятки</b>				
	1	Расверлить отверстие для штифта	$\varnothing$ отверстия 8 мм L 40 мм	186-6 K = 0,8	1,44 : 0,8 = 1,15
	2	Развернуть отверстие под штифт	$\varnothing$ 8 мм, L 40 мм	188-2 K = 0,8	0,88 · 0,8 + 0,3 = 1,00
	3	Зачистить поверхность рукоятки	$\varnothing$ 45, L 185,3 мм	171-1	0,68
	4	Обезжирить рукоятку	L 187,5 мм $\varnothing$ 35 мм	147-3	0,29
IV	5	Покрасить рукоятку в два слоя	L 187,5 мм $\varnothing$ 45 мм поверхность цилиндрическая	155-12	0,83 · 2 = 1,66
	<b>Итого</b>				$T_{\text{оп.рем3}} = 4,78$
	1	<b>Ремонт маховичка</b> Зачистить шпоночный паз в маховичке	Припуск 0,2 мм для каждой боковой поверхности ширина 0,6 см материал С418-36	178-1	0,44 · 0,6 · 2 = 0,53 —
	2	Изготовить шпонку	сегмент 5 × 6,5 L 15 мм	184-3	2,87
<b>Итого</b>				$T_{\text{оп.рем4}} = 3,40$	

## 1.8.1.3. Расчет нормы времени на сборку задней бабки

№ операции	№ передела	Наименование и содержание работ	Факторы, влияющие на продолжительность сборки	№ карты, позиция, лист	Время, мин
I	<b>Сборка корпуса задней бабки</b>				
	1	Установить прокладку 21	89 × 399	68-10 лист 1	0,40
	2	Установить уплотнение 13	$\varnothing$ уплотнения 74 мм L продвижения 17 мм	66-4	0,10
	3	Установить крышку 37	Q крышки 0,04 кг $\varnothing$ 88 мм	80-1	0,18
<b>Итого</b>				$T_{\text{оп.ст}} = 0,68$	
II	<b>Сборка маховичка</b>				
	1	Установить кольцо 19	O кольца 0,03 кг L продвижения 160 мм	87-3	0,36
	2	Установить фланец 4	Q фланца 0,55 кг L продвижения 140 мм	87-3	0,36
	3	Установить подшипник 53	$\varnothing$ подшипника 25 мм L запрессовки 125 мм	94-2	1,42
	4	Установить шпонку 47	шпонка сегментная 6 × 11	75-3 K = 1,2	1,81 · 1,2 = 2,17
	5	Установить втулку 16	$\varnothing$ втулки 40 мм L запрессовки 80 мм	106-1	0,92
	6	Установить делительное кольцо 33	Q кольца 0,104 кг L продвижения 75 мм	87-2	0,31
7	Установить втулку 52	$\varnothing$ втулки 24 мм L запрессовки 75 мм	106-1	0,92	

№ операции	№ пере-хода	Наименование и содержание работ	Факторы, влияющие на продолжительность сборки	№ карты, позиция, лист	Время, мин
III	8	Запрессовать ось ручки 36	$\phi$ оси 12 мм L посадки 25 мм	67-2	0,06
	9	Установить ручку 34	Q ручки 0,4 кг L продвижения 70 мм	87-2	0,31
		<b>Итого</b>			$T_{оп.сз} = 6,83$
		<b>Сборка рукоятки</b>			
	1	Установить маховичок 5	Q маховичка 3 кг L посадки 60 мм	70-4	0,97
	2	Ввернуть гайку 30	$\phi$ гайки 16 мм L ввертывания 20 мм	58-5	0,61
	3	Установить винт 8	Q винта 1,5 кг L винта 410 мм	85-1	0,40
	4	Ввернуть винты 26	$\phi$ винта 30 мм L ввертывания 30 мм количество 4 шт.	58-7 K = 1,4 K = 0,95	$1,11 \cdot 4 \cdot 1,4 \cdot 0,95 = 5,90$
	5	Ввернуть пробку 20	$\phi$ пробки 10 мм L ввертывания 8 мм	60-3	0,41
	6	Запрессовать втулку 27	$\phi$ втулки 38 мм L запрессовки 28 мм	106-1	0,57
	7	Запрессовать штифт 51	$\phi$ штифта 5 мм L посадки 38 мм	76-2	0,69
	8	Запрессовать втулку 28	$\phi$ втулки 38 мм L выпрессовки 42 мм	106-1	0,74
9	Запрессовать подшипник 38	$\phi$ подшипника 16 мм L запрессовки 20 мм	94-1	0,30	
10	Установить проставку 29	$\phi$ проставки 36 мм	68-1 лист 2	0,22	
11	Установить ступицу 25	$\phi$ ступицы 36 мм L 55 мм	67-4	0,25	
12	Ввернуть винт 49	$\phi$ винта 8 мм L ввертывания 12 мм	62-3	0,28	
	<b>Итого</b>			$T_{оп.сз} = 11,34$	
IV		<b>Сборка пиноли</b>			
1	Установить рукоятку 35	$\phi$ рукоятки 16 мм Q рукоятки 0,5 кг L продвижения 50 мм	87-1	0,28	
2	Установить упор 31	$\phi$ упора 12 мм L продвижения 22 мм	76-4	0,70	
3	Установить гайку 2	Q гайки 0,3 кг L продвижения 66 мм	87-2 K = 1,2	$0,31 \cdot 1,2 = 0,37$	
4	Установить фланец 15	Q фланца 0,22 кг L фланца 73 мм	80-1	0,18	
5	Ввернуть винты 48	$\phi$ винта 8 мм L ввертывания 15 мм количество 3 шт.	62-3	$0,28 \cdot 3 \cdot 0,95 = 0,80$	
6	Установить пиноль в сборе 22	Q пиноли 9,2 кг L продвижения 380 мм	87-5	1,02	
	<b>Итого</b>			$T_{оп.сз} = 3,35$	
V		<b>Сборка и установка плиты</b>			
1	Установить проставку 29	$\phi$ проставки 15,5 мм	68-1 лист 2	0,22	
2	Установить эксцентриковый валик 9	Q валика 0,96 кг L валика 155 мм	96-1	1,23	

№ операции	№ пере-хода	Наименование и содержание работ	Факторы, влияющие на продолжительность сборки	№ карты, позиция, лист	Время, мин
	3	Установить шпонку 47	4 × 11	75-1	1,57
	4	Установить гайку 46	∅ гайки 8 мм L 30 мм	66-1	0,06
	5	Ввернуть упор 24	∅ упора 8 мм L ввертывания 30 мм	62-3	0,52
	6	Установить рукоятку 39	Q рукоятки 0,5 кг L продвижения 40 мм	87-1	0,28
	7	Запрессовать штифт 45	∅ штифта 5Г мм L запрессовки 36 мм	76-2	0,69
	8	Установить рычаг 7	Q рычага 2,25 кг L продвижения 60 мм ∅ вала 22 мм	99-1	1,08
	9	Ввернуть винт 44	∅ винта 10 мм L ввертывания 20 мм	62-4	0,33
	10	Запрессовать штифты 42, 43	∅ штифта 6Г мм L 16 мм ∅ штифта 8Г мм L 16 мм	76-2 76-3	0,56 0,62
	11	Установить гайку 3	Q гайки 0,25 кг L 55 мм	87-2	0,31
	12	Установить пружинное кольцо 41	∅ кольца 20 мм L продвижения 15 мм	102-2	0,18
	13	Запрессовать упор 14	∅ упора 16Н мм L посадки 23 мм	76-ф	0,80
	14	Установить плиту 6	Q плиты 18 кг наибольший размер детали 322 мм	81-2	0,33
	15	Ввернуть винты 23	∅ винта 12 мм L ввертывания 27 мм	62-5	0,60
		Итого			T <sub>оп.сб</sub> = 9,38
VI	—	Сборка задней бабки			
	1	Установить планку 32	Q планки 4,25 кг L планки 188 мм	80-3	0,38
	2	Установить шайбу 18	∅ шайбы 25 мм L продвижения 130 мм	66-2	0,18
	3	Установить планку 12	Q планки 3,87 кг L планки 270 мм	80-3	0,38
	4	Ввернуть болты 10, 11	∅ болта 24 мм L ввертывания 130 мм ∅ болта 20 мм L ввертывания 65 мм	58-ф К-1,4 58-ф К-1,4	3,40 · 1,4 = 4,76 1,78 · 1,4 = 2,49
	5	Установить трубу 40	∅ трубы 6 мм L трубы 148 мм	109-1	2,86
		Итого			T <sub>оп.сб</sub> = 11,05

Общее оперативное время на слесарный ремонт задней бабки

$$\begin{aligned} T_{\text{оп. уз. общ}} &= T_{\text{оп. р1}} + T_{\text{оп. р2}} + T_{\text{оп. р3}} + T_{\text{оп. р4}} + T_{\text{оп. р5}} + T_{\text{оп. р6}} + T_{\text{оп. р7}} + T_{\text{оп. рем1}} + T_{\text{оп. рем2}} + \\ &+ T_{\text{оп. рем3}} + T_{\text{оп. рем4}} + T_{\text{оп. с1}} + T_{\text{оп. с2}} + T_{\text{оп. с3}} + T_{\text{оп. с4}} + T_{\text{оп. с5}} + T_{\text{оп. с6}} = 7,02 + 6,41 + \\ &+ 2,74 + 8,82 + 7,38 + 0,45 + 6,10 + 268,87 + 0,66 + 4,78 + 3,40 + 0,68 + 6,83 + 11,34 + \\ &+ 3,35 + 9,38 + 11,05 = 359,26 \end{aligned}$$

Так как  $K_p = K_{\text{рем}} = K_c = K$ , то  $K = 1 + \frac{a_{\text{пз}} + a_{\text{обс}} + a_{\text{отд}} + a_{\text{ж.п}}}{100}$

при  $a_{\text{пз}} = 2,5(\text{к. } 134 - 1 - 1)$ ;  $a_{\text{обс}} = 4,0(\text{к. } 134 - 2 - 1)$ ;  $a_{\text{отд}} = 2,5(\text{к. } 135 - 1)$ ;  
 $a_{\text{ж.п}} = 2,0(135 - 2)$ .

$$K = 1 + \frac{2,5 + 4,0 + 2,5 + 2,0}{100} = 1 + \frac{11}{100} = 1,11.$$

Норма времени на слесарный ремонт задней бабки

$$N_{\text{вр. уз}} = T_{\text{оп. уз. общ}} \cdot K = 359,26 \cdot 1,11 = 398,78 \text{ мин.}$$

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

---

Нормативы времени в сборнике установлены для наиболее распространенных условий выполнения работ и организации труда на рабочем месте.

Организация рабочего места определяется наличием и размещением необходимого оборудования, приспособлений и инструмента. Типовая планировка участка ремонта оборудования, обеспечивающая наиболее экономное использование производственных площадей и сокращение расстояний переходов рабочих и транспортировки материалов за счет рационального расположения оборудования и оргтехоснастки, представлена на рис. 3.

В целях повышения качества ремонтируемого оборудования и применения передовых методов и приемов труда предусмотрена специализация рабочих мест на участке. Приведенная планировка разработана на основе следующих исходных данных технологического процесса:

- состава и габаритов оборудования и оснастки;
- габаритов предметов труда и их количества;
- предлагаемой системы обслуживания рабочих мест;
- норм безопасности труда и санитарной гигиены.


Централизация ремонта отдельных узлов и механизмов позволяет организовать выполнение работ пооперационно. В этом случае разборочные операции выполняются отдельно от сборочных. При этом на сборочных работах используются более квалифицированные исполнители, поскольку эти работы в большинстве случаев связаны также с регулировочными и другими операциями.

Проведение разборочных и сборочных работ при ремонте узлов и механизмов требует предварительной установки и закрепления их в удобном для выполнения работ положении. Для этой цели применяется как специализированное оборудование (различные стенды и приспособления), так и универсальное (слесарные верстаки и др.).

Организация труда на рабочих местах должна удовлетворять требованиям охраны труда, техники безопасности и правилам промышленной санитарии и гигиены.

Все закрытые помещения ремонтно-механических цехов и мастерских должны иметь возможность естественного проветривания, а там, где производятся сварочные работы или в воздухе содержатся испарения масел, нефтепродуктов и растворов моечной установки, должна быть принудительная вентиляция с воздухообменом от 1 до 10 раз в час в зависимости от объема помещения.

Немаловажное значение имеет освещенность рабочих мест. Высокую рассеянность света, благоприятную для нормальных условий труда, создает естественное освещение (окна в наружных стенах). Кроме того, при ремонте оборудования используется комбинированное освещение. Светильники располагают так, чтобы луч света лампы хорошо освещал рабочее место, но не отражался в глаза рабочему. Для освещения отдельных узлов и деталей применяют ручные переносные светильники или

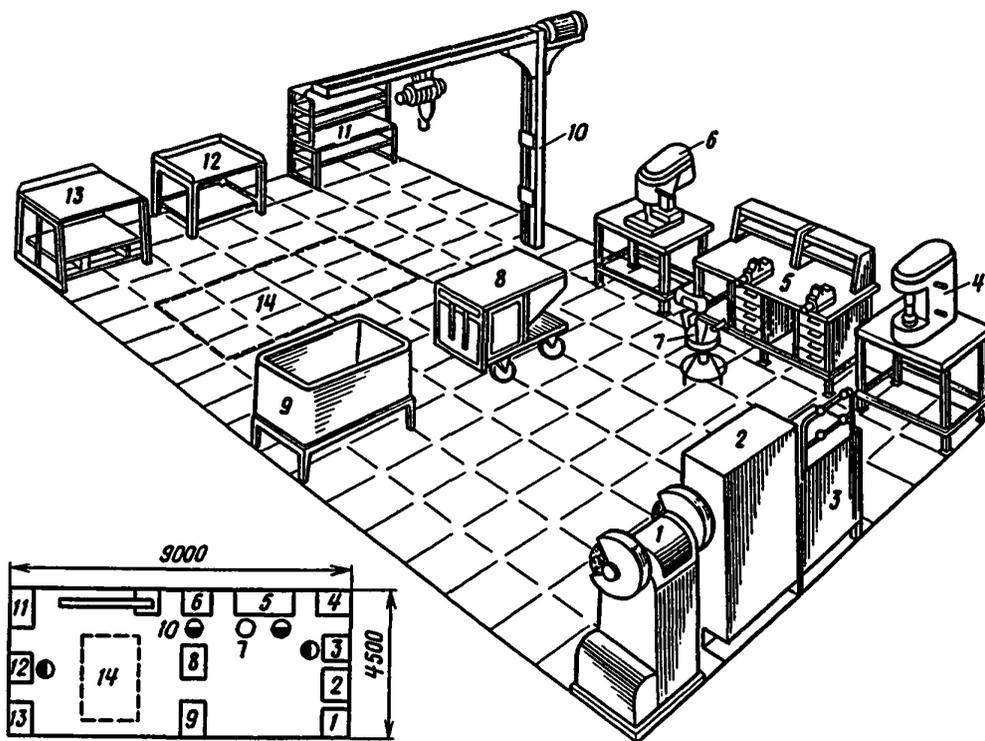

**Рис. 3. Типовая планировка рабочего места слесарей по ремонту и межремонтному обслуживанию оборудования:**

*1* – наждачное точило ЗБ634; *2* – инструментальный шкаф С3722-21; *3* – тумбочка бригадира СД 3715-06; *4* – настольный пресс; *5* – стационарный верстак СД 3701-07А; *6* – сверлильный станок 2Н125; *7* – стул; *8* – передвижной верстак СМ 522-00-00; *9* – ванна ПМ-0402; *10* – консольный кран НКМ-203; *11* – стеллаж для материалов и запасных частей С3722-32; *12* – стол для ремонта узлов СД 3702-09; *13* – приемный столик СД 3725-01; *14* – ремонтная площадка СД 3738-5

поворотные светильники на кронштейнах. Светильники имеют арматуру, предохраняющую глаза рабочих от ослепления, а сами светильники – от механических повреждений. Освещенность производственных помещений и рабочих мест при люминесцентном освещении должна быть не менее 200 л.

### 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ


Оборудование, приспособление, инструмент	Тип, модель, ГОСТ	Примечание
	<b>Оргоснастка</b>	
Верстак слесарный	СД3701-07А	Конструкция института «Оргстанкинпром»
Инструментальный шкаф	С3722-21	То же
Стул	С3741-01	»
Стол приемный	СД3725 01	»
Стеллаж	С3722-32	»
Стол для сборки узлов	СД3703-09	»
Передвижной верстак	СМ523-00-00	»
	<b>Оборудование</b>	
Кран-балка	НКМ-203	Грузоподъемность 1 т
Ванна моечная	НМ-8402	
Стенд для испытания узлов крана	Нестандартный	
Ванна для нагрева масла	Нестандартная	
Кран мостовой электрический	Имеющийся в цехе	
Наждачное точило	ЗБ634	
	<b>Приспособления</b>	
Приспособление для выпрессовки	ПМ-400	Калькодержатель «Сибгипроэнергопром»
Тиски слесарные	ГОСТ 4045-75	
Струбцины	МН-483-60	
Чалочное приспособление	Нестандартное	То же
Специальное приспособление	Нестандартное	»
Патрон	ГОСТ 2675-80, ГОСТ 8255-75	
Люнет	СМ-47236	
Хомутки	ГОСТ 2578-70, ГОСТ 8742-75	
Плита магнитная	ПМ-21	
<b>Инструмент режущий, слесарно-сборочный, вспомогательный</b>		
Шабер специальный	Нестандартный	
Напильники	ГОСТ 1465-80	

Оборудование, приспособление, инструмент	Тип, модель, ГОСТ	Примечание
Сверла спиральные Зубила слесарные Метчики Электросверлильная машина Пневматические и электрические гайко- и шпильковерты одношпиндельные Воротки Молотки слесарные Шплинтовыдергиватель Комплект ключей Плоскогубцы Круглогубцы Отвертки слесарно-монтажные Кернеры Надфили Набор оправок Станок ножовочный ручной Полотна ножовочные Выколотка Оправки специальные Зенкеры	ГОСТ 10902-77 ГОСТ 7211-72 ГОСТ 3256-71 С-480 ГОСТ 21692-76 ГОСТ 22401-77 ГОСТ 2310-77 МН-537-60 ГОСТ 2339-71 ГОСТ 7236-73 ГОСТ 7283-73 ГОСТ 17199-71 ГОСТ 7213-72 ГОСТ 1513-77 С-7853 МН-524-60 ГОСТ 6645-68 С-7851 Нестандартные ГОСТ 1677-75	
<b>Измерительные инструменты и приборы</b>		
Уровень слесарный Индикатор Угольник Микрометр Набор щупов № 1 Штангенциркуль Динамометр Штангенрейсмус Шумомер Нутромер Калибры Оправка цилиндрическая	ГОСТ 9392-75 ГОСТ 577-68 ГОСТ 12369-66 ГОСТ 4381-80 ГОСТ 882-75 ГОСТ 166-80 ГОСТ 13837-79 ГОСТ 164-80 ГОСТ 17187-81 ГОСТ 9384-60 ГОСТ 2843-77 МК-150	

**Примечание.** Наряду с указанными допускается применение других типов оборудования, приспособлений, инструмента без корректировки норм.

## 4. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ


### 4.1. СЛЕСАРНО-РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

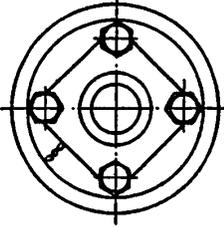РАССТОПОРЕНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ЗАСТОПОРЕННЫХ ПРОВОЛОКОЙ		Слесарно-разборочные работы				
		Карта				
		Содержание работы				
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взять инструмент</li> <li>2. Отпустить проволоку</li> <li>3. Вытащить проволоку</li> <li>4. Отложить проволоку и инструмент</li> </ol>				
		$T = 0,37 \frac{D^{0,5}}{n^{0,31}}$				
№ по- зи- ции	Диаметр проволоки D, мм, до	Количество болтов (гаек) n, шт., до				
		2	3	5	7	10
		Время на 1 болт (гайку) T мин				
1	1,0	0,30	0,26	0,22	0,20	0,18
2	1,3	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21
3	1,6	0,38	0,33	0,28	0,25	0,23
4	2,0	0,42	0,37	0,32	0,29	0,26
5	2,5	0,47	0,41	0,35	0,32	0,29

**РАССТОПОРЕНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ,  
ЗАСТОПОРЕННЫХ СТОПОРНЫМИ ШАЙБАМИ  
(ЗАМКОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ)**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 2*

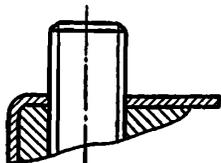

**Содержание работы**

1. Взять инструмент
2. Разогнуть лапки шайбы (углы пластинки)
3. Снять шайбу (пластинку) с болта
4. Отложить шайбу (пластинку) и инструмент

**T = 0,09 · n<sup>0,6</sup> · B<sup>0,33</sup>**


№ по- зи- ции	Количество отгибаемых лапок шайб (углов пластин) n, шт.	Толщина шайбы (пластины) B, мм, до				
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
		Время на 1 шайбу (пластину) T, мин				
1	1	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12
2	2	0,11	0,14	0,16	0,17	0,18
3	3	0,14	0,17	0,20	0,22	0,24
4	4	0,16	0,21	0,24	0,26	0,28

**РАССТОПОРЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ,  
ЗАСТОПОРЕННЫХ ШПЛИНТАМИ**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 3*

**Содержание работы**

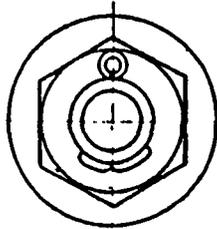

1. Взять инструмент
2. Соединить концы шплинта
3. Вытащить шплинт
4. Отложить шплинт и инструмент

$$T = 0,027 \cdot L^{0,28} \cdot D^{0,74}$$


№ по- зи- ции	Длина шплинта <i>L</i> , мм, до	Условный диаметр шплинта <i>D</i> , мм, до					
		2	3,2	4	6,3	8	10
		Время на 1 шплинт <i>T</i> , мин					
1	12	0,09	0,13	—	—	—	—
2	18	0,10	0,14	0,17	0,24	—	—
3	28	0,11	0,16	0,19	0,27	—	—
4	45	0,13	0,18	0,22	0,31	—	—
5	70	—	0,21	0,25	0,35	0,41	0,49
6	100	—	—	—	0,38	0,46	0,54
7	160	—	—	—	—	0,52	0,61

**Примечание.** При последовательной расшплинтовке нескольких соединений одного размера время на каждый последующий шплинт брать с коэффициентом 0,95.

**ВЫВЕРТЫВАНИЕ БОЛТОВ  
(СВЕРТЫВАНИЕ ГАЕК)  
ГАЕЧНЫМ КЛЮЧОМ**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 4*

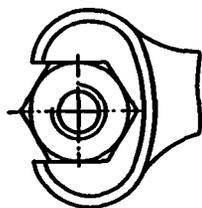

**Содержание работы**

1. Взять гаечный ключ
2. Вывернуть болт или свернуть гайку
3. Отложить болт или гайку и гаечный ключ

$$T_{\pm 0} = 0,014 \cdot L^{0,87} \cdot D^{0,26}$$

$$T_{\pm 0} = 0,082 \frac{L^{1,05}}{D^{0,78}};$$

№ по- зи- ции	Диаметр резьбы D, мм	Длина резьбы вывертывания (свертывания) L, мм								
		8	10	15	20	30	40	60	80	100
		Время на 1 болт (гайку) T, мин								
1	6	0,18	0,23	0,35	0,47	—	—	—	—	—
2	8	0,14	0,18	0,28	0,38	0,58	—	—	—	—
3	10	0,12	0,15	0,23	0,32	0,48	—	—	—	—
4	12	—	0,20	0,28	0,36	0,51	0,66	—	—	—
5	16	—	—	0,30	0,39	0,55	0,71	1,01	—	—
6	24	—	—	—	0,43	0,62	0,79	1,13	—	—
7	36	—	—	—	—	0,69	0,88	1,25	1,61	1,95
8	48	—	—	—	—	—	0,95	1,35	1,73	2,10


**Примечания:**

1. В карте предусмотрено время на вывертывание болта (свертывание гайки) при угле поворота ключа на 180°. При повороте ключа на 90° время брать с коэффициентом 1,4.
2. При вывертывании болтов (свертывании гаек) с поддержкой вторым ключом к табличному времени прибавить 0,1 мин.
3. При вывертывании болтов (свертывании гаек) электро- или пневмогайковертом время брать с коэффициентом 0,7.
4. При последовательном вывертывании нескольких болтов (свертывании гаек) одного размера время на каждый последующий болт (гайку) брать с коэффициентом 0,95.

**ВЫВЕРТЫВАНИЕ БОЛТОВ  
(СВЕРТЫВАНИЕ ГАЕК)  
ТОРЦОВЫМ КЛЮЧОМ**

Слесарно-разборочные  
работы

Карта 5

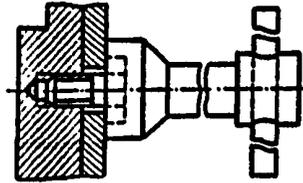

**Содержание работы**

1. Взять торцовый ключ
2. Вывернуть болт (свернуть гайку)
3. Отложить болт (гайку) и торцовый ключ

$$T_{1-3} = 0,147 \frac{L^{0,49}}{D^{0,5}}$$

$$T_{1-3} = 0,00782 \cdot D^{0,31} \cdot L^{0,82}$$

№ по- зи- ции	Диаметр резьбы D мм, до	Длина резьбы вывертывания (свертывания) L, мм, до								
		8	10	15	20	30	40	60	80	100
		Время на 1 болт (гайку) T, мин								
1	6	0,17	0,19	0,23	0,26	—	—	—	—	—
2	8	0,14	0,16	0,20	0,23	0,27	—	—	—	—
3	10	0,13	0,14	0,17	0,20	0,25	—	—	—	—
4	12	—	0,11	0,16	0,20	0,27	0,35	—	—	—
5	16	—	—	0,17	0,22	0,30	0,38	0,53	—	—
6	24	—	—	—	0,24	0,34	0,43	0,60	—	—
7	36	—	—	—	—	0,39	0,49	0,68	0,86	1,04
8	48	—	—	—	—	0,42	0,53	0,75	0,94	1,13


**Примечания:**

1. В карте предусмотрено время на вывертывание болтов (свертывание гаек) при угле поворота ключа на 180°. При угле поворота ключа на 360° время брать с коэффициентом 0,9.
2. При вывертывании болтов (свертывании гаек) с поддержкой вторым ключом к табличному времени прибавлять 0,1 мин.
3. При вывертывании болтов (свертывании гаек) пневмо- или электрогайковертом время брать с коэффициентом 0,7.
4. При последовательном вывертывании нескольких болтов (свертывании гаек) одного размера время на каждый последующий болт (гайку) брать с коэффициентом 0,95.

**ВЫВЕРТЫВАНИЕ ШТУЦЕРОВ,  
МАСЛЕНОК, ПРОБОК И БАРАШКОВ  
ВРУЧНУЮ**

Слесарно-разборочные  
работы

Карта 6

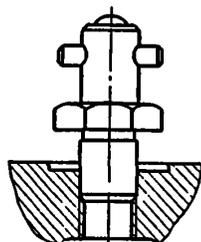

**Содержание работы**

1. Взять и вывернуть деталь
2. Отложить деталь


$$T = 0,02 \frac{D^{0,27} \cdot L^{0,8}}{S^{0,47}}$$

№ по- зи- ции	Диаметр резьбы D, мм, до	Шаг резьбы S, мм	Длина резьбы вывертывания L, мм, до				
			10	15	25	35	50
			Время T, мин				
1	8	0,75	0,25	0,35	0,53	0,69	0,92
2		1,0	0,22	0,31	0,46	0,60	0,80
3	12	0,75	0,28	0,39	0,59	0,77	1,02
4		1,0	0,25	0,34	0,51	0,67	0,89
5		1,25	0,22	0,31	0,46	0,61	0,81
6		1,5	0,20	0,28	0,42	0,56	0,74
7	16	0,75	0,30	0,42	0,63	0,83	1,11
8		1,0	0,27	0,37	0,56	0,73	0,97
9		1,25	0,24	0,33	0,50	0,65	0,87
10	24	0,75	0,34	0,47	0,71	0,93	1,23
11		1,0	0,30	0,41	0,62	0,81	1,08
12		1,5	0,25	0,34	0,51	0,67	0,89
13		2,0	0,21	0,30	0,45	0,58	0,78
14	30	0,75	0,36	0,50	0,75	0,99	1,31
15		1,0	0,32	0,44	0,66	0,86	1,14
16		1,5	0,26	0,36	0,54	0,71	0,95
17		2,0	0,23	0,32	0,48	0,62	0,83
18	48	1,0	0,36	0,50	0,75	0,98	1,30
19		1,5	0,30	0,41	0,62	0,81	1,07
20		2,0	0,26	0,36	0,54	0,71	0,94
21		3,0	0,21	0,30	0,44	0,58	0,78

**ВЫВЕРТЫВАНИЕ ШТУЦЕРОВ,  
МАСЛЕНОК, ПРОБОК И БАРАШКОВ  
ГАЕЧНЫМ КЛЮЧОМ**

Слесарно-разборочные  
работы

Карта 7

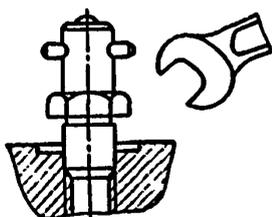

**Содержание работы**

1. Взять гаечный ключ
2. Вывернуть деталь
3. Отложить деталь и гаечный ключ

$$T = 0,03 \frac{D_{0,27} \cdot L_{0,82}}{S_{0,36}}$$

№ по- зи- ции	Диаметр резьбы D, мм, до	Шаг резьбы, S, мм	Длина резьбы вывертывания L мм, до				
			10	16	25	35	50
			Время T, мин				
1	8	0,75	0,48	0,75	1,13	1,54	2,13
2		1,0	0,44	0,67	1,02	1,38	1,92
3	12	0,75	0,54	0,83	1,26	1,71	2,38
4		1,0	0,49	0,75	1,13	1,55	2,15
5		1,25	0,45	0,69	1,05	1,43	1,98
6		1,5	0,42	0,65	0,98	1,34	1,85
7	16	0,75	0,58	0,90	1,36	1,85	2,57
8		1,0	0,53	0,81	1,22	1,67	2,32
9		1,5	0,46	0,70	1,06	1,44	2,00
10	24	0,75	0,65	1,01	1,52	2,07	2,87
11		1,0	0,59	0,91	1,37	1,86	2,58
12		1,5	0,51	0,78	1,18	1,61	2,23
13		2,0	0,46	0,71	1,06	1,45	2,01
14	30	0,75	0,69	1,07	1,61	2,19	3,05
15		1,0	0,62	0,96	1,45	1,98	2,75
16		1,5	0,54	0,83	1,25	1,71	2,37
17		2,0	0,49	0,75	1,13	1,54	2,14
18	48	1,0	0,71	1,09	1,65	2,25	3,12
19		1,5	0,61	0,94	1,42	1,94	2,69
20		2,0	0,57	0,87	1,31	1,79	2,49
21		3,0	0,48	0,74	1,11	1,51	2,10


**Примечание.** При последовательном вывертывании нескольких штуцеров, масленок, пробок и барашков время на каждый последующий штуцер, масленку, пробку брать с коэффициентом 0,95.

# ВЫВЕРТЫВАНИЕ ВИНТОВ

Слесарно-разборочные работы

Карта 8

## Содержание работы

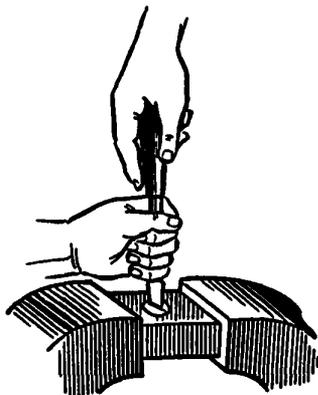

1. Взять инструмент
2. Вывернуть винт
3. Отложить винт и инструмент

$$T_{1-4} = 0,0285 \frac{L^{1,16}}{D^{0,63}};$$

$$T_{6-7} = 0,0043 L^{0,83} \cdot D^{0,70}$$

№ позиции	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина резьбы вывертывания L, мм, до				
		10	15	20	30	40
		Время T, мин				
1	4	0,18	0,29	—	—	—
2	6	0,14	0,22	0,32	—	—
3	8	0,12	0,19	0,26	0,42	—
4	10	0,10	0,16	0,23	0,37	—
5	12	0,17	0,23	0,29	0,41	—
6	16	0,20	0,28	0,36	0,50	0,64
7	20	0,24	0,33	0,42	0,59	0,75

**Примечания:**

1. В карте предусмотрено вывертывание винтов отверткой. При вывертывании винтов ключом время брать с коэффициентом 0,8, гайковёртом — с коэффициентом 0,7.


2. При последовательном вывертывании нескольких винтов время на каждый последующий винт брать с коэффициентом 0,95.

**ВЫВЕРТЫВАНИЕ ШПИЛЬК С ПОМОЩЬЮ  
СОЛДАТКА**

Слесарно-разборочные  
работы

Карта 9

**Содержание работы**

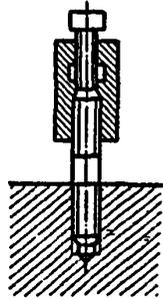


1. Взять солдатик, навернуть на шпильку и законтрить
2. Взять гаечный ключ
3. Вывернуть шпильку
4. Расконтрить, снять солдатик и положить
5. Отложить шпильку и гаечный ключ

$$T = 0,014 \cdot L^{0,65} \cdot D^{0,4}$$

№ по- зи- ции	Глубина вывертывания $L$ , мм, до	Диаметр резьбы $D$ , мм, до						
		6	10	12	16	20	24	
		Время $T$ , мин						
1	10	0,13	0,16	0,17	—	—	—	
2	15	0,17	0,20	0,22	0,25	—	—	
3	20	0,20	0,25	0,26	0,30	0,32	—	
4	30	0,26	0,32	0,34	0,39	0,42	0,46	
5	40	0,31	0,39	0,42	0,47	0,51	0,55	
6	50	—	0,45	0,48	0,54	0,59	0,63	

<b>ВЫВЕРТЫВАНИЕ ШПИЛЕК С ПОМОЩЬЮ ДВУХ ГАЕК</b>	Слесарно-разборочные работы
	Карта 10

**Содержание работы**

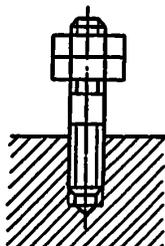

1. Взять две гайки и накрутить на шпильку
2. Взять гаечные ключи, законтрить гайки и вывернуть шпильку
3. Расконтрить гайки и свернуть со шпильки
4. Отложить гаечные ключи, гайки и шпильку

$T = 0,0113 \cdot D^{0,65} \cdot L^{0,53}$


№ по- зи- ции	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина резьбы вывертывания L, мм, до					
		10	16	20	35	40	50
		Время T, мин					
1	6	0,12	0,16	0,18	0,24	0,26	—
2	10	0,17	0,22	0,25	0,33	0,36	0,40
3	12	0,19	0,25	0,28	0,37	0,40	0,45
4	16	—	0,30	0,33	0,45	0,48	0,54
5	20	—	—	0,39	0,52	0,56	0,63
6	24	—	—	—	0,59	0,63	0,71

**СВЕРТЫВАНИЕ КРУГЛЫХ ГАЕК**

**Слесарно-разборочные работы**

*Карта 11*

**Содержание работы**

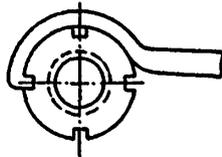

1. Взять ключ для круглых гаек
2. Свернуть гайку
3. Отложить гайку и ключ


$$T = 0,09 \cdot D^{0,26} \cdot L^{0,27}$$

№ позиции	Диаметр и шаг резьбы D × S, мм	Длина резьбы свертывания L мм, до				
		26	40	50	80	100
		Время T, мин				
1	M20 × 1,5	0,50	0,56	0,60	0,68	0,72
2	M30 × 1,5	0,56	0,63	0,67	0,76	0,81
3	M42 × 1,5	0,62	0,69	0,74	0,84	0,89
4	M56 × 2	0,67	0,75	0,80	0,91	0,96
5	M100 × 2	0,79	0,89	0,94	1,07	1,13
6	M140 × 2	0,87	0,97	1,03	1,17	1,25

**СНЯТИЕ ШАЙБ С БОЛТОВ, ВИНТОВ  
ИЛИ ШПИЛЕК**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 12*

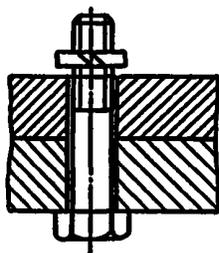

**Содержание работы**

1. Взять и снять шайбу с болта, винта или шпильки
2. Отложить шайбу

$T = 0,00317 \cdot d^{0,33} \cdot L^{0,52}$

№ позиции	Внутренний диаметр шайбы d, мм, до	Длина продвижения L, мм, до						
		30	50	80	100	160	200	250
		Время T, мин						
1	20	0,05	0,07	0,08	0,09	0,12	0,13	0,15
2	30	0,06	0,08	0,10	0,11	0,14	0,15	0,17
3	50	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20
4	80	0,08	0,10	0,13	0,15	0,19	0,21	0,24
5	100	0,09	0,11	0,14	0,16	0,20	0,23	0,26
6	120	0,10	0,12	0,15	0,17	0,22	0,24	0,27

**Примечания:**


1. В карте предусмотрено время на снятие одной шайбы с детали с резьбовой поверхностью. При снятии шайбы с детали с гладкой поверхностью время брать с коэффициентом 0,9.

2. При последовательном снятии шайб с 2-5 деталей время брать с коэффициентом 0,95; с 6-10 деталей - с коэффициентом 0,9.

**ВЫЕМКА ИЗ ОТВЕРСТИЙ ПАЛЬЦЕВ (ОСЕЙ, ШТОКОВ), УСТАНОВЛЕННЫХ СВОБОДНО**

**Слесарно-разборочные работы**

*Карта 13*

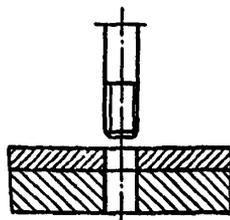

**Содержание работы**

1. Взяться за палец (ось, шток) и вынуть
2. Отложить палец (ось, шток)

$$T = 0,00022 \cdot L^{0,8} \cdot D^{1,0}$$

№ позиции	Длина посадки L, мм, до	Диаметр пальца (оси, штока) D, мм, до				
		8	12	16	25	40
		Время T, мин				
1	20	0,02	0,03	—	—	—
2	35	0,03	0,05	0,06	—	—
3	50	0,04	0,06	0,08	0,13	—
4	80	0,06	0,09	0,12	0,18	0,29
5	125	—	0,13	0,17	0,26	0,42
6	200	—	—	0,24	0,38	0,61


**Примечание.** При последовательной выемке из отверстия пальцев (осей, штоков) время на каждый последующий палец (ось, шток) уменьшать на 0,02 мин.

СНЯТИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И КРУГЛЫХ  
ПРОКЛАДОК

Слесарно-разборочные  
работы

Карта 14

Лист 1

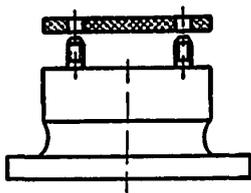

Содержание работы

1. Взять и снять прокладку
2. Отложить прокладку

$T = 0,0065a^{40} \cdot b^{0,28}$  — жесткий, на шпильках;

$T = 0,0081a^{50} \cdot b^{0,28}$  — мягкий, на шпильках;

$T = 0,006a^{50} \cdot b^{0,28}$  — жесткий, по отверстию;

$T = 0,005a^{50} \cdot b^{0,24}$  — мягкий, по отверстию


№ пози- ции	Габариты прокладки а × в, мм, до	Материал прокладки			
		жесткий		мягкий	
		Вид установки			
		на шпильках, до 6 шт.	по отверстию или кромке	на шпильках, до 6 шт.	по отверстию или кромке
		Время T, мин			
1	50×100	0,18	0,15	0,19	0,18
2	50×200	0,19	0,16	0,20	0,18
3	50×300	0,20	0,17	0,22	0,20
4	50×500	0,24	0,18	0,25	0,22
5	50×700	0,26	0,20	0,28	0,24
6	50×1000	0,31	0,22	0,42	0,31
7	100×100	0,20	0,17	0,22	0,20
8	100×200	0,22	0,18	0,24	0,22
9	100×300	0,23	0,20	0,26	0,24
10	100×500	0,27	0,23	0,30	0,28
11	100×700	0,31	0,25	0,34	0,32
12	100×1000	0,36	0,31	0,40	0,38
13	175×200	0,28	0,24	0,30	0,26
14	175×300	0,30	0,25	0,32	0,28
15	175×500	0,32	0,26	0,34	0,32
16	175×700	0,36	0,28	0,38	0,34
17	175×1000	0,40	0,30	0,44	0,42
18	350×500	0,38	0,35	0,45	0,44
19	350×700	0,44	0,40	0,50	0,48
20	350×1000	0,53	0,47	0,58	0,56
21	600×700	0,48	0,43	0,62	0,58
22	600×1000	0,55	0,50	0,69	0,61

СНЯТИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И КРУГЛЫХ ПРОКЛАДОК		Слесарно-разборочные работы			
		Карта 14		Лист 2	
$T = 0,055 \cdot D^{0,27}$ – жесткий, на шпильках; $T = 0,1 \cdot D^{0,2}$ – мягкий, на шпильках; $T = 0,051 \cdot D^{0,26}$ – жесткий, по отверстию; $T = 0,084 \cdot D^{0,21}$ – мягкий, по отверстию					
№ позиции	Диаметр прокладки D, мм, до	Материал прокладки-			
		жесткий		мягкий	
		Вид установки			
		на шпильках, до 6 шт.	по отверстию или кромке	на шпильках, до 6 шт.	по отверстию или кромке
		Время T, мин			
1	100	0,17	0,17	0,25	0,22
2	150	0,21	0,19	0,27	0,24
3	250	0,22	0,21	0,30	0,27
4	400	0,25	0,24	0,33	0,30
5	650	0,29	0,27	0,37	0,33
6	1000	0,32	0,31	0,40	0,36
<p><b>Примечания:</b></p> <p>1. При снятии прокладок, установленных на 6 и более шпильках, время брать с коэффициентом 1,1.</p> <p>2. К жестким прокладкам относятся: картон, прессшпан, паранит, фольга, текстолит, фибра, сталь; к мягким – фетр-войлок, кожа, резина, кирза, бумага, дермантин, микроа.</p>					

**СНЯТИЕ МАХОВИЧКОВ (РУКОЯТОК),  
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ВИНТАМИ (ГАЙКАМИ)**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 15*

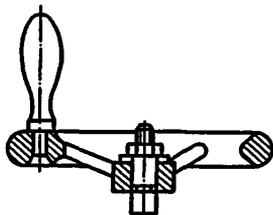

**Содержание работы**

1. Взять отвертку (ключ)
2. Отвернуть винт (гайку)
3. Отложить отвертку (ключ)
4. Снять и отложить маховичок (рукоятку)

$$T_{1-3} = 0,499 \frac{L^{0,59}}{D^{0,78}}$$

$$T_{4-5} = 0,013 \cdot L^{0,61} \cdot D^{0,84}$$


№ позиции	Масса, кг, до	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина вывертывания L, мм, до					
			8	10	15	20	30	40
			Время T, мин					
1	10	6	0,42	0,48	0,61	—	—	—
2		8	0,34	0,38	0,49	0,58	0,73	—
3		10	0,28	0,32	0,41	0,48	0,62	—
4		12	—	0,43	0,55	0,65	0,83	—
5		16	—	—	0,70	0,83	1,06	1,27

**Примечание.** При снятии деталей массой от 10 до 20 кг время брать с коэффициентом 1,2.

СНЯТИЕ С ВАЛА ДЕТАЛЕЙ ТИПА ШКИВОВ  
(МАХОВИКОВ) ВРУЧНУЮ

Слесарно-разборочные  
работы

Карта 16

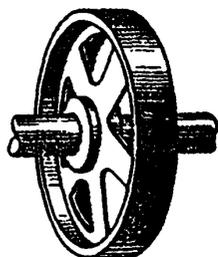

Содержание работы

1. Взять молоток и выколотку
2. Снять деталь с вала
3. Отложить молоток и выколотку
4. Отложить деталь

$T = 0,012 \cdot L^{0,73} \cdot Q^{0,83}$


№ позиции	Диаметр вала, мм, до	Длина посадки L, мм, до	Вид посадки	Масса деталей Q, кг, до					
				1	2	3	5	8	12
				Время T, мин					
1	100	30	С зазором	0,14	0,26	0,36	0,55	0,81	1,13
2		40		0,18	0,32	0,44	0,67	1,00	1,39
3		50		0,21	0,37	0,52	0,79	1,17	1,64
4		80		0,29	0,52	0,73	1,12	1,65	2,31
5		100		0,35	0,62	0,86	1,32	1,94	2,72

Примечание. При снятии с вала деталей, установленных по переходной посадке, время брать с коэффициентом 1,4, по посадке с натягом — с коэффициентом 1,5.

**СНЯТИЕ С ВАЛА ДЕТАЛЕЙ ТИПА ШКИВОВ  
(МАХОВИКОВ) С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНИКА**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 17*

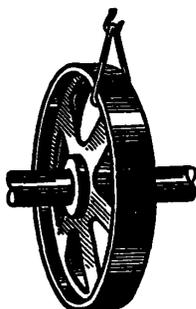

**Содержание работы**

1. Взять трос
2. Застропить деталь
3. Взять молоток (кувалду) и выколотку
4. Снять деталь с вала
5. Отложить молоток (кувалду) и выколотку
6. Расстропить

$$T = 0,072 \cdot L^{0,48} \cdot Q^{0,27}$$

№ позиции	Диаметр вала, мм, до	Длина посадки L, мм, до	Вид посадки	Масса детали Q, кг, до							
				40	63	100	160	200	250	320	500
				Время T, мин							
1	100	50	С зазором	1,27	1,44	1,63	1,85	1,97	2,09	2,23	2,52
2		80		1,60	1,81	2,05	2,32	2,47	2,62	2,80	3,16
3		100		1,78	2,01	2,28	2,58	2,75	2,92	3,12	3,52
4		160		2,23	2,52	2,85	3,24	3,44	3,65	3,91	4,41
5		200		2,48	2,80	3,18	3,61	3,83	4,07	4,35	4,90

**Примечание.** При снятии с вала деталей, установленных по переходной посадке, время брать с коэффициентом 1,4, по посадке с натягом — с коэффициентом 1,5.

**СНЯТИЕ УКАЗАТЕЛЬНЫХ И ФИРМЕННЫХ  
ТАБЛИЧЕК**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 18*



**Содержание работы**

1. Взять зубило и молоток (отвертку)
2. Сбить заклепки (вывернуть винты)
3. Отложить зубило и молоток (отвертку)
4. Снять табличку и отложить

$$T_{1-2} = 0,107 \cdot D^{1,20} \cdot n^{0,64};$$

$$T_{3-4} = 0,189 \cdot D^{1,05} \cdot n^{0,5}$$


№ пози- ции	Крепление табличек	Диаметр заклепки (винта) D, мм, до	Количество заклепок (винтов) n, шт.		
			2	4	6
			Время T, мин		
1	Заклепками	4	0,76	1,11	1,38
2		6	1,54	2,24	2,79
3	Винтами	4	1,20	1,79	2,25
4		6	1,84	2,73	3,44

**Примечание.** Длина заклепок и винтов предусмотрена до 10 мм.

**СНЯТИЕ КРЫШЕК С ПРОКЛАДКАМИ ВРУЧНУЮ  
С ВЫВЕРТЫВАНИЕМ ВИНТОВ (БОЛТОВ)**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 19*

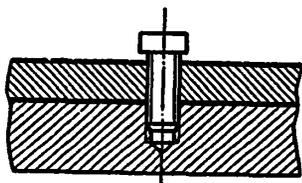

**Содержание работы**

1. Взять отвертку (ключ)
2. Вывернуть винты (болты)
3. Положить отвертку (ключ) и винты (болты)
4. Снять крышку и отложить

$$T_{1-4} = 0,0858 \cdot D^{0,5} \cdot L^{0,5}$$

$$T_{5-8} = 0,124 \cdot D^{0,55} \cdot L^{0,53};$$

$$T_{9-12} = 0,336 \cdot D^{0,43} \cdot L^{0,41}$$


№ позиции	Масса крышки, кг, до	Количество винтов (болтов), шт.	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина вывертывания L, мм, до					
				8	10	15	20	30	40
				Время T, мин					
1	20	2	6	0,59	0,66	0,81	0,94	—	—
2			10	0,77	0,86	1,05	1,21	1,49	—
3			12	—	0,94	1,15	1,33	1,63	—
4			16	—	—	1,33	1,53	1,88	—
5		4	6	1,00	1,13	1,40	1,62	—	—
6			10	1,32	1,49	1,85	2,15	2,67	—
7			12	—	1,65	2,04	2,38	2,95	—
8			16	—	—	2,39	2,79	3,46	4,02
9		6	6	1,70	1,87	2,20	2,48	—	—
10			10	2,12	2,32	2,74	3,09	3,65	—
11			12	—	2,51	2,97	3,34	3,94	—
12			16	—	—	3,36	3,78	4,46	—

**СНЯТИЕ КРЫШЕК С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНИКА  
С ВЫВЕРТЫВАНИЕМ ВИНТОВ (БОЛТОВ)**

Слесарно-разборочные  
работы

Карта 20

**Содержание работы**

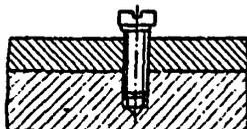

1. Взять отвертку (ключ)
2. Вывернуть винты (болты)
3. Огложить отвертку (ключ), винты (болты)
4. Застропить крышку и снять
5. Расстропить крышку

$$T_{1-4} = 0,239 \cdot D^{0,10} \cdot L^{0,47};$$

$$T_{9-12} = 0,556 \cdot D^{0,10} \cdot L^{0,47};$$

$$T_{5-8} = 0,502 \cdot D^{0,10} \cdot L^{0,47};$$


$$T_{13-16} = 0,616 \cdot D^{0,10} \cdot L^{0,47}$$

№ позиции	Масса крышки, кг, до	Количество винтов (болтов), шт.	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина вывертывания L, мм, до				
				15	20	30	40	60
				Время T, мин				
1	100	2	12	1,37	1,57	1,90	—	—
2			16	1,44	1,65	2,00	2,29	—
3			24	—	1,79	2,16	2,47	2,99
4			30	—	—	2,26	2,58	3,12
5		4	12	2,87	3,29	3,98	—	—
6			16	3,03	3,48	4,20	4,81	—
7			24	—	3,75	4,54	5,20	6,29
8			30	—	—	4,74	5,47	6,56
9		6	12	3,18	3,64	4,41	—	—
10			16	3,36	3,85	4,66	5,33	—
11			24	—	4,16	5,03	5,76	6,97
12			30	—	—	5,25	6,01	7,27
13		14	12	3,53	4,04	4,89	—	—
14			16	3,72	4,26	5,16	5,91	—
15			24	—	4,61	5,57	6,38	7,72
16			30	—	—	5,81	6,65	8,05

## СНЯТИЕ ШПОНОК

Слесарно-разборочные  
работы

Карта 21

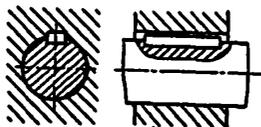





### Содержание работы

1. Взять инструмент
2. Вынуть шпонку
3. Отложить инструмент и шпонку

$$T = 0,055 \cdot S^{0,42} \cdot L^{0,28}$$

№ позиции	Сечение шпонки S, мм <sup>2</sup>	Длина шпонки L, мм, до						
		10	16	28	40	70	100	160
		Время T, мин						
1	4×4	0,19	0,21	0,25	0,28	—	—	—
2	5×5	0,21	0,23	0,27	0,30	0,36	—	—
3	6×6	0,22	0,25	0,30	0,33	0,38	—	—
4	8×7	—	—	0,33	0,37	0,43	0,48	—
5	10×8	—	—	0,37	0,41	0,47	0,52	—
6	12×8	—	—	0,40	0,44	0,51	0,57	0,65
7	14×9	—	—	—	0,47	0,55	0,60	0,69
8	16×10	—	—	—	0,49	0,58	0,64	0,73
9	18×11	—	—	—	—	0,61	0,67	0,77
10	20×12	—	—	—	—	0,64	0,70	0,80
11	22×14	—	—	—	—	0,66	0,73	0,83
12	25×14	—	—	—	—	0,70	0,77	0,88


**Примечание.** При снятии клиновых шпонок время брать с коэффициентом 1,1, при снятии сегментных шпонок время брать с коэффициентом 1,2.

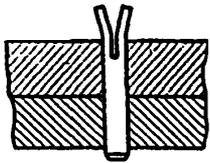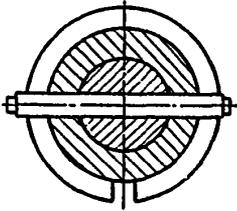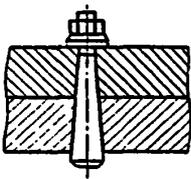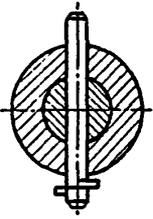РАСКРЕПЛЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКИХ ШТИФТОВ				Слесарно-разборочные работы						
				Карта 22						
№ пози- ции	Способ крепления	Эскиз	Содержание работы	Диаметр штифта D, мм, до						
				4	6	10	16	20		
				Время T, мин						
1	Разводкой концов		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взять инструмент</li> <li>2. Раскрыть штифт</li> <li>3. Отложить инструмент</li> </ol>	0,14	0,18	0,21	0,24	0,27		
2	Стопорным кольцом		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взять инструмент</li> <li>2. Снять стопорное кольцо</li> <li>3. Отложить инструмент</li> </ol>	0,17	0,20	0,25	0,29	0,31		
3	Гайкой		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взять гаечный ключ</li> <li>2. Отвернуть гайку и снять шайбу</li> <li>3. Отложить гаечный ключ, гайку и шайбу</li> </ol>	Угол поворота ключа	180°	0,37	0,44	0,49	0,52	0,58
				90°	0,39	0,46	0,51	0,56	0,60	
4	Шплинтом		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взять инструмент</li> <li>2. Раскрепить штифт</li> <li>3. Отложить инструмент</li> </ol>	0,20	0,25	0,29	0,33	0,37		

**ВЫПРЕССОВКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  
И КОНИЧЕСКИХ ШТИФТОВ**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 23*

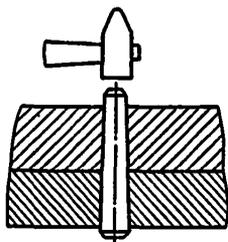

**Содержание работы**

1. Взять бородок и молоток
2. Выпрессовать штифт из отверстия
3. Отложить штифт, молоток и бородок


$T_{1-6} = 0,103 \cdot D^{0,33} \cdot L^{0,31}$

№ пози- ции	Вид штифта	Диаметр штифта D, мм, до	Длина посадки штифта L, мм, до				
			20	30	50	70	100
			Время T, мин				
1	Цилиндрический	4	0,36	0,41	0,48	0,53	—
2		6	0,39	0,45	0,52	0,58	0,65
3		10	0,44	0,50	0,59	0,65	0,73
4		15	—	0,55	0,65	0,72	0,80
5		20	—	—	0,69	0,77	0,86
6		25	—	—	0,73	0,81	0,90
7	Конический (независимо от длины)	4			0,40		
8		6			0,42		
9		10			0,50		
10		15			0,62		
11		20			0,70		
12		25			0,80		

**ВЫЕМКА ШАРИКОВ ИЗ ГНЕЗДА  
(ОТВЕРСТИЯ, КАНАВКИ)**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 24*

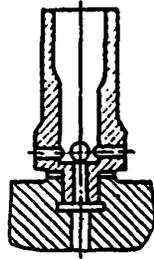

**Содержание работы**

1. Взять инструмент
2. Развальцевать шарик
3. Вынуть шарик из гнезда (отверстия, канавки)
4. Отложить шарик и инструмент

$$T_1 = 0,042 \cdot D^{0,22}$$

$$T_2 = 0,25 \cdot D^{0,11}$$


№ позиции	Вид снятия	Диаметр шарика D, мм, до					
		5	10	20	30	40	50
		Время T, мин					
1	Без развальцовки шарика	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10
2	С развальцовкой шарика	0,30	0,32	0,35	0,36	0,38	0,39

**Примечание.** При последовательном вынимании 2–6 шариков время брать с коэффициентом 0,9; при вынимании свыше 6 шариков – с коэффициентом 0,85.

**ВЫЕМКА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ  
(ДИСКОВ, САЛЬНИКОВ)**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 25*

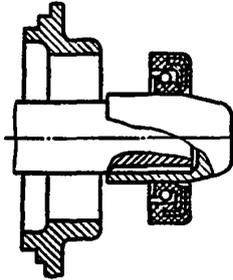

**Содержание работы**

- I. Кольцо (диск, сальник) установлено свободно
  1. Взять и вынуть кольцо (диск, сальник) из отверстия (выточки вала, паза, гнезда)
- II. Кольцо (диск, сальник) установлено с запрессовкой
  1. Взять инструмент
  2. Выпрессовать кольцо (диск, сальник) из отверстия (выточки вала, паза, гнезда)
  3. Отложить инструмент, кольцо (диск, сальник)


№ позиции	Материал кольца (диска, сальника)	Вид установки кольца (диска, сальника)	Диаметр кольца (диска, сальника) D, мм, до				
			30	50	80	125	200
			Время T, мин				
1	Сталь, чугун	Свободно	0,13	0,15	0,18	0,19	0,20
2	Резина		0,18	0,20	0,22	0,24	0,26
3	Сталь, чугун	С запрессовкой	0,28	0,32	0,36	0,40	0,44
4	Резина		0,31	0,36	0,40	0,45	0,49
5	Войлок	Свободно	0,42	0,47	0,56	0,76	0,91
6	Фетр	С запрессовкой	0,45	0,61	0,68	0,86	1,06

**Примечание.** В карте предусмотрено продвижение колец (дисков, сальников) на длину до 200 мм.

**СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) С ПЛОСКОСТИ  
ВРУЧНЮЮ**

*Слесарно-разборочные  
работы*

*Карта 26*

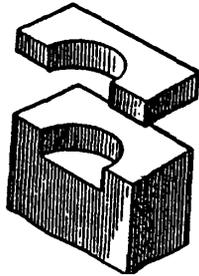

**Содержание работы**

1. Взять и снять деталь (узел)
2. Отложить деталь (узел)


$$T = 0,03 \cdot L^{0,3} \cdot Q^{0,36}$$

№ позиции	Длина детали (узла) L, мм, до	Масса детали (узла) Q, кг, до				
		2	5	10	16	20
		Время T, мин				
1	100	0,15	0,21	—	—	—
2	160	0,18	0,24	0,31	0,37	0,40
3	300	0,21	0,30	0,38	0,45	0,49
4	400	—	0,32	0,41	0,49	0,53
5	500	—	—	0,44	0,52	0,57
6	650	—	—	—	0,57	0,62
7	800	—	—	—	0,60	0,66

**СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) С ПОМОЩЬЮ  
ПОДЪЕМНИКА**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 27*

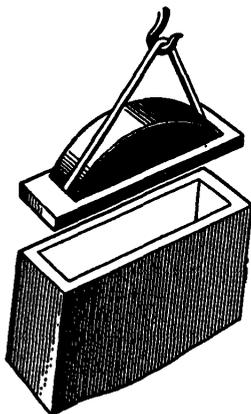

**Содержание работы**

1. Поднять деталь (узел)
2. Переместить деталь (узел)
3. Опустить и отложить деталь (узел)


$T = 0,00035 \cdot V_{0,97} \cdot Q^{0,19}$

№ позиции	Наибольший размер детали (узла) В, мм, до	Масса детали (узла) Q, кг, до						
		80	160	300	400	650	800	1000
		Время T, мин						
1	300	0,20	0,23	—	—	—	—	—
2	500	0,33	0,38	0,43	0,45	0,50	0,52	0,54
3	800	0,53	0,60	0,68	0,72	0,78	0,82	0,85
4	1000	0,65	0,75	0,84	0,89	0,97	1,01	1,06
5	1600	—	1,18	1,33	1,40	1,54	1,60	1,67
6	2000	—	—	1,65	1,74	1,91	1,98	2,07
7	2500	—	—	—	2,16	2,37	2,46	2,57
8	3000	—	—	—	—	2,83	2,94	3,07

СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ ВРУЧНУЮ С ВЫВЕРТЫВАНИЕМ  
БОЛТОВ (ВИНТОВ)

Слесарно-разборочные  
работы

Карта 28

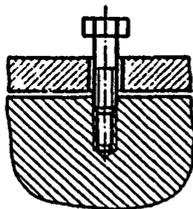

Содержание работы

1. Взять ключ (отвертку)
2. Отвернуть болты (винты)
3. Отложить болты (винты) и ключ
4. Снять и отложить деталь

$$T_{6-10} = 0,29 \cdot D^{0,25} \cdot L^{0,58};$$

$$T_{1-5} = 0,145 \cdot D^{0,25} \cdot L^{0,63};$$


$$T_{11-15} = 0,302 \cdot D^{0,3} \cdot L^{0,63};$$

№ пози- ции	Масса детали, кг, до	Количество болтов (винтов), шт.	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина вывертывания L, мм, до					
				12	16	20	25	30	40
				Время T, мин					
1	10	2	6	1,09	1,30	1,50	—	—	—
2			8	1,17	1,40	1,61	1,85	—	—
3			12	1,29	1,55	1,78	2,05	2,31	—
4			16	—	1,66	1,91	2,20	2,47	2,96
5			20	—	1,76	2,02	2,33	2,61	3,13
6	20	4	6	1,23	2,26	2,58	—	—	—
7			8	2,06	2,43	2,77	3,15	—	—
8			12	2,28	2,69	3,06	3,49	3,88	—
9			16	—	2,89	3,29	3,75	4,17	4,93
10			20	—	3,06	3,48	3,97	4,41	5,21
11	20	6	6	2,07	2,48	2,85	—	—	—
12			8	2,19	2,63	3,02	3,48	—	—
13			12	2,38	2,85	3,28	3,77	4,23	—
14			16	—	3,01	3,47	3,99	4,48	5,37
15			20	—	3,15	3,63	4,18	4,68	5,62

**ВЫЕМКА ВАЛОВ (ВАЛИКОВ) В СБОРЕ  
ИЗ ОТКРЫТЫХ ГНЕЗД ПОДШИПНИКОВ ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 29*

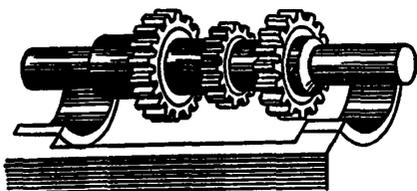

**Содержание работы**

1. Взять вал (валик)
2. Вынуть вал (валик)
3. Отложить вал (валик)

$$T = 0,0179 \cdot L^{0,37} \cdot Q^{0,61}$$

№ пози- ции	Длина вала (валика) L, мм, до	Масса вала (валика) Q, кг, до					
		2,5	5	8	12	16	20
		Время T, мин					
1	150	0,20	0,30	0,41	—	—	—
2	200	0,22	0,34	0,45	0,58	—	—
3	350	0,27	0,42	0,56	0,71	0,85	—
4	500	0,31	0,48	0,63	0,81	0,97	1,11
5	650	—	—	0,70	0,89	1,07	1,22
6	800	—	—	0,75	0,97	1,15	1,32
7	1000	—	—	—	—	1,25	1,43

**Примечания:**

1. При снятии колесчатых валов время брать с коэффициентом 1,4.
2. При снятии валов, находящихся в зацеплении, время брать с коэффициентом 1,3.


**ВЫЕМКА ВАЛОВ ИЗ ОТКРЫТЫХ ГНЕЗД  
ПОДШИПНИКА С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНИКА**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 30*

**Содержание работы**

1. Застропить вал
2. Вынуть вал из открытых гнезд подшипника
3. Переместить и отложить вал

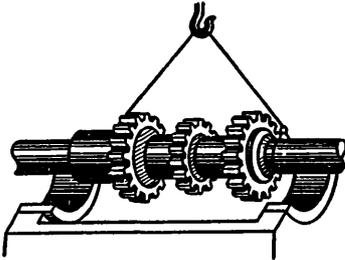

$$T = 0,113 \cdot L_{0,33} \cdot Q_{0,99}$$


№ по- зи- ции	Длина вала $L$ , мм, до	Масса вала $Q$ , кг, до						
		40	65	100	160	200	350	500
		Время $T$ , мин						
1	260	0,99	-	-	-	-	-	-
2	350	1,09	1,14	-	-	-	-	-
3	500	1,22	1,28	1,33	1,39	-	-	-
4	800	-	1,49	1,55	1,62	1,65	1,74	-
5	1000	-	-	1,67	1,74	1,78	1,87	1,93
6	1600	-	-	-	2,04	2,08	2,18	2,26

**СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ С ВАЛОВ ИЛИ ВЫЕМКА ИЗ ОТВЕРСТИЙ ВРУЧНУЮ. ДЕТАЛИ УСТАНОВЛЕНЫ СВОБОДНО**

**Слесарно-разборочные работы**

*Карта 31*

 **Содержание работы**



1. Взяться за деталь
2. Снять или вынуть деталь
3. Положить деталь

$$T_{1-7} = 0,081 \cdot L^{0,23} \cdot Q^{0,31};$$

$$T_{8-14} = 0,113 \cdot L^{0,25} \cdot Q^{0,29}$$


№ позиции	Диаметр вала, мм	Вид посадки	Длина продвижения детали L, мм, до	Масса детали Q, кг, до						
				1	1,5	2,5	5,0	8,0	12,5	20
				Время T, мин						
1	100	С зазором	50	0,20	0,23	0,25	0,33	0,38	0,44	0,50
2			80	0,22	0,26	0,28	0,37	0,42	0,49	0,56
3			160	0,26	0,30	0,32	0,43	0,50	0,57	0,66
4			250	0,29	0,33	0,36	0,47	0,55	0,63	0,73
5			400	0,32	0,37	0,40	0,53	0,61	0,70	0,81
6			650	0,36	0,41	0,44	0,59	0,68	0,78	0,90
7			1000	0,40	0,46	0,49	0,65	0,76	0,87	1,00
8	150		50	0,30	0,34	0,39	0,48	0,55	0,62	0,72
9			80	0,34	0,39	0,44	0,54	0,62	0,70	0,81
10			160	0,40	0,46	0,52	0,64	0,73	0,84	0,96
11			250	0,45	0,51	0,59	0,72	0,82	0,93	1,07
12			400	0,51	0,58	0,66	0,81	0,92	1,05	1,20
13			650	0,57	0,65	0,74	0,90	1,03	1,18	1,35
14			1000	0,64	0,73	0,83	1,01	1,16	1,32	1,51

СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ С ВАЛОВ ИЛИ ВЫЕМКА ИЗ ОТВЕРСТИЙ ВРУЧНУЮ

Слесари-разборочные работы

Карта 32

Содержание работы

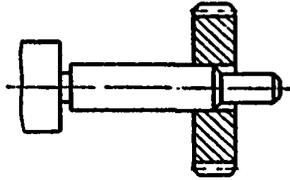

1. Взять выколотку и молоток
2. Снять деталь
3. Отложить инструмент и деталь

$$T = 0,08 \cdot Q^{0,25} \cdot L^{0,42}$$

№ позиции	Вид посадки	Масса детали Q, кг, до	Длина продвижения детали L, мм, до						
			10	15	25	40	50	80	125
			Время T, мин						
1	Переходная	1.0	0.21	0.25	0.31	0.38	0.41	0.50	0.61
2		2.0	0.31	0.37	0.45	0.55	0.61	0.74	0.89
3		3.0	0.39	0.46	0.57	0.69	0.76	0.92	1.11
4		4.0	0.45	0.53	0.66	0.81	0.89	1.08	1.30
5		5.0	0.51	0.60	0.75	0.91	1.00	1.22	1.47
6		6.5	0.59	0.70	0.87	1.05	1.16	1.41	1.70
7		8.0	0.66	0.78	0.97	1.18	1.30	1.58	1.91
8		10.0	0.75	0.89	1.10	1.34	1.47	1.79	2.16
9		12.5	0.84	1.00	1.24	1.51	1.66	2.02	2.44
10		16.0	0.97	1.15	1.42	1.73	1.90	2.32	2.79
11		20.0	1.09	1.30	1.61	1.96	2.15	2.62	3.16


Примечание. При напряженной посадке время брать с коэффициентом 1,15, при посадке с натягом время брать с коэффициентом 1,2.

**СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ С ВАЛА ИЛИ  
ВЫЕМКА ИЗ ОТВЕРСТИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 33*

**Содержание работы**

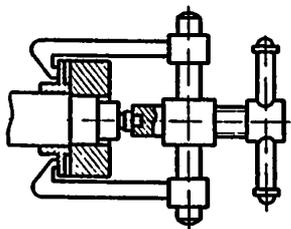

1. Взять приспособление
2. Установить приспособление на узел
3. Снять деталь с вала или вынуть из отверстия
4. Отложить приспособление и деталь

$$T = 0,04 \cdot Q^{0,26} \cdot L^{0,5}$$

№ по- зи- ции	Вид посадки	Масса детали Q, кг, до	Длина выпрессовки L, мм, до					
			30	50	80	100	125	160
			Время T, мин					
1	Пере- ходная	2,0	0,26	0,34	0,43	0,48	0,54	0,61
2		3,5	0,30	0,39	0,50	0,55	0,62	0,70
3		5,0	0,33	0,43	0,54	0,61	0,68	0,77
4		8,0	0,38	0,49	0,61	0,69	0,77	0,87
5		10,0	0,40	0,52	0,65	0,73	0,81	0,92
6		12,0	0,42	0,55	0,69	0,77	0,86	0,98
7		16,0	0,45	0,58	0,74	0,82	0,92	1,04
8		20,0	0,48	0,62	0,78	0,87	0,98	1,10


**Примечание.** При снятии деталей с валов (отверстий), установленных с натягом, время брать с коэффициентом 1,15.

СНЯТИЕ РЕЕК СО СТАННИНЫ

Слесарно-разборочные работы

Карта 34

Содержание работы

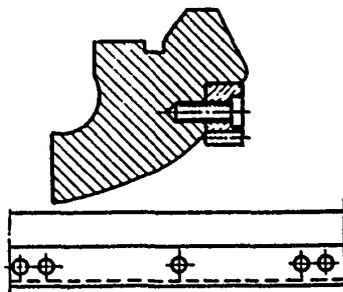

1. Взять отвертку
2. Отвернуть винты
3. Отложить отвертку и винты
4. Взять молоток
5. Снять рейку
6. Отложить рейку и молоток

$$T_{1-3; 6-8; 11-13} = 1,4 \frac{p^{0,3} \cdot L^{0,2}}{D^{0,1}} ;$$

$$T_{4-5; 9-10; 14-15} = p^{0,3} \cdot L^{0,2} \cdot D^{0,25}$$

№ позиции	Количество винтов в рейке п, шт., до	Диаметр винта D, мм, до	Длина вывертывания винта L, мм, до					
			10	16	20	32	40	
			Время T, мин					
1	2	6	—	2,28	2,51	2,65	—	—
2		8	2,22	2,44	2,55	—	—	
3		10	2,17	2,38	2,49	—	—	
4		12	3,63	3,99	4,17	4,58	—	
5		16	—	4,29	4,48	4,92	5,15	
6	3	6	2,56	2,83	2,96	—	—	
7		8	2,51	2,75	2,88	—	—	
8		10	2,45	2,69	2,82	—	—	
9		12	4,10	4,51	4,71	5,18	—	
10		16	—	4,84	5,06	5,56	5,82	
11	4	6	2,81	3,09	3,23	—	—	
12		8	2,73	3,00	3,14	—	—	
13		10	2,67	2,93	3,07	—	—	
14		12	4,47	4,91	5,14	5,64	—	
15		16	—	5,28	5,52	6,06	6,34	


**ВЫПРЕССОВКА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ  
С ВАЛОВ ИЛИ ИЗ ОТВЕРСТИЙ ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 35*

**Содержание работы**

1. Взять выколотку и молоток
2. Выпрессовать подшипник
3. Отложить выколотку, молоток и подшипник

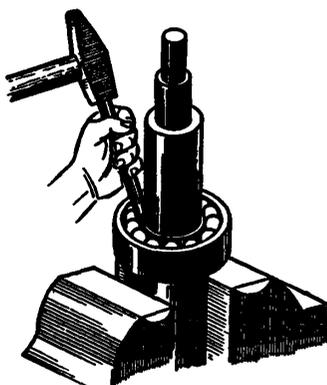

$T = 0,0065 \cdot D^{0,40} \cdot L^{0,79}$

№ по- зи- ции	Вид посадки	Диаметр вала (отверстия) D, мм, до	Длина выпрессовки L, мм, до					
			20	30	50	80	100	125
			Время T, мин					
1	Напря- женная	20	0,23	0,32	0,48	0,69	0,82	0,98
2		30	0,27	0,37	0,56	0,79	0,96	1,15
3		40	0,30	0,42	0,63	0,91	1,08	1,29
4		50	0,33	0,46	0,68	0,99	1,18	1,41
5		70	0,38	0,52	0,78	1,13	1,35	1,61
6		100	0,44	0,60	0,90	1,31	1,56	1,86

**Примечания:**

1. При выпрессовке подшипников качения по плотной посадке время брать с коэффициентом 0,9.
2. Время дано на выпрессовку подшипников качения легкой серии, при выпрессовке подшипников качения сверх-легкой и особо легкой серии время брать с коэффициентом 0,5, средней и тяжелой серии — 1,2.


**ВЫПРЕССОВКА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ  
С ВАЛОВ ИЛИ ИЗ ОТВЕРСТИЙ С ПОМОЩЬЮ  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

Слесарно-разборочные  
работы

Карта 36

**Содержание работы**

1. Взять приспособление
2. Установить приспособление
3. Выпрессовать подшипник
4. Отложить приспособление и подшипник

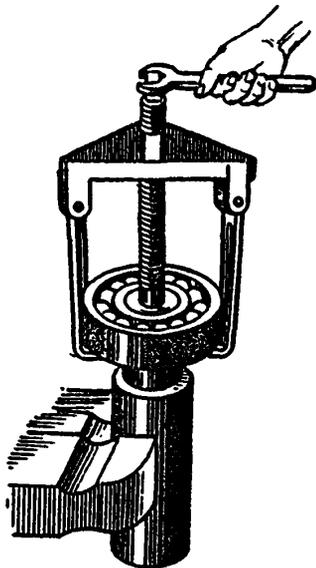

$T = 0,03 \cdot D^{0,39} \cdot L^{0,29}$

№ по-зи-ции	Вид посадки	Диаметр вала (отверстия) D, мм, до	Длина выпрессовки L, мм, до						
			30	50	80	100	125	160	200
			Время T, мин						
1	Напряженная	30	0,30	0,35	0,40	0,43	0,46	0,49	0,53
2		40	0,34	0,39	0,45	0,48	0,51	0,55	0,59
3		50	0,37	0,43	0,49	0,52	0,56	0,60	0,64
4		70	0,42	0,49	0,56	0,60	0,64	0,69	0,73
5		100	0,48	0,56	0,64	0,69	0,73	0,79	0,84
6		120	0,52	0,60	0,69	0,74	0,79	0,85	0,90
7		140	0,55	0,64	0,73	0,78	0,84	0,90	0,96

**Примечания:**


1. При выпрессовке подшипников качения, установленных по плотной посадке, время брать с коэффициентом 0,9.
2. Время дано на выпрессовку подшипников качения легкой серии. При выпрессовке подшипников качения сверхлегкой и особо легкой серии время брать с коэффициентом 0,9, средней и тяжелой серии — 1,2.

**ВЫПРЕССОВКА ВАЛОВ (ВАЛИКОВ)  
ИЗ КОРПУСОВ ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 37*

**Содержание работы**

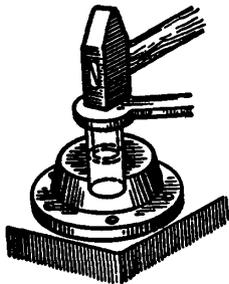

1. Взять молоток и выколотку
2. Выбить вал (валик)
3. Отложить вал (валик), молоток и выколотку

$$T' = 0,0064 \cdot Q^{0,66} \cdot L^{0,8}$$


№ по-зи-ции	Масса вала (валика) Q, кг, до	Вид посадки	Длина выпрессовки L, мм, до			
			50	80	100	160
			Время T, мин			
1	4	Переходная	0,32	0,46	0,55	0,81
2	8		0,47	0,68	0,82	1,19
3	12		0,59	0,86	1,02	1,49
4	16		0,69	1,01	1,20	1,75
5	20		0,78	1,14	1,36	1,99

**Примечание.** При выпрессовке валов (валиков), запрессованных в корпусе с натягом, время брать с коэффициентом 1,2

**ВЫПРЕССОВКА ВАЛОВ (ВАЛИКОВ)  
ИЗ КОРПУСОВ ПРЕССОМ. УСТАНОВКА  
И СНЯТИЕ КОРПУСА (УЗЛА) ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-разборочные  
работы**

 *Карта 38*



**Содержание работы**

1. Взять и установить корпус (узел) на стол пресса
2. Включить пресс, выпрессовать вал из корпуса и выключить пресс
3. Снять и отложить корпус (узел) и вал (валик)

$$T = 0,096 \cdot Q^{0,33} \cdot L^{0,26}$$

№ по-зи-ции	Вид посадки	Масса корпуса (узла) с валом (валиком) Q, кг, до	Длина выпрессовки L, мм, до						
			50	65	80	100	125	160	200
			Время T, мин						
1	Переход-ная с натягом	4	0,42	0,45	0,47	0,51	0,53	0,57	0,60
2		6	0,48	0,51	0,54	0,59	0,61	0,65	0,69
3		8	0,53	0,56	0,60	0,65	0,67	0,71	0,76
4		10	0,57	0,61	0,64	0,70	0,72	0,77	0,81
5		12	0,60	0,65	0,68	0,74	0,76	0,82	0,86
6		15	0,65	0,69	0,73	0,79	0,82	0,88	0,93
7		20	0,71	0,76	0,81	0,87	0,91	0,97	1,02
8		25	0,77	0,82	0,87	0,94	0,97	1,04	1,10
9		30	0,82	0,87	0,92	1,00	1,03	1,10	1,17

**ВЫПРЕССОВКА ВАЛОВ (ВАЛИКОВ)  
ИЗ КОРПУСОВ ПРЕССОМ. УСТАНОВКА  
И СНЯТИЕ КОРПУСА (УЗЛА) ПОДЪЕМНИКОМ**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 39*



**Содержание работы**

1. Поднять, переместить и установить корпус (узел) на стол прессы
2. Включить пресс, выпрессовать вал (валик) из корпуса и выключить пресс
3. Отложить вал (валик)
4. Поднять, переместить и отложить корпус (узел)

**T = 0,24 · Q<sup>0,28</sup> · L<sup>0,24</sup>**


№ по- зи- ции	Вид посадки	Масса корпуса (узла) с валом (валиком) Q, кг, до	Длина выпрессовки L, мм, до						
			30	50	80	100	125	160	200
			Время T, мин						
1	Переходная с натягом	20	1,26	1,42	1,59	1,68	1,77	1,88	1,98
2		30	1,41	1,59	1,78	1,88	1,98	2,10	2,22
3		50	1,62	1,84	2,05	2,17	2,29	2,43	2,56
4		65	1,75	1,98	2,21	2,33	2,46	2,61	2,76
5		80	1,85	2,09	2,34	2,47	2,61	2,77	2,92
6		100	1,97	2,23	2,49	2,63	2,78	2,95	3,11
7		125	2,09	2,37	2,66	2,80	2,96	3,14	3,31
8		160	2,25	2,54	2,85	3,00	3,17	3,36	3,55
9		200	2,39	2,71	3,03	3,20	3,37	3,58	3,77

СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) СО ШЛИЦЕВЫХ ВАЛОВ ВРУЧНУЮ

Слесарно-разборочные работы

Карта 40

Содержание работы

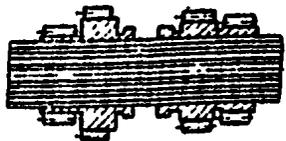

1. Взять выколотку и молоток
2. Снять деталь (узел) с вала
3. Отложить деталь (узел), молоток и выколотку

$$T_{1-4} = 0,0235 \cdot D^{0,83} \cdot L^{0,15};$$

$$T_{5-7} = 0,0925 \cdot D^{0,81} \cdot L^{0,15}$$

№ позиции	Вид посадки	Масса детали (узла), кг, до	Диаметр вала D, мм, до	Длина продвижения детали (узла) L, мм, до					
				25	40	80	100	160	300
				Время T, мин					
1	С зазором	5	30	0,64	0,69	0,76	0,79	0,85	0,93
2			40	0,81	0,87	0,97	1,00	1,07	1,18
3			50	0,98	1,05	1,17	1,21	1,29	1,42
4			60	1,14	1,22	1,36	1,40	1,51	1,65
5		10	40	0,98	1,06	1,17	1,21	1,30	1,43
6			50	1,10	1,18	1,31	1,36	1,46	1,60
7			60	1,21	1,30	1,44	1,49	1,60	1,76


Примечание. При снятии деталей (узлов) со шлицевых валов, установленных по переходной посадке, время брать с коэффициентом 1,4.

**ВЫЕМКА ПРУЖИННЫХ КОЛЕЦ ИЗ ВЫТОЧКИ НА ВАЛУ**

**Слесарно-разборочные работы**

*Карта 41*

 **Содержание работы**



1. Взять круглогубцы
2. Вынуть кольцо из выточки на валу
3. Отложить кольцо и круглогубцы

$$T = 0,0116 \cdot L^{0,52} \cdot d^{0,35}$$

№ позиции	Длина продвижения кольца $L$ , мм, до	Внутренний диаметр кольца $d$ , мм, до						
		25	40	65	80	125	160	200
		Время $T$ , мин						
1	20	0,17	0,20	0,24	0,26	0,30	0,33	0,35
2	35	0,23	0,27	0,32	0,34	0,40	0,44	0,47
3	50	0,27	0,32	0,38	0,41	0,48	0,52	0,57
4	65	0,31	0,37	0,44	0,47	0,55	0,60	0,65
5	100	0,39	0,46	0,55	0,59	0,69	0,75	0,81
6	160	0,50	0,59	0,70	0,75	0,88	0,96	1,04
7	250	0,63	0,74	0,88	0,95	1,11	1,21	1,31

<b>ВЫЕМКА ПРУЖИНЫХ КОЛЕЦ ИЗ ВЫТОЧКИ В ОТВЕРСТИИ</b>	<b>Слесарно-разборочные работы</b>
	<i>Карта 42</i>



**Содержание работы**

1. Взять круглогубцы
2. Вынуть кольцо из выточки в отверстии
3. Отложить круглогубцы и кольцо


$$T = 0,0017 \cdot L^{0,41} \cdot D^{1,11}$$

№ по- зи- ции	Длина продвижения кольца L, мм, до	Наружный диаметр кольца D, мм, до						
		15	20	35	50	65	100	125
		Время T, мин						
1	10	0,09	0,12	0,23	0,34	0,45	0,73	0,93
2	14	0,10	0,14	0,26	0,39	0,52	0,83	1,07
3	20	0,12	0,16	0,30	0,45	0,60	0,96	1,23
4	35	0,15	0,20	0,38	0,56	0,75	1,21	1,55
5	50	0,17	0,24	0,44	0,65	0,87	1,40	1,80
6	80	0,21	0,29	0,53	0,79	1,05	1,70	2,18
7	100	0,23	0,31	0,58	0,86	1,16	1,86	2,39

**СНЯТИЕ ПРУЖИН С ВАЛА ИЛИ ВЫЕМКА  
ИЗ ГНЕЗДА**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 43*

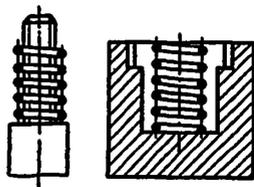

**Содержание работы**

1. Снять пружину с вала или вынуть из гнезда
2. Отложить пружину

$$T = 0,00028 \cdot L_{0,79} \cdot D_{0,65}$$

№ по- зи- ции	Длина посадки $L$ , мм, до	Диаметр пружины $D$ , мм, до					
		10	20	35	50	80	100
		Время $T$ , мин					
1	30	0,02	0,03	0,04	—	—	—
2	50	0,03	0,04	0,06	0,08	—	—
3	80	0,04	0,06	0,09	0,11	0,15	—
4	100	—	0,07	0,11	0,13	0,18	0,21
5	160	—	—	0,16	0,20	0,27	0,31
6	200	—	—	0,19	0,23	0,32	0,37

СНЯТИЕ ПРУЖИНЫ, УСТАНОВЛЕННЫХ  
С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ КОНЦОВ

Слесарно-разборочные  
работы

Карта 44

Содержание работы



1. Взять инструмент
2. Открепить пружину в местах крепления
3. Отложить пружину и инструмент

$T = 0,5 \cdot \begin{matrix} \text{Д}0,21 \\ \text{пров.} \end{matrix} \begin{matrix} \text{Д}0,2 \\ \text{пруж.} \end{matrix}$


№ по- зи- ции	Диаметр проволоки D, мм, до	Диаметр пружины D, мм				
		10	15	25	45	70
		Время T, мин				
1	1,0	0,79	0,86	0,95	—	—
2	1,5	0,86	0,94	1,04	1,17	1,27
3	2,0	0,92	0,99	1,10	1,24	1,35
4	4,0	1,06	1,15	1,27	1,43	1,56
5	6,0	—	—	—	1,56	1,70

**ВЫПРЕССОВКА ВТУЛОК (СТАКАНОВ)  
ИЗ КОРПУСОВ ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-разборочные  
работы**

*Карта 45*

**Содержание работы**

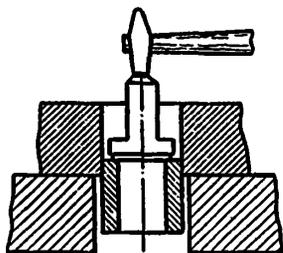

1. Взять выколотку и молоток
2. Выпрессовать втулку (стакан)
3. Отложить втулку (стакан), выколотку и молоток

$$T = 0,04 \cdot D_{\text{в.ст.}} \cdot L_{\text{в.ст.}}$$

№ по- зи- ции	Наружный диаметр втулки (стакана) D, мм	Вид посадки	Длина выпрессовки L, мм, до						
			15	25	35	50	80	100	125
			Время T, мин						
1	20	Переходная	0,65	0,89	1,09	1,35	1,78	2,04	2,33
2	30		0,77	1,04	1,27	1,58	2,09	2,39	2,73
3	50		0,93	1,27	1,55	1,92	2,55	2,91	3,33
4	80		1,12	1,52	1,87	2,31	3,06	3,50	4,00
5	100		1,22	1,66	2,03	2,52	3,34	3,82	4,37
6	125		1,33	1,81	2,22	2,75	3,64	4,17	4,76


**П р и м е ч а н и е.** При выпрессовке втулок (стаканов), запрессованных с натягом, время брать с коэффициентом 1,2.

**ВЫПРЕССОВКА ВТУЛОК (СТАКАНОВ)  
ИЗ КОРПУСОВ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ**

Слесарно-ремонтные  
работы

Карта 46

**Содержание работы**

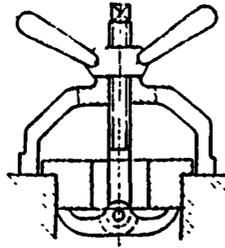

1. Взять и установить приспособление
2. Выпрессовать втулку (стакан)
3. Снять и отложить приспособление
4. Отложить втулку (стакан)

$$T = 0,0105 \cdot D^{0,49} \cdot L^{0,49}$$

№ по- зи- ции	Наружный диаметр втулки (стакана) D, мм, до	Вид посадки	Длина выпрессовки L, мм, до					
			25	40	65	100	150	200
			Время T, мин					
1	50	Переходная	0,3	0,44	0,55	0,68	0,83	0,96
2	65		0,40	0,50	0,63	0,78	0,95	1,10
3	80		0,44	0,55	0,70	0,86	1,05	1,21
4	100		0,49	0,61	0,78	0,96	1,17	1,34
5	124		0,54	0,68	0,86	1,06	1,30	1,49
6	160		0,61	0,77	0,98	1,21	1,47	1,69
7	200		0,68	0,86	1,09	1,34	1,64	1,89

**Примечание.** При выпрессовке втулок (стаканов), запрессованных с натягом, время брать с коэффициентом 1,2.


СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ), УСТАНОВЛЕННЫХ  
НА ШПИЛЬКИ ВРУЧНУЮ

Слесарно-разборочные  
работы

Карта 47

Содержание работы

1. Взять и снять деталь (узел) со шпилек
2. Отложить деталь (узел)

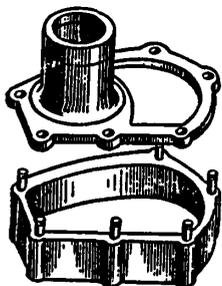

$T_{1-3} = 0,0464 \cdot n^{0,45} \cdot Q^{0,5}$ ;

$T_{4-6} = 0,0598 \cdot n^{0,4} \cdot Q^{0,54}$ ;

$T_{7-9} = 0,0787 \cdot n^{0,4} \cdot Q^{0,51}$ ;

$T_{10-12} = 0,0862 \cdot n^{0,42} \cdot Q^{0,5}$ ;

$T_{13-15} = 0,102 \cdot n^{0,45} \cdot Q^{0,5}$ ;

$T_{16-18} = 0,123 \cdot n^{0,45} \cdot Q^{0,5}$

№ по- зи- ции	Высота шпилек, мм, до	Количество шпилек п, шт., до	Масса детали (узла) Q, кг, до				
			3	5	8	12	20
			Время T, мин				
1	40	4	0,15	0,19	0,24	0,30	0,39
2		8	0,20	0,26	0,33	0,41	0,53
3		10	0,23	0,29	0,37	0,45	0,58
4	60	4	0,19	0,25	0,32	0,40	0,52
5		8	0,25	0,33	0,42	0,53	0,69
6		10	0,27	0,36	0,46	0,57	0,76
7	100	4	0,24	0,31	0,40	0,49	0,63
8		8	0,32	0,41	0,52	0,64	0,83
9		10	0,35	0,45	0,57	0,70	0,91
10	130	4	0,27	0,35	0,45	0,55	0,71
11		8	0,36	0,47	0,60	0,73	0,95
12		10	0,40	0,52	0,65	0,81	1,04
13	200	4	0,33	0,43	0,54	0,66	0,85
14		8	0,45	0,58	0,74	0,90	1,16
15		10	0,50	0,64	0,81	1,00	1,29
16	300	4	0,40	0,51	0,65	0,80	1,03
17		8	0,54	0,70	0,89	1,09	1,40
18		10	0,60	0,78	0,98	1,20	1,55


СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ), УСТАНОВЛЕННЫХ  
НА ШПИЛЬКИ, С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНИКА

Стесарно-разборочные  
работы

Карта 48

Содержание работы

1. Застропить деталь (узел)
2. Снять деталь (узел) со шпилек
3. Отложить деталь (узел) и расстропить

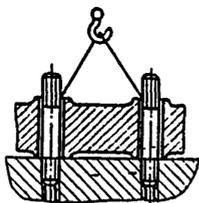

$$T_{1-3} = 0,066 \cdot n^{0,48} \cdot Q^{0,37};$$

$$T_{4-6} = 0,089 \cdot n^{0,48} \cdot Q^{0,35};$$

$$T_{7-9} = 0,116 \cdot n^{0,45} \cdot Q^{0,34};$$


$$T_{10-12} = 0,13 \cdot n^{0,48} \cdot Q^{0,34};$$

$$T_{13-15} = 0,143 \cdot n^{0,45} \cdot Q^{0,35};$$

$$T_{16-18} = 0,214 \cdot n^{0,4} \cdot Q^{0,31}$$

№ по-зи-ции	Высота шпильки мм, до	Количество шпилек п. шт., до	Масса детали (узла) Q, кг, до						
			50	80	160	250	350	600	1000
			Время T, мин						
1	40	4	0,55	0,65	0,84	0,99	1,12	1,37	1,65
2		8	0,76	0,91	1,17	1,38	1,56	1,91	2,31
3		10	0,85	1,01	1,30	1,54	1,74	2,12	2,57
4	60	4	0,68	0,80	1,02	1,20	1,35	1,62	1,94
5		8	0,95	1,12	1,43	1,67	1,88	2,26	2,71
6		10	1,06	1,25	1,59	1,86	2,09	2,52	3,01
7	80	4	0,82	0,96	1,22	1,41	1,59	1,90	2,27
8		8	1,12	1,31	1,66	1,93	2,17	2,60	3,10
9		10	1,24	1,45	1,84	2,14	2,40	2,88	3,42
10	125	4	1,05	1,24	1,58	1,84	2,07	2,50	2,99
11		8	1,43	1,69	2,15	2,52	2,83	3,42	4,09
12		10	1,58	1,87	2,38	2,78	3,13	3,78	4,52
13	200	4	0,96	1,12	1,42	1,65	1,85	2,23	2,65
14		8	1,33	1,56	1,98	2,31	2,58	3,10	3,69
15		10	1,48	1,74	2,20	2,57	2,88	3,45	4,11
16	300	4	1,25	1,45	1,79	2,06	2,29	2,71	3,17
17		8	1,65	1,91	2,37	2,72	3,02	3,57	4,18
18		10	1,81	2,09	2,59	2,98	3,30	3,91	4,57

<b>СНЯТИЕ РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ</b>	<b>Слесарно-разборочные работы</b>
	<i>Карта 49</i>

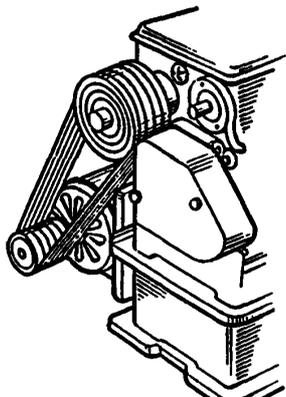


**Содержание работы**

1. Взять инструмент
2. Ослабить натяг
3. Снять ремень с двух шкивов
4. Отложить инструмент и ремень

№ позиции	Характер снятия	Развернутая длина ремня $L$ , мм, до					
		1000	2000	3000	4000	5000	6000
		Время $T$ , мин					
1	С ослаблением натяга	0,30	0,45	0,60	0,78	0,99	1,15
2	Без ослабления натяга	0,42	0,64	1,05	1,29	1,60	1,80

**Примечание.** При последовательном снятии двух или более ремней время брать с коэффициентом 0,9.


<b>СНЯТИЕ ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ</b>	<b>Слесарно-разборочные работы</b>
	<i>Карта 50</i>

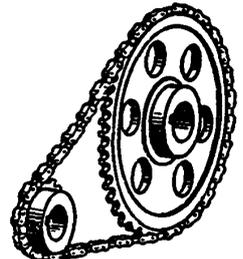

**Содержание работы**

1. Взять инструмент
2. Разъединить цепь и снять
3. Отложить цепь и инструмент

 
№ позиции	Характер снятия	Развернутая длина цепи $L$ , мм, до					
		800	1000	1250	1600	2000	2500
		Время $T$ , мин					
1	С ослаблением цепи	0,46	0,50	0,62	0,69	0,81	0,93
2	Без ослабления цепи	0,61	0,70	0,82	0,92	1,00	1,11

СНЯТИЕ ФИТИЛЕЙ			Слесарно-разборочные работы				
			Карта 51				
			Содержание работы				
			1. Взять и вынуть фитиль из отверстия 2. Отложить фитиль				
Количество фитилей n, шт.							
1	2	3	4	6	8	10	12
Время T, мин							
0,08	0,10	0,12	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20
СНЯТИЕ СМАЗОЧНЫХ ТРУБОК			Слесарно-разборочные работы				
			Карта 52				
			Содержание работы				
			I. Снятие медных трубок 1. Взять гаечный ключ 2. Отвернуть штуцер 3. Вынуть трубку 4. Отложить ключ и трубку  II. Снятие полихлорвиниловых трубок 1. Снять трубку со штуцера 2. Отложить трубку				
$T_{1-3} = 0,11 \cdot D^{0,38} \cdot L^{0,26};$ $T_{4-6} = 0,012 \cdot D^{0,61} \cdot L^{0,33}$							
№ по-зи-ции	Материал трубки	Диаметр трубки D мм, до	Длина трубки L, мм, до				
			300	250	300	400	500
			Время T, мин				
1	Медь	10	1,05	1,11	1,16	1,25	1,33
2		12	1,12	1,19	1,25	1,34	1,42
3		16	1,25	1,33	1,39	1,50	1,59
4	Полихлорвинил	8	0,25	0,26	0,28	0,31	0,33
5		10	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38
6		12	0,31	0,34	0,36	0,40	0,42

# ВЫВЕРТЫВАНИЕ ХОДОВЫХ ВИНТОВ

Слесарно-разборочные работы

Карта 53

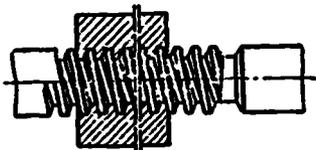

## Содержание работы

1. Взять инструмент
2. Вывернуть ходовой винт
3. Отложить инструмент и ходовой винт

$$T = 0,026 \frac{D^{0,51} \cdot L^{0,6}}{S^{0,2}}$$

№ позиции	Диаметр резьбы D, мм, до	Шаг резьбы S, мм, до	Длина вывертывания L, мм, до					
			80	125	200	350	500	650
			Время T, мин					
1	20	4	1,26	1,65	2,18	3,05	3,78	4,4
2		6	1,16	1,52	2,01	2,81	3,49	4,08
3	30	4	1,55	2,02	2,68	3,75	4,65	5,44
4		6	1,43	1,87	2,47	3,46	4,29	5,02
5	40	6	1,65	2,16	2,86	4,01	4,96	5,81
6		8	1,56	2,03	2,70	3,78	4,67	5,48
7		10	1,49	1,95	2,59	3,62	4,48	5,24
8	50	8	1,75	2,28	3,03	4,24	5,25	6,15
9		10	1,67	2,18	2,90	4,05	5,02	5,88
10		12	1,61	2,11	2,79	3,91	4,84	5,67
11	60	10	1,84	2,40	3,18	4,45	5,50	6,45
12		12	1,77	2,31	3,07	4,29	5,31	6,22
13		16	1,67	2,18	2,89	4,05	5,02	5,87


**Примечания:**

1. В карте предусмотрено время на вывертывание ходовых винтов массой до 10 кг и однозаходной резьбой
2. При вывертывании ходовых винтов массой свыше 10 кг время брать с коэффициентом 1,25.
3. При вывертывании ходовых винтов с двухзаходной резьбой время брать с коэффициентом 0,9.

**СНЯТИЕ КОЖУХОВ С ВЫВЕРТЫВАНИЕМ  
БОЛТОВ (ВИНТОВ)**

Слесарно-рабочие  
работы

Карта 54

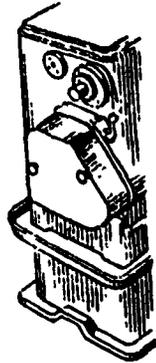

**Содержание работы**

1. Взяв ключ (отвертку)
2. Вывернуть болты (винты)
3. Отложить ключ (отвертку)
4. Снять кожух и отложить

$T = 0,20 \cdot Q^{0,28} \cdot L^{0,47}$


№ пози- ции	Масса кожуха Q, кг, до	Длина вывертывания болта (винта) L, мм, до			
		10	12	16	20
		Время T, мин'			
1	2	0,72	0,78	0,89	0,99
2	3	0,80	0,87	1,00	1,11
3	5	0,93	1,01	1,15	1,28
4	10	1,12	1,23	1,40	1,56
5	16	1,28	1,40	1,60	1,78

**Примечание.** В таблице предусмотрено время на снятие кожухов с вывертыванием 4 болтов (винтов) размером М8 × 12. При снятии кожухов с вывертыванием 6—8 болтов (винтов) М3 × 12 время брать с коэффициентом 1,25.

## 4.2. СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГРУППОВОЕ СТОПОРЕНИЕ БОЛТОВ (ГАЕК) ПРОВОЛОКОЙ		Слесарно-сборочные работы				
		Карта 55				
		<b>Содержание работы</b> 1. Взять проволоку и протянуть ее через отверстие болтов (гаек) 2. Взять плоскогубцы 3. Скрутить концы проволоки 4. Откусить излишек проволоки 5. Отложить плоскогубцы				
		$T = 0,33 \frac{D^{0,56}}{n^{0,17}}$				
№ пози- ции	Диаметр проволоки D, мм, до	Количество болтов (гаек) n, шт., до				
		2	3	5	7	10
		Время T, мин				
1	1,0	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28
2	1,3	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32
3	1,6	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35
4	2,0	0,50	0,47	0,44	0,42	0,39
5	2,5	0,56	0,52	0,48	0,46	0,43

<b>СТОПОРЕННЕ БОЛТОВ (ГАЕК) ШАЙБАМИ (ЗАМКОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ)</b>	<b>Слесарно-сборочные работы</b>
	<i>Карта 56</i>

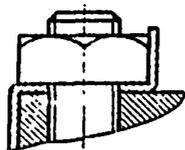

**Содержание работы**

1. Взять шайбу (замковую пластину) и надеть на болт
2. Взять инструмент
3. Отогнуть ланки шайбы или углы пластины по граням гайки
4. Отложить инструмент


Т — 0,163 · по.55 · В0,21

№ пози- ции	Количество отгибаемых лапок шайбы (углов пластины) п, шт.	Толщина шайбы (пластины) В, мм, до				
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
		Время Т, мин				
1	1	0,14	0,16	0,18	0,19	0,20
2	2	0,21	0,24	0,26	0,28	0,29
3	3	0,26	0,30	0,32	0,34	0,36
4	4	0,30	0,35	0,38	0,40	0,42

**СТОПОРЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ  
ШПЛИНТАМИ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 57*

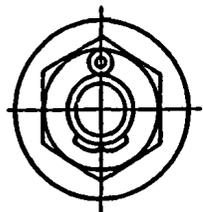

**Содержание работы**

1. Взять шплинт и молоток
2. Вставить (забить) шплинт
3. Развести концы шплинта
4. Отложить молоток

$$T = 0,03 \cdot L^{0,47} \cdot D^{0,55}$$


№ пози- ции	Длина шплинта L, мм, до	Условный диаметр шплинта D, мм, до					
		2,0	3,2	4,0	6,3	8,0	10,0
		Время T, мин					
1	12	0,14	0,18	—	—	—	—
2	18	0,17	0,22	0,25	0,32	—	—
3	28	0,21	0,27	0,31	0,40	—	—
4	45	0,26	0,34	0,39	0,50	0,56	—
5	70	—	0,42	0,47	0,61	0,69	0,78
6	100	—	—	—	0,72	0,82	0,93
7	160	—	—	—	—	1,02	1,16

**Примечание.** При последовательном стопорении нескольких соединений одного размера время на каждый последующий шплинт брать с коэффициентом 0,95.

**ВВЕРТЫВАНИЕ БОЛТОВ (НАВЕРТЫВАНИЕ  
ГАЕК) ГАЕЧНЫМ КЛЮЧОМ**

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 58

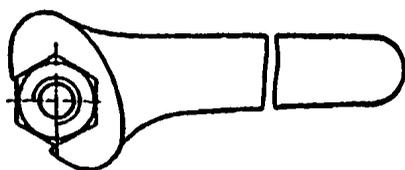

**Содержание работы**

1. Взять болт (гайку) и завернуть на 2-3 нитки
2. Взять гаечный ключ
3. Завернуть болт (гайку) окончательно
4. Отложить гаечный ключ

$$T_{1-3} = 0,152 \frac{L^{0,49}}{D^{0,72}}$$

$$T_{4-6} = 0,01965 \cdot L^{0,85} \cdot D^{0,32}$$


№ пози- ции	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина заворачивания L, мм, до								
		8	10	15	20	30	40	60	80	100
		Время T, мин								
1	6	0,29	0,36	0,52	0,68	—	—			
2	8	0,24	0,29	0,42	0,55	0,80	—			
3	10	0,20	0,25	0,36	0,47	0,68	—			
4	12	—	0,31	0,43	0,56	0,78	1,00			
5	16	—	—	0,47	0,61	0,86	1,10	1,55		
6	24	—	—	—	0,69	0,98	1,25	1,76		
7	36	—	—	—	—	1,11	1,42	2,01	2,56	3,10
8	48	—	—	—	—	—	1,56	2,20	2,81	3,40

Примечания: 1 В карте предусмотрено время для заворачивания болтов (гаек) при угле поворота ключа до 180°. При повороте ключа на 90° время брать с коэффициентом 1,4.  
2. При заворачивании болтов (гаек) с поддержкой вторым ключом ко времени по карте прибавить 0,1 мин.  
3. При заворачивании болтов (гаек) пневмо- или электрогайковертом время брать с коэффициентом 0,7.  
4. При последовательном заворачивании болтов (гаек) одного размера время на каждый последующий болт (гайку) брать с коэффициентом 0,95.

**ВВЕРТЫВАНИЕ БОЛТОВ (НАВЕРТЫВАНИЕ  
ГАЕК) ТОРЦОВЫМ КЛЮЧОМ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 59*

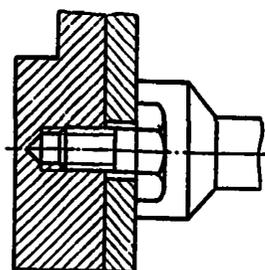

**Содержание работы**

1. Взять болт (гайку), завернуть на 2—3 нитки
2. Взять торцовый ключ
3. Завернуть болт (гайку) окончательно
4. Отложить торцовый ключ

$$T_{1-3} = 0,08 \frac{L^{0,85}}{D^{0,45}} ;$$

$$T_{4-8} = 0,0216 \cdot D^{0,12} \cdot L^{0,87}$$

№ пози- ции	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина завертывания L, мм, до								
		8	10	15	20	30	40	60	80	100
		Время T, мин								
1	6	0,21	0,25	0,36	0,46	0,64	0,82	1,16	1,48	1,79
2	8	0,18	0,22	0,31	0,40	0,57	0,72	1,02	1,30	1,57
3	10	0,17	0,20	0,28	0,36	0,51	0,65	0,92	1,18	1,42
4	12	0,18	0,22	0,31	0,39	0,56	0,72	0,94	1,21	1,46
5	16	0,18	0,22	0,32	0,41	0,58	0,75	1,06	1,36	1,66
6	24	0,19	0,23	0,33	0,43	0,61	0,78	1,11	1,43	1,74
7	36	0,20	0,25	0,35	0,45	0,64	0,82	1,17	1,50	1,82
8	48	0,21	0,25	0,36	0,47	0,66	0,85	1,21	1,56	1,89


**Примечания:**

1. В карте предусмотрено время на заворачивание болтов (гаек) при угле поворота ключа на 180°. При угле поворота ключа на 360° время брать с коэффициентом 0,9.
2. При заворачивании болтов (гаек) с поддержкой вторым ключом ко времени по карте прибавлять 0,1 мин.
3. При заворачивании болтов (гаек) пневмо- или электрогайковёртом время брать с коэффициентом 0,7.
4. При последовательном ввертывании болтов (гаек) одного размера время на каждый последующий болт (гайку) брать с коэффициентом 0,95.

**ВВЕРТЫВАНИЕ (НАВЕРТЫВАНИЕ) ШТУЦЕРОВ  
(МАСЛЕНОК, ПРОБОК, БАРАШКОВ) ВРУЧНЮЮ**

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 60

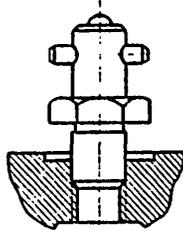

**Содержание работы**

1. Взять штуцер (масленку, пробку, барашек)
2. Ввернуть (навернуть) штуцер (масленку, пробку, барашек)


$$T = 0,02 \frac{D_{0,35} \cdot L_{0,44}}{S_{0,51}}$$

№ пози- ции	Диаметр резьбы D, мм, до	Шаг резьбы S, мм, до	Длина свертывания (навертывания) L, мм, до				
			10	15	20	35	50
			Время T, мин				
1	8	0,75	0,36	0,51	0,65	1,06	1,44
2		1,0	0,31	0,44	0,56	0,91	1,24
3	12	0,75	0,41	0,58	0,75	1,22	1,66
4		1,0	0,35	0,50	0,65	1,05	1,43
5		1,25	0,32	0,45	0,58	0,94	1,28
6		1,5	0,29	0,41	0,53	0,86	1,17
7	16	0,75	0,45	0,64	0,83	1,35	1,84
8		1,0	0,39	0,56	0,71	1,16	1,59
9		1,5	0,32	0,45	0,58	0,95	1,29
10	24	0,75	0,52	0,74	0,95	1,55	2,12
11		1,0	0,45	0,64	0,82	1,34	1,83
12		1,5	0,37	0,52	0,67	1,09	1,49
13		2,0	0,32	0,45	0,58	0,94	1,28
14	30	0,75	0,56	0,80	1,03	1,68	2,29
15		1,0	0,49	0,69	0,89	1,45	1,98
16		1,5	0,40	0,56	0,72	1,18	1,61
17		2,0	0,34	0,49	0,63	1,02	1,39
18	48	1,0	0,57	0,82	1,05	1,71	2,33
19		1,5	0,47	0,66	0,85	1,39	1,90
20		2,0	0,40	0,57	0,74	1,20	1,64
21		3,0	0,33	0,47	0,60	0,98	1,33

**ВВЕРТЫВАНИЕ (НАВЕРТЫВАНИЕ) ШТУЦЕРОВ  
(МАСЛЕНОК, ПРОБОК, БАРАШКОВ) ГАЕЧНЫМ  
КЛЮЧОМ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 61*

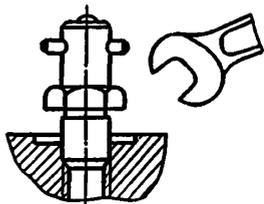

**Содержание работы**

1. Взять шуцер (масленку, пробку, барашек) и свернуть (навернуть) на 2-3 нитки
2. Взять гаечный ключ
3. Довернуть шуцер (масленку, пробку, барашек) гаечным ключом окончательно
4. Отложить гаечный ключ

$$T = 0,04 \frac{D^{0,27} \cdot L^{0,89}}{S^{0,32}}$$


№ позиции	Диаметр резьбы D, мм, до	Шаг резьбы S, мм, до	Длина свертывания (навертывания) L, мм, до				
			10	15	25	35	50
			Время T, мин				
1	8	0,75	0,60	0,86	1,35	1,82	2,5
2		1,0	0,54	0,78	1,23	1,66	2,28
3	12	0,75	0,67	0,96	1,51	2,03	2,79
4		1,0	0,61	0,87	1,37	1,85	2,54
5		1,25	0,57	0,81	1,28	1,72	2,37
6		1,5	0,53	0,76	1,20	1,63	2,23
7	16	0,75	0,72	1,03	1,63	2,19	3,01
8		1,0	0,66	0,94	1,48	2,00	2,75
9		1,5	0,58	0,83	1,30	1,76	2,41
10	24	0,75	0,8	1,15	1,81	2,45	3,36
11		1,0	0,73	1,05	1,66	2,23	3,07
12		1,5	0,64	0,92	1,45	1,96	2,69
13		2,0	0,59	0,84	1,33	1,79	2,46
14	30	0,75	0,85	1,22	1,93	2,60	3,57
15		1,0	0,78	1,12	1,76	2,37	3,26
16		1,5	0,68	0,98	1,54	2,08	2,86
17		2,0	0,62	0,89	1,41	1,90	2,61
18	48	1,0	0,88	1,27	2,00	2,69	3,70
19		1,5	0,78	1,13	1,75	2,36	3,25
20		2,0	0,71	1,01	1,60	2,16	2,96
21		3,0	0,62	0,89	1,40	1,87	2,60

**Примечание.** При последовательном свертывании (навертывании) шуцеров (масленок, пробок, барашков) время на каждый последующий шуцер (масленку, пробку, барашек) брать с коэффициентом 0,95.

**ВЕРТЫВАНИЕ ВИНТОВ  
ВРУЧНУЮ**

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 62

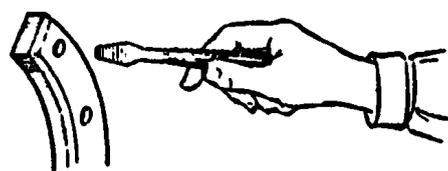

**Содержание работы**

1. Взять винт и вернуть на 2-3 нитки
2. Взять инструмент
3. Вернуть винт окончательно
4. Отложить инструмент

$$T_{6-7} = 0,00355 \cdot L^{0,86} \cdot D^{0,89}$$

$$T_{1-4} = 0,0727 \frac{L^{0,88}}{D^{0,49}}$$

№ позиции	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина свертывания L, мм, до				
		10	15	20	30	40
		Время T, мин				
1	4	0,28	0,40	—	—	—
2	6	0,23	0,33	0,42	—	—
3	8	0,20	0,28	0,37	0,52	—
4	10	0,18	0,25	0,33	0,47	—
5	12	0,23	0,33	0,43	0,60	—
6	16	—	0,43	0,55	0,78	1,00
7	20	—	—	0,67	0,95	1,22


**Примечания:**

1. В карте предусмотрено время на свертывание винтов отверткой. При свертывании винтов ключом время брать с коэффициентом 0,3, гайковертом — с коэффициентом 0,7.
2. При последовательном свертывании нескольких винтов время на каждый последующий винт брать с коэффициентом 0,95.

**ВВЕРТЫВАНИЕ ШПИЛЕК С ПОМОЩЬЮ  
СОЛДАТКА**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 63*

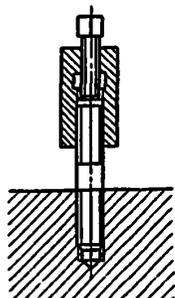

**Содержание работы**

1. Взять и ввернуть шпильку предварительно на 2—3 нитки
2. Взять солдатик, навернуть на шпильку и законтировать
3. Взять гаечный ключ
4. Ввернуть шпильку до упора
5. Расконтрить и свернуть солдатик со шпильки
6. Отложить солдатик и гаечный ключ


$$T = 0,023 \cdot L^{0,59} \cdot D^{0,4}$$

№ позиции	Глубина свертывания L, мм, до	Диаметр резьбы D, мм, до						
		6	10	12	16	20	24	36
		Время T, мин						
1	10	0,18	0,22	0,24	—	—	—	—
2	15	0,23	0,28	0,30	0,34	—	—	—
3	20	0,27	0,33	0,35	0,40	0,43	—	—
4	30	0,34	0,42	0,45	0,50	0,55	0,60	—
5	40	0,40	0,49	0,53	0,59	0,65	0,70	0,82
6	50	—	0,56	0,60	0,67	0,74	0,79	0,93

ВВЕРТЫВАНИЕ ШПИЛЕК С ПОМОЩЬЮ  
ДВУХ ГАЕК

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 64

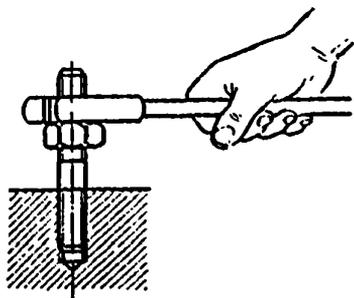

Содержание работы

1. Взять и вернуть шпильку предварительно на 2-3 нитки
2. Взять 2 гайки, навернуть на шпильку и законтрить
3. Взять гасный ключ и ввернуть шпильку до упора
4. Отвернуть и отложить 2 гайки и гасный ключ


$$T = 0,0166 \cdot L^{0,58} \cdot D^{0,57}$$

№ позиции	Глубина свертывания L, мм, до	Диаметр резьбы D, мм, до						
		6	10	12	16	20	24	36
		Время T, мин						
1	10	0,17	0,23	0,26	—	—	—	—
2	16	0,23	0,31	0,34	0,40	—	—	—
3	20	0,26	0,35	0,39	0,46	0,52	—	—
4	30	0,33	0,44	0,49	0,58	0,66	0,73	—
5	40	0,39	0,52	0,58	0,68	0,77	0,86	1,09
6	50	—	0,60	0,66	0,78	0,88	0,98	1,24

# НАВЕРТЫВАНИЕ КРУГЛЫХ ГАЕК

Слесарно-сборочные работы

Карта 65

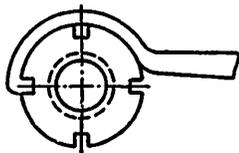

## Содержание работы

1. Взять гайку и накрутить на 2–3 нитки
2. Взять ключ для круглых гаек
3. Завернуть гайку окончательно
4. Отложить ключ

$$T = 0,0729 \cdot D^{0,37} \cdot L^{0,3}$$

№ позиции	Диаметр и шаг резьбы D × S, мм, до	Длина накручивания L, мм, до				
		25	40	50	80	100
		Время T, мин				
1	M20 × 1,5	0,58	0,67	0,71	0,82	0,88
2	M30 × 1,5	0,67	0,78	0,83	0,96	1,02
3	M42 × 1,5	0,76	0,88	0,94	1,08	1,16
4	M56 × 2	0,85	0,98	1,05	1,20	1,29
5	M100 × 2	1,05	1,21	1,30	1,49	1,59
6	M140 × 2	1,19	1,37	1,47	1,69	1,81

УСТАНОВКА ШАЙБ НА БОЛТЫ  
(ВИНТЫ, ШПИЛЬКИ)

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 66



Содержание работы

1. Взять шайбу
2. Установить шайбу на болт (винт, шпильку)

$$T = 0,0028 \cdot d^{0,38} \cdot L^{0,58}$$

№ пози- ции	Внутренний диаметр шайбы d, мм, до	Длина продвижения шайбы L, мм, до						
		30	50	80	100	160	200	250
		Время T, мин						
1	20	0,06	0,08	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19
2	32	0,07	0,09	0,12	0,14	0,18	0,20	0,23
3	50	0,08	0,11	0,14	0,16	0,21	0,24	0,27
4	80	0,10	0,13	0,17	0,20	0,25	0,29	0,33
5	100	0,11	0,14	0,19	0,21	0,28	0,31	0,36
6	120	0,12	0,15	0,20	0,23	0,30	0,34	0,38

Примечания:


1. В карте предусмотрено время на установку одной шайбы на деталь с резьбовой поверхностью. При установке шайбы на деталь с гладкой поверхностью время брать с коэффициентом 0,9.

2. При последовательной установке шайб на 2—5 деталей время брать с коэффициентом 0,95, на 6—10 деталей — с коэффициентом 0,9.

**УСТАНОВКА ПАЛЬЦЕВ (ОСЕЙ ШТОКОВ)  
В ОТВЕРСТИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ  
ДЕТАЛЕЙ**

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 67

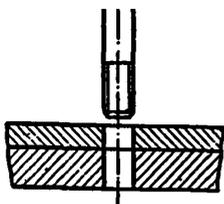

**Содержание работы**

1. Взять палец (ось, шток)
2. Установить палец (ось, шток) в отверстие одной или нескольких деталей

$T = 0,00095 \cdot L_{0,02} \cdot D_{0,54}$

№ позиции	Длина посадки $L$ , мм, до	Диаметр пальца (оси, штока) $D$ , мм, до				
		8	12	16	25	40
		Время $T$ , мин				
1	20	0,03	0,04	—	—	—
2	32	0,05	0,06	0,07	—	—
3	50	0,07	0,09	0,11	0,13	—
4	80	0,11	0,13	0,15	0,20	0,25
5	125	—	0,19	0,22	0,28	0,37
6	200	—	—	0,33	0,42	0,54


**Примечание** При одновременной установке несколько пальцев (осей, штоков) время на каждый последующий палец (ось, шток) уменьшать на 0,02 мин

УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И КРУГЛЫХ  
ПРОКЛАДОК

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 68

Лист 1

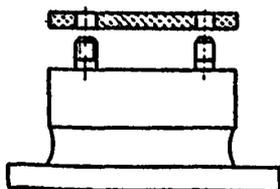

Содержание работы

1. Взять прокладку
2. Установить прокладку на шпильки или на плоскость с совмещением по кромке или отверстиям
3. Осмотреть правильность установки

$T = 0,0126 a^{0,4} \cdot b^{0,27}$  — жесткий, на шпильках;

$T = 0,0139 a^{0,4} \cdot b^{0,27}$  — мягкий, на шпильках;

$T = 0,0117 a^{0,4} \cdot b^{0,27}$  — жесткий, по отверстию;

$T = 0,0121 a^{0,4} \cdot b^{0,27}$  — мягкий, по отверстию

№ позиции	Габариты прокладки, а × b, мм	Материал прокладки			
		жесткий		мягкий	
		Вид установки			
		на шпильках, до 6 шт.	по отверстию или кромке	на шпильках, до 6 шт.	по отверстию или кромке
Время T, мин					
1	50×100	0,21	0,19	0,23	0,20
2	50×200	0,25	0,23	0,28	0,24
3	50×300	0,28	0,26	0,31	0,27
4	50×500	0,32	0,30	0,36	0,31
5	50×700	0,35	0,33	0,39	0,34
6	50×1000	0,39	0,36	0,43	0,37
7	100×100	0,28	0,26	0,30	0,26
8	100×200	0,33	0,31	0,37	0,32
9	100×300	0,37	0,34	0,41	0,36
10	100×500	0,43	0,40	0,47	0,41
11	100×700	0,47	0,43	0,51	0,45
12	100×1000	0,51	0,48	0,57	0,49
13	175×200	0,42	0,39	0,46	0,40
14	175×300	0,46	0,43	0,51	0,45
15	175×500	0,53	0,49	0,59	0,51
16	175×700	0,58	0,54	0,64	0,56
17	175×1000	0,64	0,60	0,71	0,62
18	350×500	0,70	0,65	0,78	0,67
19	350×700	0,77	0,71	0,85	0,74
20	350×1000	0,85	0,79	0,93	0,81
21	600×700	0,95	0,89	1,05	0,92
22	600×1000	1,05	0,98	1,16	1,01

<b>УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И КРУГЛЫХ ПРОКЛАДОК</b>	<b>Слесарно-сборочные работы</b>	
	<i>Карта 68</i>	<b>Лист 2</b>

$T = 0,055 \cdot D^{0,31}$  – жесткий, на шпильках;

$T = 0,067 \cdot D^{0,31}$  – мягкий, на шпильках;

$T = 0,053 \cdot D^{0,31}$  – жесткий, по отверстию;

$T = 0,062 \cdot D^{0,31}$  – мягкий, по отверстию;

№ пози- ции	Диаметр прокладки D, мм, до	Материал прокладки			
		жесткий		мягкий	
		Вид установки			
		на шпильках, до 6 шт.	по отверстию или кромке	на шпильках, до 6 шт.	по отверстию или кромке
		Время T, мин			
1	100	0,23	0,22	0,28	0,26
2	160	0,27	0,26	0,32	0,30
3	250	0,30	0,29	0,37	0,34
4	400	0,35	0,34	0,43	0,40
5	630	0,41	0,39	0,49	0,46
6	1000	0,47	0,45	0,57	0,53


**Примечания:**

1. При установке прокладок на 6 и более шпилек время брать с коэффициентом 1,1.
2. К жестким прокладкам относятся: картон, прессшпан, паранит, фольга, текстолит, фибра, сталь; к мягким – фетр, войлок, кожа, резина, криза, бумага, дермантин, минпора.

**УСТАНОВКА МАХОВИЧКОВ (РУКОЯТОК)  
С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ (ГАЙКАМИ)**

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 69

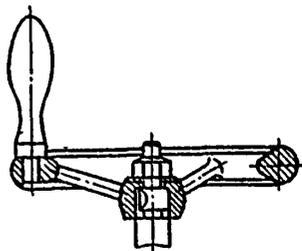

**Содержание работы**

1. Взять маховичок (рукоятку)
2. Установить маховичок (рукоятку) на вал
3. Взять винт (гайку) и отвертку (ключ)
4. Закрепить маховичок (рукоятку)
5. Отложить отвертку (ключ)

$$T = 0,3303 \frac{L^{0,82}}{D^{0,78}}$$

$$T = 0,026 \cdot L^{0,53} \cdot D^{0,78}$$


№ позиции	Масса, кг, до	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина свертывания L, мм, до					
			8	10	15	20	30	40
			Время T, мин					
1	10	6	0,58	0,65	0,80	—	—	—
2		8	0,53	0,60	0,74	0,86	1,06	—
3		10	0,50	0,56	0,69	0,80	0,99	—
4		12	—	0,61	0,76	0,88	1,09	—
5		16	—	—	0,95	1,11	1,37	1,60

**Примечание.** При установке деталей массой от 10 до 20 кг время брать с коэффициентом 1,2.

**УСТАНОВКА НА ВАЛ ДЕТАЛЕЙ ТИПА  
ШКНВОВ (МАХОВИКОВ) ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 70*

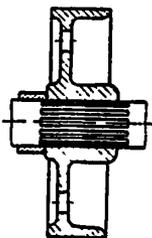

**Содержание работы**

1. Взять деталь, молоток и выколотку
2. Установить деталь на вал с помощью молотка и выколотки
3. Отложить молоток и выколотку

$$T = 0,02357 \cdot L^{0,67} \cdot Q^{0,71}$$


№ позиции	Вид посадки	Диаметр вала, мм, до	Длина посадки L, мм, до	Масса детали Q, кг, до					
				1	2	3	5	8	12
				Время T, мин					
1	С зазором	100	30	0,23	0,38	0,50	0,72	1,01	1,34
2			40	0,28	0,46	0,61	0,88	1,22	1,63
3			50	0,32	0,53	0,71	1,02	1,42	1,90
4			80	0,44	0,73	0,97	1,39	1,95	2,59
5			100	0,52	0,85	1,12	1,62	2,26	3,01

**Примечание.** При установке на вал деталей по переходной посадке время брать с коэффициентом 1,4; по посадке с натягом – с коэффициентом 1,5.

**УСТАНОВКА НА ВАЛ ДЕТАЛЕЙ ТИПА ШКИВОВ  
(МАХОВИКОВ) С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНИКА**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 71*

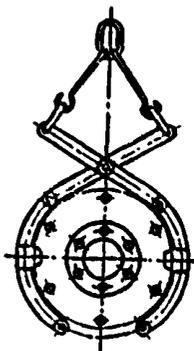

**Содержание работы**

1. Взять трос
2. Застропить деталь и установить на вал предварительно
3. Взять выколотку и кувалду
4. Установить деталь на вал с помощью выколотки и кувалды
5. Отложить выколотку и кувалду
6. Расстропить деталь

$$T = 0,0595 \cdot L^{0,52} \cdot Q^{0,31}$$

№ позиции	Диаметр вала, мм, до	Вид посадки	Длина посадки L, мм, до	Масса деталей Q кг, до						
				40	65	100	160	200	350	SGD
				Время T, мин						
1	150	С зазором	50	1,43	1,66	1,90	2,19	2,35	2,80	3,12
2			80	1,82	2,12	2,42	2,80	3,00	3,57	3,99
3			100	2,05	2,38	2,72	3,15	3,37	4,01	4,48
4			160	2,61	3,04	3,47	4,02	3,59	5,12	5,72
5			200	2,94	3,41	4,18	4,51	4,84	5,75	6,42

Примечание. При установке деталей по переходной посадке время брать с коэффициентом 1,4; по посадке с натягом — с коэффициентом 1,5.

УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЬНЫХ И ФИРМЕННЫХ  
ТАБЛИЧЕК

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 72


Содержание работы

*I. Крепление таблиц заклепками*

1. Взять табличку и разметить отверстия
2. Отложить табличку
3. Взять электрическую (пневматическую) сверильную машину и просверлить отверстия под заклепки по разметке
4. Отложить электрическую (пневматическую) сверильную машину
5. Взять заклепки, табличку, молоток и обжимку
6. Прикрепить табличку заклепками
7. Отложить молоток и обжимку

*II. Крепление таблиц винтами*

1. Взять табличку и разметить отверстия
2. Отложить табличку
3. Взять электрическую (пневматическую) сверильную машину и просверлить отверстия под винты по разметке
4. Отложить электрическую (пневматическую) сверильную машину
5. Взять метчик, вороток и нарезать резьбу в отверстиях
6. Отложить метчик и вороток
7. Взять табличку, винты, отвертку и закрепить табличку
8. Отложить отвертку

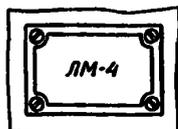

$$T_{1-2} = 0,554 \cdot D^{0,44} \cdot n^{0,9};$$

$$T_{3-4} = 2,345 \cdot D^{0,28} \cdot n^{0,9}$$

№ позиции	Крепление табличек	Диаметр заклепки (винта) D, мм, до	Количество заклепок (винтов) n, шт.		
			2	4	6
			Время T, мин		
1	Заклепками	4	1,90	3,50	5,10
2		6	2,28	4,24	6,12
3	Винтами	4	6,45	12,00	17,3
4		6	7,23	13,46	19,4


**Примечания:**

1. Время рассчитано при сверлении отверстий по чугуно на глубину до 10 мм.
2. При сверлении в стальных изделиях нормативное время принимать с коэффициентом 1,1.

УСТАНОВКА КРЫШЕК С ПРОКЛАДКАМИ  
С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНИКА И ПРИВЕРТЫВАНИЕ  
ИХ ВИНТАМИ (БОЛТАМИ)

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 73

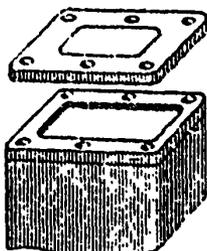

Содержание работы

1. Взять и установить прокладку на корпус
2. Застропить крышку и установить на корпус, совмещая отверстия
3. Расстропить крышку
4. Взять винты (болты) и вставить в отверстия
5. Взять отвертку (ключ) и привернуть крышку к корпусу
6. Отложить отвертку (ключ)

$$T_{1-4} = 0,633 \cdot D^{0,07} \cdot L^{0,37};$$

$$T_{9-12} = 0,237 \cdot D^{0,23} \cdot L^{0,42};$$

$$T_{5-8} = 0,2155 \cdot D^{0,21} \cdot L^{0,73};$$


$$T_{13-16} = 0,272 \cdot D^{0,2} \cdot L^{0,72}$$

№ позиции	Масса крышки, кг, до	Количество винтов (болтов), шт.	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина отвертывания L, мм, до				
				15	20	30	40	60
				Время T, мин				
1	100	2	12	2,05	2,28	2,65	—	—
2			16	2,09	2,33	2,71	3,01	—
3			24	—	2,40	2,78	3,10	3,60
4			30	—	—	2,83	3,15	3,65
5		4	12	2,62	3,24	4,35	—	—
6			16	2,79	3,44	4,62	5,70	—
7			24	—	3,74	5,03	6,21	8,34
8			30	—	—	5,27	6,50	8,74
9		6	12	2,95	3,63	4,86	—	—
10			16	3,15	3,88	5,19	6,39	—
11			24	—	4,26	5,70	7,01	9,39
12			30	—	—	6,00	7,38	9,88
13		8	12	3,14	3,87	5,18	—	—
14			16	3,33	4,09	5,48	6,74	—
15			24	—	4,44	5,95	7,31	9,79
16			30	—	—	6,22	7,65	10,23

**УСТАНОВКА КРЫШЕК С ПРОКЛАДКАМИ  
ВРУЧНУЮ И ПРИВЕРТЫВАНИЕ ИХ ВИНТАМИ  
(БОЛТАМИ)**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 74*

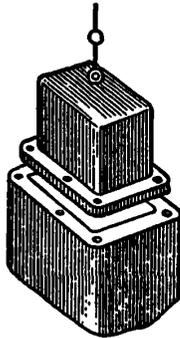

**Содержание работы**

1. Взять и установить прокладку на корпус
2. Взять и установить крышку на корпус с совмещением отверстий
3. Взять винты и вставить в отверстия
4. Взять отвертку (ключ) и привернуть крышку к корпусу
5. Отложить отвертку (ключ)

$$T_{1-4} = 0,7714 \cdot D^{0,28} \cdot L^{0,23};$$

$$T_{5-8} = 1,011 \cdot D^{0,28} \cdot L^{0,22};$$

$$T_{9-12} = 2,725 \cdot D^{0,13} \cdot L^{0,20}$$

№ позиции	Масса крышки, кг, до	Количество винтов (болтов), шт.	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина свертывания L, мм, до					
				8	10	15	20	30	60
				Время T, мин					
1	20	2	6	2,06	2,16	2,37	2,54	—	—
2			10	2,37	2,50	2,74	2,93	3,21	—
3			12	—	2,63	2,88	3,08	3,38	—
4			16	—	—	3,13	3,34	3,67	4,30
5		4	6	3,25	3,49	3,97	4,35	—	—
6			10	3,75	4,02	4,58	5,02	5,72	—
7			12	—	4,24	4,82	5,29	6,02	—
8			16	—	—	5,23	5,73	6,53	8,15
9		6	6	5,21	5,45	5,91	6,26	—	—
10			10	5,57	5,83	6,32	6,69	7,26	—
11			12	—	5,97	6,47	6,85	7,43	—
12			16	—	—	6,72	7,11	7,72	8,86

УСТАНОВКА ШПОНОК В ПАЗ ВАЛА  
(ОТВЕРСТИЯ)

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 75

Содержание работы



1. Взять шпонку, примерить по пазу вала или отверстию
2. При необходимости закрепить шпонку в тиски, взять напильник и раскрасить шпонку
3. Взять инструмент и установить шпонку в паз вала или отверстия
4. Отложить инструмент

$$T = 0,416 \cdot S^{0,24} \cdot L^{0,31}$$

№ по- зи- ции	Сечение шпонки S, мм	Длина шпонки L, мм, до						
		10	16	28	40	70	100	160
		Время T, мин:						
1	4 × 4	1,36	1,57	1,87	2,09	2,48	—	—
2	5 × 5	1,47	1,70	2,02	2,26	2,68	—	—
3	6 × 6	—	1,81	2,15	2,40	2,85	—	—
4	8 × 7	—	1,99	2,37	2,65	3,15	3,52	—
5	10 × 8	—	—	2,56	2,86	3,40	3,79	4,39
6	12 × 8	—	—	2,72	3,04	3,61	4,04	4,67
7	14 × 9	—	—	—	3,20	3,81	4,25	4,92
8	16 × 10	—	—	—	—	3,98	4,45	5,15
9	18 × 11	—	—	—	—	4,14	4,63	5,36
10	20 × 12	—	—	—	—	4,30	4,80	5,56
11	22 × 14	—	—	—	—	4,44	4,96	5,88
12	25 × 14	—	—	—	—	4,64	5,18	5,99


Примечание. В карте дано время на установку призматических шпонок. При установке клиновых шпонок время брать с коэффициентом 1,1; при установке сегментных — с коэффициентом 1,2.

**ЗАПРЕССОВКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  
И КОНИЧЕСКИХ ШТИФТОВ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 76*



**Содержание работы**

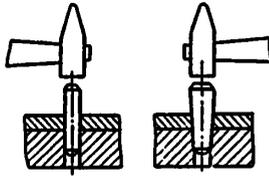

1. Взять штифт и молоток
2. Установить штифт в отверстие и запрессовать молотком
3. Отложить молоток

$$T = 0,204 \cdot D^{0,2} \cdot L^{0,22}$$

№ по- зи- ции	Вид штифта	Диаметр штифта D, мм, до	Длина посадки штифта L, мм, до				
			20	30	50	70	100
			Время T, мин				
1	Цилиндри- ческий	4	0,52	0,56	0,63	0,68	—
2		6	0,56	0,62	0,69	0,74	0,80
3		10	0,62	0,68	0,76	0,82	0,89
4		15	—	0,70	0,78	0,84	0,91
5		20	—	—	0,88	0,95	1,02
6		25	—	—	0,92	0,99	1,07
7	Конический (независимо от длины)	4	—	—	0,50	—	—
8		6	—	—	0,56	—	—
9		10	—	—	0,62	—	—
10		15	—	—	0,70	—	—
11		20	—	—	0,78	—	—
12		25	—	—	0,88	—	—

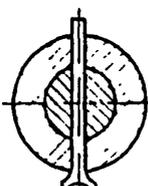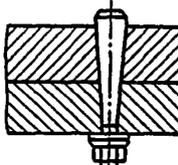
КРЕПЛЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКИХ ШТИФТОВ В ОТВЕРСТИЯХ				Слесарно-сборочные работы						
				Карта 77						
№ по- зи- ции	Способ крепления	Эскиз	Содержание работы	Диаметр штифта D, мм, до						
				4	6	10	16	20		
				Время T, мин						
1	Разводкой концов		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взять инструмент</li> <li>2. Развести концы штифта</li> <li>3. Отложить инструмент</li> </ol>	0,20	0,23	0,28	0,31	0,34		
2	Стопорным кольцом		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взять стопорное кольцо и круглогубцы</li> <li>2. Установить стопорное кольцо в выточку штифта</li> <li>3. Отложить инструмент</li> </ol>	0,24	0,27	0,30	0,35	0,37		
3	Гайкой		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взять шайбу, гайку и гаечный ключ</li> <li>2. Надеть шайбу и на- вернуть гайку</li> <li>3. Отложить инстру- мент</li> </ol>	угол поворота ключа	180°	0,51	0,55	0,59	0,64	0,69
				90°	0,55	0,60	0,66	0,71	0,76	
4	Шплинтом		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взять молоток и шплинт</li> <li>2. Вставить шплинт и развести концы</li> <li>3. Отложить молоток</li> </ol>	0,30	0,34	0,39	0,42	0,45		

**УСТАНОВКА ШАРИКОВ В ГНЕЗДО  
(ОТВЕРСТИЕ, КАНАВКУ)**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 78*

**Содержание работы**

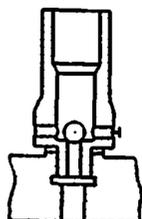

1. Взять шарик
2. Установить шарик в гнездо (отверстие, канавку)
3. Взять инструмент и завальцевать шарик
4. Отложить инструмент

$$T_1 = 0,036 \cdot D^{0,2};$$

$$T_2 = 0,21 \cdot D^{0,12}$$

№ по-зи-ции	Вид установки	Диаметр шарика D, мм, до					
		5	10	20	30	40	50
		Время T, мин					
1	Без завальцовки шарика	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
2	С завальцовкой шарика	0,25	0,28	0,30	0,32	0,33	0,34


**Примечание.** При установке 2—6 шариков время брать с коэффициентом 0,9; при установке свыше 6 шариков — с коэффициентом 0,85.

УСТАНОВКА ПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ  
(ДИСКОВ, САЛЬНИКОВ)

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 79

Содержание работы

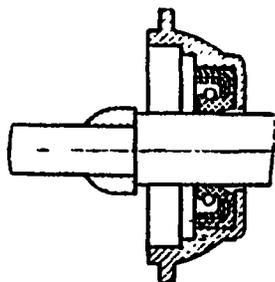


1. Взять кольцо (диск) и установить в отверстие (на вал)
2. Взять кольцо (диск) и запрессовать в отверстие (на вал) с помощью инструмента.
3. Взять сальник, установить в отверстие (в выточку, в паз, гнездо) с помощью инструмента и обжать по всему диаметру для плотного прилегания

№ по- зи- ции	Материал кольца (диска, сальника)	Применяемый инструмент	Диаметр кольца (диска, сальника) D, мм, до				
			30	50	80	125	200
			Время T, мин				
1	Сталь, чугун	—	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27
2	Резина	—	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31
3	Сталь, чугун	Оправка и молоток	0,34	0,38	0,42	0,46	0,51
4	Резина		0,38	0,42	0,46	0,51	0,55
5	Волчок	Отвертка	0,48	0,53	0,63	0,84	0,97
6	Фетр	Оправка и молоток	0,51	0,69	0,74	0,92	1,12

Примечания:


1. При обрезке сальника время по позиции 3 брать с коэффициентом 1,3.
2. В карте предусмотрено продвижение колец (дисков, сальников) на длину до 200 мм.

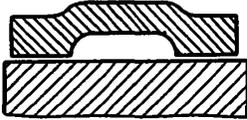УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) НА ПЛОСКОСТЬ ВРУЧНУЮ		Слесарно-сборочные работы					
		Карта 80					
		Содержание работы					
		I. Взять и установить деталь (узел) на плоскость  $T = 0,056 \cdot V^{0,17} \cdot Q^{0,58}$					
№ по- зи- ции	Наибольший размер детали (узла) В, мм, до	Масса детали (узла) Q, кг, до					
		2	5	8	10	16	20
		Время T, мин					
1	100	0,18	0,31	—	—	—	—
2	160	0,20	0,34	0,44	0,50	0,66	0,75
3	300	0,22	0,38	0,49	0,56	0,74	0,84
4	400	0,23	0,39	0,52	0,59	0,77	0,88
5	500	—	—	0,54	0,61	0,80	0,92
6	650	—	—	—	0,64	0,84	0,96
7	800	—	—	—	0,66	0,87	0,99

УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ)  
НА ПЛОСКОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНИКА

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 81

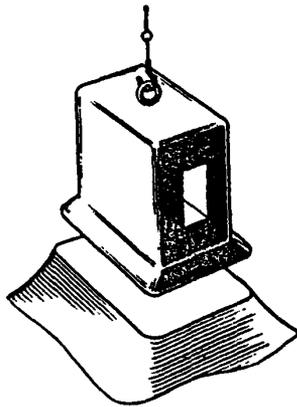

Содержание работы

1. Поднять и переместить деталь (узел) к месту сборки
2. Опустить и установить деталь (узел) на плоскость

$T = 0,0002 \cdot B^{0,98} \cdot Q^{0,30}$


№ по-зи-ции	Наибольший размер детали (узла) В, мм, до	Масса детали (узла) Q, кг, до						
		80	160	300	400	650	800	1000
		Время T, мин						
1	300	0,20	0,39	—	—	—	—	—
2	500	0,33	0,40	0,49	0,53	0,62	0,66	0,70
3	800	0,52	0,64	0,77	0,84	0,98	1,04	1,11
4	1000	0,65	0,80	0,96	1,05	1,22	1,29	1,38
5	1600	—	1,27	1,53	1,67	1,93	2,05	2,19
6	2000	—	—	1,90	2,07	2,40	2,55	2,73
7	2500	—	—	—	2,58	2,98	3,18	3,40
8	3000	—	—	—	—	3,56	3,80	4,06

**УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) НА ПЛОСКОСТЬ  
С СОВМЕЩЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 82*

**Содержание работы**

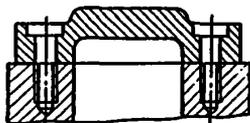

1. Взять деталь (узел)
2. Установить деталь (узел) на плоскость и совместить отверстия

**T — 0,0063 · В<sup>0,31</sup> · Q<sup>0,15</sup>**

№ по- зи- ции	Наибольший размер детали (узла) В, мм, до	Масса детали (узла) Q, кг, до					
		2	5	8	12	16	20
		Время T, мин					
1	100	0,32	—	—	—	—	—
2	160	0,37	0,43	0,46	—	—	—
3	300	0,46	0,53	0,57	0,60	0,63	—
4	400	0,50	0,58	0,62	0,66	0,69	0,71
5	500	—	—	—	0,71	0,74	0,77
6	650	—	—	—	—	0,81	0,84
7	800	—	—	—	—	0,88	0,91


УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) НА ПЛОСКОСТЬ  
С СОВМЕЩЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ С ПОМОЩЬЮ  
ПОДЪЕМНИКА

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 83

Содержание работы

1. Поднять и переместить деталь (узел)
2. Опустить и установить деталь (узел) на плоскость, совмещая отверстия по двум шпилькам

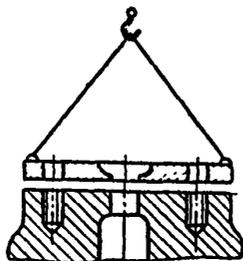

T - 0,00225 · В<sup>0,52</sup> Q<sup>0,52</sup>


№ по- зи- ции	Наибольший размер детали (узла) В, мм, до	Масса детали (узла) Q, кг, до						
		80	160	300	400	650	800	1000
		Время T, мин						
1	250	1,05	-	-	-	-	-	-
2	500	1,70	2,44	3,38	-	-	-	-
3	800	2,37	3,39	4,70	5,46	7,03	-	-
4	1000	2,77	3,97	5,50	6,39	8,22	9,16	-
5	1600	-	5,51	7,64	8,87	11,42	12,73	14,29
6	2000	-	-	8,93	10,37	13,35	14,88	16,71
7	2500	-	-	-	12,13	15,61	17,39	19,53
8	3000	-	-	-	-	17,74	19,76	22,19

**УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) НА ПЛОСКОСТЬ  
ПО РИСКЕ ИЛИ РАЗМЕТКЕ ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 84*

**Содержание работы**

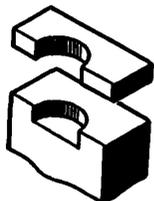

1. Взять деталь (узел) и молоток
2. Установить деталь (узел) с помощью молотка по кромке или риску
3. Отложить молоток


$T = 0,0075 \cdot B^{0,40} \cdot Q^{0,57}$

№ по- зи- ции	Наибольший размер детали (узла) В, мм, до	Масса детали (узла) Q, кг, до					
		2	4	6	10	16	20
		Время T, мин					
1	50	0,08	—	—	—	—	—
2	80	0,10	0,14	0,18	0,24	—	—
3	160	0,13	0,20	0,25	0,33	0,44	0,50
4	200	0,15	0,22	0,28	0,37	0,49	0,55
5	300	—	0,27	0,34	0,46	0,60	0,68
6	500	—	0,35	0,44	0,59	0,76	0,87

**УСТАНОВКА ВАЛОВ (ВАЛКОВ) В СБОРЕ  
В ОТКРЫТЫЕ ГНЕЗДА ПОДШПИННИКОВ ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 85*

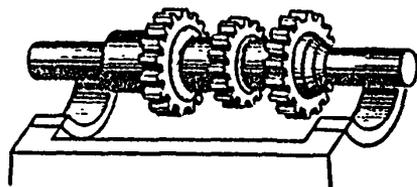

**Содержание работы**

1. Взять вал (валки)
2. Установить вал (валки) в гнезда подшипников

$$T = 0,02 \cdot Q^{0,55} \cdot L^{0,40}$$

№ по- зи- ции	Масса вала (валки) в сборе Q, кг, до	Длина вала (валки) L, мм, до						
		150	200	350	500	650	800	1000
		Время T, мин						
1	2,5	0,25	0,27	0,34	0,40	—	—	—
2	5	0,36	0,40	0,50	0,58	—	—	—
3	8	0,46	0,52	0,65	0,75	0,84	0,91	—
4	12	—	0,65	0,82	0,94	1,05	1,14	—
5	16	—	—	0,96	1,10	1,22	1,33	1,45
6	20	—	—	—	1,25	1,38	1,51	1,65


**Примечание.** При установке колесчатых валов время брать с коэффициентом 1,4.

**УСТАНОВКА ВАЛОВ В СБОРЕ В ОТКРЫТЫЕ ГНЕЗДА  
ПОДШИПНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНИКА**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 86*

**Содержание работы**

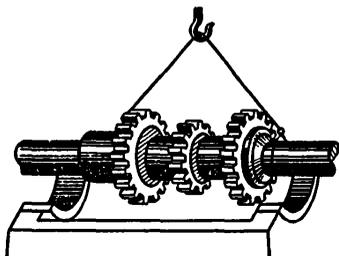


1. Взять трос
2. Застропить вал
3. Переместить вал к месту сборки
4. Опустить и установить вал в открытые гнезда подшипников
5. Расстропить вал

$T = 0,202 \cdot L^{0,27} \cdot Q^{0,12}$

№ по-зи-ции	Длина вала L, мм, до	Масса вала Q, кг, до						
		40	65	100	160	200	350	500
		Время T, мин						
1	260	1,41	—	—	—	—	—	—
2	350	1,53	1,62	—	—	—	—	—
3	500	1,68	1,78	1,88	1,99	—	—	—
4	800	—	2,03	2,13	2,26	2,32	2,48	—
5	1000	—	—	2,27	2,40	2,46	2,63	2,75
6	1600	—	—	—	2,72	2,80	2,99	3,12

<b>УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) НА ВАЛ ИЛИ В ОТВЕРСТИЕ ДО УПОРА ВРУЧНУЮ</b>	<b>Слесарно-сборочные работы</b>
	<i>Карта 87</i>

**Содержание работы**

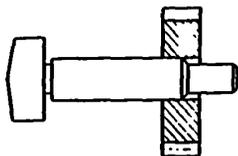

1. Взять деталь (узел)
2. Установить деталь (узел) на вал или в отверстие до упора

$$T_{1-7} = 0,119 \cdot l_{0,27} \cdot Q^{0,33}$$

$$T_{8-14} = 0,135 \cdot l_{0,27} \cdot Q^{0,33}$$


№ по- зи- ции	Диаметр вала, мм, до	Длина продвижения l, мм, до	Вид посадки	Масса детали (узла) Q, кг, до						
				1	1,5	2,5	5,0	8,0	12,5	20
				Время T, мин						
1	100	50	С зазором	0,28	0,32	0,38	0,48	0,56	0,65	0,76
2		80		0,31	0,36	0,42	0,53	0,62	0,72	0,84
3		160		0,36	0,42	0,49	0,62	0,72	0,84	0,98
4		250		0,40	0,46	0,54	0,68	0,80	0,92	1,08
5		400		0,44	0,51	0,60	0,76	0,88	1,02	1,19
6		650		0,49	0,57	0,67	0,84	0,98	1,14	1,33
7		1000		0,54	0,62	0,74	0,92	1,08	1,25	1,46
8	150	50		0,36	0,41	0,48	0,60	0,70	0,80	0,94
9		80		0,40	0,46	0,54	0,68	0,79	0,91	1,05
10		160		0,48	0,55	0,64	0,80	0,93	1,08	1,25
11		250		0,54	0,61	0,72	0,90	1,04	1,20	1,40
12		400		0,60	0,69	0,81	1,01	1,17	1,35	1,57
13		650		0,68	0,78	0,91	1,14	1,33	1,53	1,78
14		1000		0,76	0,86	1,02	1,27	1,48	1,70	1,98

**ЗАПРЕССОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ВАЛ ИЛИ  
В ОТВЕРСТИЕ СО ШПОНКОЙ ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 88*

**Содержание работы**

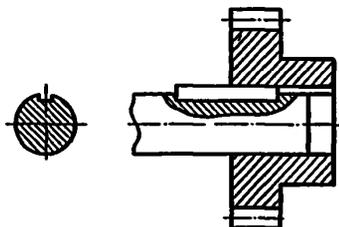

1. Взять деталь
2. Установить деталь на вал (в отверстие)
3. Взять молоток и выколотку
4. Запрессовать деталь
5. Отложить выколотку и молоток

$T = 0,0988 \cdot Q^{0,44} \cdot L^{0,51}$


№ по- зи- ции	Вид посадки	Масса детали Q, кг, до	Длина запрессовки L, мм, до						
			10	15	25	40	50	80	125
			Время T, мин						
1	Пере- ходная	1,0	0,32	0,39	0,51	0,65	0,73	0,92	1,16
2		2,0	0,43	0,53	0,69	0,88	0,99	1,25	1,57
3		3,0	0,52	0,64	0,83	1,05	1,18	1,50	1,88
4		4,0	0,59	0,72	0,94	1,19	1,34	1,70	2,13
5		5,0	0,65	0,80	1,04	1,32	1,47	1,87	2,35
6		6,0	0,70	0,86	1,12	1,43	1,60	2,03	2,55
7		8,0	0,80	0,98	1,27	1,62	1,81	2,31	2,89
8		10,0	0,88	1,08	1,40	1,79	2,00	2,54	3,19
9		12,0	0,95	1,17	1,52	1,93	2,17	2,76	3,46
10		16,0	1,08	1,33	1,73	2,20	2,46	3,13	3,93
11		20	1,19	1,47	1,91	2,42	2,71	3,45	4,33

**Примечание.** При запрессовке деталей на вал или в отверстие по посадке с натягом время брать с коэффициентом 1,2.

**ЗАПРЕССОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ВАЛ  
ИЛИ В ОТВЕРСТИЕ СО ШПОНКОЙ ПОД ПРЕССОМ  
(УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ВРУЧНУЮ)**

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 80

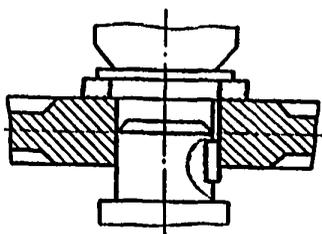

**Содержание работы**

1. Взять базовую деталь, установить на стол прессы
2. Взять деталь и установить на вал или в отверстие базовой детали со шпонкой
3. Включить пресс
4. Запрессовать деталь
5. Выключить пресс
6. Снять узел и отложить

$$T = 0,0884 \cdot Q^{0,22} \cdot L^{0,42}$$

№ позиции	Вид посадки	Масса детали Q, кг, до	Длина запрессовки L, мм, до					
			30	50	80	100	125	160
			Время T, мин					
1	Переходная	2,0	0,43	0,53	0,65	0,73	0,78	0,87
2		3,5	0,47	0,59	0,72	0,79	0,86	0,96
3		5,0	0,51	0,63	0,77	0,84	0,93	1,03
4		8,0	0,56	0,69	0,84	0,93	1,02	1,13
5		10,0	0,59	0,73	0,88	0,97	1,07	1,18
6		12,0	0,60	0,75	0,92	1,01	1,10	1,23
7		16,0	0,64	0,80	0,97	1,06	1,17	1,30
8		20,0	0,67	0,83	1,01	1,11	1,36	1,42


**Примечание.** При запрессовке деталей на вал или в отверстие по посадке с натягом время брать с коэффициентом 1,15.

**ЗАПРЕССОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ВАЛ  
ИЛИ В ОТВЕРСТИЕ БЕЗ ШПОНКИ ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 90*

**Содержание работы**

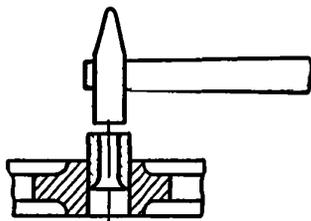

1. Взять деталь и установить ее на вал или в отверстие
2. Взять молоток и выколотку
3. Запрессовать деталь
4. Отложить молоток и выколотку

$$T = 0,08 \cdot Q^{0,45} \cdot L^{0,53}$$

№ позиции	Вид посадки	Масса детали Q, кг, до	Длина запрессовки L, мм, до						
			10	15	25	40	50	80	125
			Время T, мин						
1	Переходная	1,0	0,27	0,34	0,44	0,57	0,64	0,82	1,03
2		2,0	0,37	0,46	0,60	0,77	0,87	1,12	1,41
3		3,0	0,44	0,55	0,72	0,93	1,04	1,34	1,69
4		4,0	0,51	0,63	0,82	1,06	1,19	1,52	1,93
5		5,0	0,56	0,69	0,91	1,17	1,31	1,68	2,13
6		6,5	0,63	0,78	1,02	1,31	1,48	1,90	2,40
7		8,0	0,69	0,86	1,12	1,44	1,62	2,08	2,64
8		10,0	0,76	0,95	1,24	1,59	1,79	2,30	2,91
9		12,5	0,85	1,05	1,37	1,76	1,98	2,54	3,22
10		16,0	0,94	1,17	1,53	1,97	2,22	2,84	3,60
11		20,0	1,04	1,29	1,70	2,18	2,45	3,14	3,98


**Примечание.** При запрессовке на вал или в отверстие по посадке с натягом время брать с коэффициентом 1,2.

**ЗАПРЕССОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ВАЛ ИЛИ  
В ОТВЕРСТИЕ ПОД ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРЕССОМ  
(УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ ВРУЧНУЮ)**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 91*

**Содержание работы**

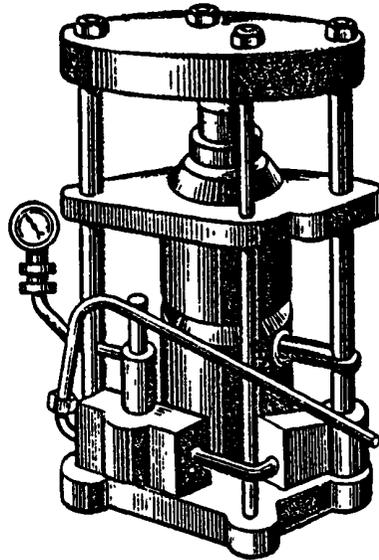

1. Взять базовую деталь
2. Установить базовую деталь на стол пресса
3. Взять деталь и установить на вал или в отверстие базовой детали
4. Включить пресс, запрессовать деталь и выключить пресс
5. Снять узел и отложить

$$T = 0,0478 \cdot Q^{0,21} \cdot L^{0,39}$$

№ пози- ции	Масса детали (узла) Q, кг, до	Длина запрессовки L, мм, до				
		30	50	80	125	200
		Время T, мин				
1	1	0,18	0,22	0,26	0,31	0,38
2	1,6	0,20	0,24	0,29	0,35	0,42
3	2,5	0,21	0,25	0,31	0,36	0,44
4	4	0,24	0,29	0,35	0,42	0,50
5	6,5	0,27	0,33	0,39	0,47	0,56
6	10	0,30	0,36	0,43	0,52	0,62
7	16	0,32	0,39	0,47	0,56	0,68
8	25	0,35	0,43	0,52	0,62	0,74
9	40	0,39	0,48	0,57	0,68	0,82

**Примечание.** При запрессовке на прессах с оправкой ко времени по карте на установку и снятие оправки прибавлять время в зависимости от массы оправки:

Масса оправки, кг, до					
0,5	1	3	5	8	12
Время, мин					
0,09	0,11	0,13	0,16	0,20	0,24


**УСТАНОВКА РЕЕК НА СТАНИНУ  
С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ  
ШТИФТАМИ И ПРИВЕРТЫВАНИЕМ ВИНТАМИ**

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 92

Лист 1

**Содержание работы**

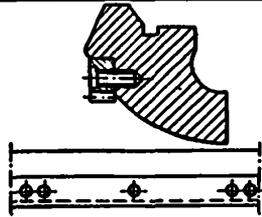

1. Взять рейку, штифты и молоток
2. Установить рейку на станину с центрированием ее штифтами
3. Отложить молоток
4. Взять отвертку, винты и закрепить рейку на станине
5. Отложить отвертку

$$T_{1-3, 6-8, 11-13, 16-18} = 2,4 \frac{L_{шт.}^{0,2} \cdot L_B^{0,24}}{D^{0,57}};$$

$$T_{4-5, 9-10, 14-15, 19-20} = 0,185 \cdot L_{шт.}^{0,2} \cdot L_B^{0,54} \cdot D^{0,25};$$

$$T_{21-23, 26-28, 31-33, 36-38} = 3,45 \frac{L_{шт.}^{0,2} \cdot L_B^{0,24}}{D^{0,57}};$$

$$T_{24-25, 29-30, 34-35, 39-40} = 0,2 \cdot L_{шт.}^{0,2} \cdot L_B^{0,54} \cdot D^{0,25};$$

$$T_{41-43, 46-48, 51-53, 56-58} = 4,0 \frac{L_{шт.}^{0,2} \cdot L_B^{0,24}}{D^{0,57}};$$

$$T_{44-45, 49-50, 54, 55, 59, 60} = 0,215 \cdot L^{0,2} \cdot L^{0,54} \cdot D^{0,25}$$

№ позиции	Длина штифта Lшт, мм, до	Количество винтов в рейке, шт.	Диаметр винта D, мм, до	Длина свертывания винта L, мм, до				
				10	15	20	30	40
				Время T, мин				
1	30	2	6	2,97	3,27	3,50	-	-
2			8	2,52	2,77	2,97	-	-
3			10	2,22	2,44	2,62	-	-
4			12	2,36	2,93	3,43	4,27	-
5			16	-	3,15	3,68	4,58	5,36
6	40		6	3,14	3,46	3,71	-	-
7			8	2,67	2,94	3,15	-	-
8			10	2,35	2,59	2,77	-	-
9			12	2,50	3,11	3,63	4,52	-
10			16	-	3,34	3,90	4,86	5,67
11	50		6	3,28	3,62	3,88	-	-
12			8	2,79	3,07	3,29	-	-
13			10	2,45	2,71	2,90	-	-
14			12	2,61	3,25	3,80	4,72	-
15			16	-	3,49	4,08	5,08	5,93
16	60		6	3,41	3,75	4,02	-	-
17			8	2,89	3,19	3,41	-	-
18			10	2,55	2,81	3,01	-	-
19			12	2,71	3,31	3,94	-	-
20			16	-	3,62	4,23	5,27	6,15

УСТАНОВКА РЕЕК НА СТАННИИ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ШТИФТАМИ И ПРИБЕРТЫВАНИЕМ ВИНТАМИ				Слесарно-сборочные работы				
				Карта 92		Лист 2		
№ пози- ции	Длина штифта L, мм, до ш	Количество винтов в рейке, шт., до	Диаметр винта D, мм, до	Длина свертывания винта $L_{\text{д}}$ , мм, до				
				10	15	20	30	40
				Время T, мин				
21	30	3	6	4,26	4,70	5,03	—	—
22			8	3,62	3,99	4,27	—	—
23			10	3,19	3,51	3,76	—	—
24			12	2,55	3,17	3,71	4,61	—
25			16	—	3,41	3,98	4,96	5,79
26	40		6	4,52	4,98	5,33	—	—
27			8	3,83	4,22	4,53	—	—
28			10	3,37	3,72	3,98	—	—
29			12	2,70	3,36	3,92	4,89	—
30			16	—	3,61	4,22	5,25	6,13
31	50		6	4,72	5,20	5,57	—	—
32			8	4,01	4,42	4,73	—	—
33			10	3,53	3,89	4,17	—	—
34			12	2,82	3,51	4,10	5,11	—
35			16	—	3,77	4,41	5,49	6,41
36	60		6	4,90	5,40	5,78	—	—
37			8	4,16	4,58	4,91	—	—
38			10	3,66	4,03	4,32	—	—
39			12	2,93	3,64	4,26	—	—
40			16	—	3,92	4,57	5,69	6,65

**УСТАНОВКА РЕЕК НА СТАНИНУ  
С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ  
ШТИФТАМИ И ПРИВЕРТЫВАНИЕМ ВИНТАМИ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 92*

**Лист 3**

№ пози- ции	Длина штифта $L_{шт}$ , мм, до	Количество винтов в рейке, шт., до	Диаметр винта D, мм, до	Длина свертывания винта $L_B$ , мм, до				
				10	15	20	30	40
				Время T, мин				
41	30	4	6	4,94	5,45	5,84	—	—
42			8	4,20	4,62	4,95	—	—
43			10	3,69	4,07	4,36	—	—
44			12	2,74	3,41	3,98	4,96	—
45			16	—	3,66	4,28	5,33	6,22
46	40		6	5,23	5,77	6,18	—	—
47			8	4,44	4,90	5,25	—	—
48			10	3,91	4,31	4,62	—	—
49			12	2,90	3,61	4,22	5,25	—
50			16	—	3,88	4,53	5,64	6,59
51	50		6	5,47	6,03	6,46	—	—
52			8	4,65	5,12	5,49	—	—
53			10	4,09	4,51	4,83	—	—
54			12	3,03	3,78	4,41	5,49	—
55			16	—	4,06	4,74	5,90	6,89
56	60		6	5,68	6,26	6,70	—	—
57			8	4,80	5,31	5,68	—	—
58			10	4,24	4,68	5,01	—	—
59			12	3,15	3,92	4,56	—	—
60			16	—	4,21	4,92	6,12	7,15

**УСТАНОВКА РЕЕК НА СТАНИНУ  
С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ИХ КОНИЧЕСКИМИ  
ШТИФТАМИ И ПРИВЕРТЫВАНИЕМ ВИНТАМИ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

Карта 93

Лист 1

**Содержание работы**

1. Взять рейку, штифты и молоток
2. Установить рейку на станину с центрированием ее штифтами
3. Отложить молоток
4. Взять отвертку, винты и закрепить рейку на станине
5. Отложить отвертку

$$T_{1-3, 6-8, 11-13, 16-18} = 1,305 \cdot \frac{D_{шт}^{0,25} \cdot L^{0,27}}{D_{ш}^{0,14}} - ;$$

$$T_{4-5, 9-10, 14-15, 19-20} = 0,55 \cdot D_{шт}^{0,25} \cdot D_{ш}^{0,17} \cdot L^{0,3};$$

$$T_{21-23, 26-28, 31-33, 36-38} = 1,75 \cdot \frac{D_{шт}^{0,25} \cdot L^{0,27}}{D_{ш}^{0,14}} - ;$$

$$T_{24-25, 29-30, 34-35, 39-40} = 0,7 \cdot D_{шт}^{0,25} \cdot D_{ш}^{0,17} \cdot L^{0,3};$$

$$T_{41-43, 46-48, 51-53, 56-58} = 1,83 \cdot \frac{D_{шт}^{0,25} \cdot L^{0,27}}{D_{ш}^{0,14}} - ;$$

$$T_{44-45, 49-50, 54-55, 59-60} = 0,76 \cdot D_{шт}^{0,25} \cdot D_{ш}^{0,17} \cdot L^{0,3}$$

№ позиции	Диаметр штифта $D_{шт}$ , мм, до	Количество винтов в рейке, шт.	Диаметр винта $D_{ш}$ , мм, до	Длина свертывания винта $L$ , мм, до				
				10	15	20	30	40
				Время $T$ , мин				
1	6	2	6	2,96	3,30	3,57	—	—
2			8	2,84	3,17	3,43	—	—
3			10	2,75	3,07	3,32	—	—
4			12	2,62	2,95	3,22	3,64	—
5			16	—	3,10	3,39	3,83	4,17
6	8		6	3,18	3,55	3,83	—	—
7			8	3,05	3,41	3,68	—	—
8			10	2,96	3,30	3,57	—	—
9			12	2,81	3,17	3,46	3,91	—
10			16	—	3,33	3,64	4,11	4,48
11	10		6	3,36	3,75	4,05	—	—
12			8	3,23	3,60	3,89	—	—
13			10	3,13	3,49	3,77	—	—
14			12	2,98	3,36	3,66	4,14	—
15			16	—	3,52	3,85	4,35	4,74
16	12		6	3,51	3,92	4,24	—	—
17			8	3,37	3,76	4,07	—	—
18			10	3,27	3,65	3,95	—	—
19			12	3,11	3,51	3,83	4,33	—
20			16	—	3,69	4,03	4,55	4,96

**УСТАНОВКА РЕЕК НА СТАНИНУ  
С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ИХ КОНИЧЕСКИМИ  
ШТИФТАМИ И ПРИВЕРТЫВАНИЕМ ВИНТАМИ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 93*

**Л и с т 2**

№ пози- ции	Диаметр штифта D <sub>шт.</sub> , мм, до	Количество винтов в рейке, шт., до	Диаметр винта D <sub>в.</sub> , мм, до	Длина свертывания винта L, мм, до				
				10	15	20	30	40
				Время T, мин				
21	6	3	6	3,97	4,43	4,78	—	—
22			8	3,81	4,25	4,60	—	—
23			10	3,69	4,12	4,45	—	—
24			12	3,33	3,77	4,11	4,64	5,06
25			16	—	3,96	4,31	4,87	5,31
26	8		6	4,26	4,76	5,14	—	—
27			8	4,10	4,57	4,94	—	—
28			10	3,97	4,43	4,79	—	—
29			12	3,58	4,05	4,41	4,98	—
30			16	—	4,25	4,63	5,23	5,70
31	10		6	4,51	5,03	5,44	—	—
32			8	4,33	4,83	5,22	—	—
33			10	4,20	4,68	5,06	—	—
34			12	3,79	4,28	4,67	5,27	—
35			16	—	4,49	4,90	5,53	6,03
36	12		6	4,72	5,27	5,69	—	—
37			8	4,53	5,06	5,47	—	—
38			10	4,39	4,90	5,30	—	—
39			12	3,97	4,48	4,88	5,51	—
40			16	—	4,70	5,13	5,79	6,31

**УСТАНОВКА РЕЕК НА СТАНЦИЮ  
С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ИХ КОНЕЧЕСКИМИ  
ШТИФТАМИ И ПРИВЕРТЫВАНИЕМ ВИНТАМИ**

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 93

Лист 3


№ пози- ции	Диаметр штифта D <sub>шт</sub> , мм, до	Количество винтов в реке, шт., до	Диаметр винта D <sub>в</sub> , мм, до	Длина свертывания винта L, мм, до				
				10	15	20	30	40
				Время T, мин				
41	6	4	6	4,15	4,63	5,00	—	—
42			8	3,98	4,45	4,81	—	—
43			10	3,86	4,31	4,66	—	—
44			12	3,62	4,08	5,04	5,69	6,21
45			16	—	4,85	5,30	5,98	6,52
46	8		6	4,45	4,97	5,38	—	—
47			8	4,28	4,78	5,16	—	—
48			10	4,15	4,63	5,01	—	—
49			12	4,40	4,96	5,42	6,12	—
50			16	—	5,21	5,69	6,43	7,01
51	10		6	4,71	5,28	5,68	—	—
52			8	4,52	5,05	5,46	—	—
53			10	4,39	4,90	5,29	—	—
54			12	4,65	5,25	5,73	6,47	—
55			16	—	5,51	6,02	6,80	7,41
56	12	6	4,93	5,50	5,95	—	—	
57		8	4,73	5,28	5,71	—	—	
58		10	4,59	5,12	5,54	—	—	
59		12	4,87	5,49	5,99	6,77	—	
60		16	—	5,77	6,29	7,11	7,75	

**ЗАПРЕССОВКА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ  
НА ВАЛ ИЛИ В ОТВЕРСТИЕ ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 94*

**Содержание работы**

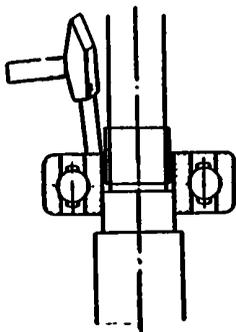

1. Взять подшипник и установить на вал или в отверстие
2. Взять выколотку и молоток
3. Запрессовать подшипник
4. Огложить выколотку и молоток
5. Проверить легкость вращения подшипника

$$T = 0,009 \cdot D^{0,41} \cdot L^{0,76}$$

№ по- зи- ции	Вид посадки	Диаметр вала (отверстия) D, мм, до	Длина запрессовки L, мм, до					
			20	30	50	80	100	125
			Время T, мин					
1	Напряженная	20	0,30	0,45	0,60	0,86	1,02	1,21
2		30	0,35	0,54	0,71	1,01	1,20	1,42
3		40	0,40	0,61	0,80	1,14	1,35	1,60
4		50	0,44	0,67	0,87	1,25	1,48	1,75
5		70	0,50	0,77	1,00	1,43	1,70	2,02
6		100	0,60	0,89	1,16	1,66	1,97	2,33


**Примечания**

1. При запрессовке подшипников качения на вал или в отверстие по плотной посадке время брать с коэффициентом 0,9.
2. Время дано на запрессовку подшипников качения легкой серии, при запрессовке подшипников качения сверх-легкой и особо легкой серии время брать с коэффициентом 0,9; средней и тяжелой серии — 1,2.

**ЗАПРЕССОВКА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ  
НА ВАЛ ИЛИ В ОТВЕРСТИЕ ПОД ПРЕССОМ**

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 95

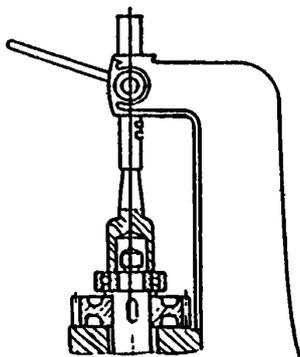

**Содержание работы**

1. Взять деталь (узел) и установить под пресс
2. Взять подшипник и установить на вал или в отверстие
3. Взять оправку и установить на подшипник
4. Включить пресс и запрессовать (напрессовать) подшипник
5. Выключить пресс и отложить оправку
6. Проверить легкость вращения подшипника
7. Снять узел и отложить

$$T = 0,053 \cdot D^{0,34} \cdot L^{0,24}$$

№ позиции	Диаметр вала (отверстия) D, мм, до	Вид посадки	Длина запрессовки L, мм, до						
			30	50	80	100	125	160	200
			Время T, мин						
1	30	Напряжен-ная	0,38	0,43	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60
2	40		0,42	0,48	0,53	0,56	0,59	0,63	0,66
3	50		0,45	0,51	0,57	0,61	0,64	0,68	0,71
4	70		0,51	0,57	0,64	0,68	0,72	0,76	0,80
5	100		0,57	0,65	0,73	0,77	0,81	0,86	0,90
6	120		0,61	0,69	0,77	0,82	0,86	0,91	0,96
7	140		0,64	0,73	0,81	0,86	0,91	0,96	1,01


Примечание. При запрессовке подшипников качения на вал или в отверстие по плотной посадке время брать с коэффициентом 0,9.

**ЗАПРЕССОВКА ВАЛОВ (ВАЛИКОВ)  
В КОРПУС ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 96*

 **Содержание работы**



1. Взять вал (валик)
2. Установить конец вала (валика) в отверстие корпуса
3. Взять молоток и выколотку
4. Запрессовать вал (валик)
5. Отложить молоток и выколотку

$T = 0,0083 \cdot Q^{0,64} \cdot L^{0,81}$

№ по- зи- ции	Масса вала (валика) $Q$ , кг, до	Вид посадки	Длина запрессовки $L$ , мм, до			
			50	80	100	160
			Время $T$ , мин			
1	4	Переходная	0,48	0,70	0,84	1,23
2	8		0,75	1,09	1,31	1,92
3	12		0,97	1,42	1,70	2,48
4	16		1,16	1,70	2,04	2,99
5	20		1,34	1,96	2,35	3,44


**Примечание.** При запрессовке валов (валиков) в отверстие корпуса по посадке с натягом время брать с коэффициентом 1,2.

**ЗАПРЕССОВКА ВАЛОВ (ВАЛИКОВ)  
В ОТВЕРСТИЕ КОРПУСА ПРЕССОМ.  
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ УЗЛА ВРУЧНУЮ**

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 97

**Содержание работы**

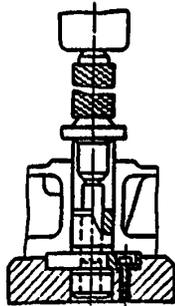

1. Взять и установить корпус на стол пресса
2. Взять вал (валик)
3. Установить конец вала (валика) в отверстие корпуса
4. Включить пресс и запрессовать вал (валик) в отверстие корпуса
5. Выключить пресс
6. Снять и отложить корпус


$T = 0,203 \cdot Q^{0,19} \cdot L^{0,28}$

№ позиции	Вид посадки	Масса корпуса с валом (валиком) Q, кг, до	Длина запрессовки L, мм, до						
			50	65	80	100	125	160	200
			Время T, мин						
1	Переходная с натягом	4	0,79	0,85	0,90	0,96	1,02	1,09	1,16
2		6	0,85	0,92	0,97	1,04	1,10	1,18	1,26
3		8	0,90	0,97	1,03	1,09	1,17	1,25	1,33
4		10	0,94	1,01	1,07	1,14	1,22	1,30	1,39
5		12	0,97	1,05	1,11	1,18	1,26	1,35	1,44
6		15	1,02	1,09	1,16	1,23	1,31	1,41	1,50
7		20	1,07	1,15	1,22	1,30	1,39	1,49	1,58
8		25	1,12	1,20	1,28	1,36	1,45	1,55	1,65
9		30	1,16	1,25	1,32	1,41	1,50	1,60	1,71

**ЗАПРЕССОВКА ВАЛОВ (ВАЛИКОВ)  
В ОТВЕРСТИЕ КОРПУСА ПРЕССОМ.  
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ УЗЛА ПОДЪЕМНИКОМ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 98*

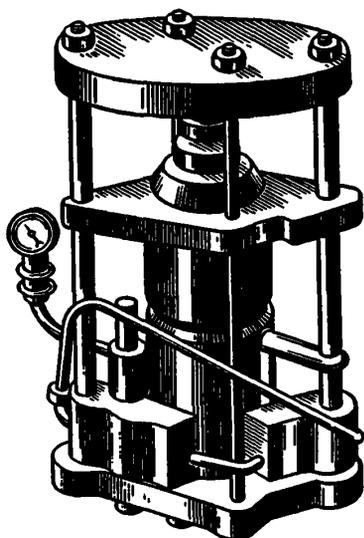

**Содержание работы**

1. Поднять, переместить и установить корпус на стол пресса
2. Взять вал (валик) и установить в отверстие корпуса
3. Включить пресс и запрессовать вал (валик) в отверстие корпуса
4. Выключить пресс
5. Поднять и снять корпус со стола


$$T = 0,107 \cdot Q^{0,32} \cdot L^{0,42}$$

№ позиции	Вид посадки	Масса корпуса (узла) с валом (валиком) Q, кг, до	Длина запрессовки L, мм, до						
			30	50	80	100	125	160	200
			Время T, мин						
1	Переходная с натягом	20	1,33	1,64	2,00	2,20	2,41	2,68	2,94
2		30	1,45	1,80	2,19	2,41	2,65	2,94	3,22
3		50	1,56	1,93	2,36	2,59	2,84	3,15	3,46
4		65	1,70	2,10	2,56	2,81	3,09	3,43	3,77
5		80	1,81	2,25	2,74	3,01	3,30	3,66	4,02
6		100	1,95	2,41	2,94	3,23	3,55	3,94	4,32
7		125	2,09	2,59	3,16	3,47	3,81	4,23	4,64
8		160	2,26	2,81	3,42	3,76	4,12	4,58	5,02
9		200	2,43	3,01	3,67	4,03	4,43	4,91	5,40

УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ)  
НА ШЛИЦЕВЫЕ ВАЛЫ ВРУЧНУЮ

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 99

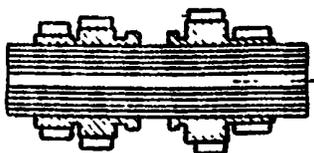

Содержание работы

1. Вдеть деталь (узел)
2. Установить деталь (узел) на шлицевый вал

$$T_{1-4} = 0,037 \cdot D^{0,6} \cdot L^{0,15};$$

$$T_{5-7} = 0,043 \cdot D^{0,76} \cdot L^{0,15}$$

№ по- зи- ции	Вид посадки	Масса детали (узла), кг, до	Диаметр вала D, мм, до	Длина посадки L, мм, до					
				25	40	80	100	160	300
				Время T, мин					
1	С зазором	5	30	0,91	0,98	1,08	1,12	1,20	1,32
2			40	1,14	1,23	1,37	1,41	1,52	1,67
3			50	1,37	1,47	1,63	1,69	1,81	1,99
4			60	1,59	1,70	1,89	1,95	2,10	2,30
5		10	40	1,24	1,33	1,47	1,53	1,64	1,80
6			50	1,47	1,58	1,75	1,82	1,95	2,14
7			60	1,70	1,82	2,02	2,10	2,24	2,46


Примечание. При установке деталей (узлов) на шлицевые валы по скользящей посадке табличное время брать с коэффициентом 1,4.

**УСТАНОВКА ШЛИЦЕВЫХ ВАЛОВ В ОТВЕРСТИЕ КОРПУСА**

**Слесарно-сборочные работы**

Карта 100

Лист 1

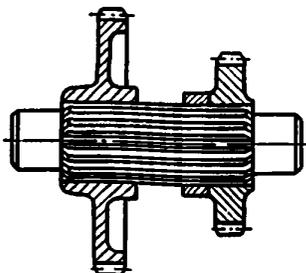

**Содержание работы**

1. Взять вал, установить одним концом в отверстие корпуса
2. Взять деталь, надеть на шлицевый вал
3. Установить второй конец вала в отверстие корпуса
4. Проверить плавность перемещения детали на валу

$$T_{1-4} = 1,1276 \cdot n^{0,35} \cdot L^{0,12};$$

$$T_{14-18} = 1,36 \cdot n^{0,37} \cdot L^{0,15};$$

$$T_{5-9} = 1,4666 \cdot n^{0,38} \cdot L^{0,12};$$

$$T_{19-22} = 1,8268 \cdot n^{0,37} \cdot L^{0,12};$$

$$T_{10-13} = 1,6422 \cdot n^{0,38} \cdot L^{0,13};$$

$$T_{23-26} = 2,0339 \cdot n^{0,37} \cdot L^{0,13}$$


№ позиции	Вид посадки	Масса вала в сборе, кг, до	Диаметр вала, мм, до	Длина продвижения детали L, мм, до	Количество надеваемых деталей на вал n, шт.					
					1	2	3	4	5	6
					Время T, мин					
1	С зазором	10	30	50	1,80	—	—	—	—	—
2				100	1,96	4,89	—	—	—	—
3				200	2,13	2,71	3,13	3,46	—	—
4				400	2,31	2,95	3,40	3,76	—	—
5			40	50	2,34	—	—	—	—	—
6				100	2,55	3,32	—	—	—	—
7				200	2,77	3,60	4,20	4,69	—	—
8				400	3,01	3,92	4,57	5,10	5,55	5,95
9				600	3,16	4,11	4,80	5,35	5,82	6,24
10			50	100	2,99	3,83	—	—	—	—
11				200	3,27	4,20	4,86	5,39	—	—
12				400	3,57	4,59	5,31	5,89	6,39	6,82
13				600	3,77	4,84	5,60	6,21	6,73	7,19

УСТАНОВКА ПЛИЦЕВЫХ ВАЛОВ В ОТВЕРСТИЕ КОРПУСА					Слесарно-сборочные работы					
					Карта 100			Лист 2		
№ позиции	Вид посадки	Масса вала в сборе, кг, до	Диаметр вала, мм, до	Длина продвижения детали L, мм, до	Количество надеваемых деталей на вал n, шт.					
					1	2	3	4	5	6
					Время T, мин					
14	С зазором	20	40	50	2,45	—	—	—	—	—
15				100	2,72	3,51	—	—	—	—
16				200	3,00	3,88	4,51	5,02	—	—
17				400	3,35	4,32	5,02	5,59	6,06	6,49
18				600	3,55	4,58	5,32	5,93	6,42	6,89
19			50	100	3,17	4,10	—	—	—	—
20				200	3,45	4,46	5,18	5,76	—	—
21				400	3,75	4,85	5,63	6,26	6,80	7,27
22				600	3,94	5,09	5,91	6,57	7,14	7,64
23			60	100	3,70	4,78	—	—	—	—
24				200	4,05	5,23	6,08	6,76	—	—
25				400	4,43	5,73	6,65	7,40	8,04	8,60
26				600	4,67	6,04	7,01	7,80	8,47	9,07

**УСТАНОВКА ПРУЖИННЫХ КОЛЕЦ В ВЫТОЧКУ  
НА ВАЛУ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

 *Карта 101*



**Содержание работы**

1. Взять пружинное кольцо и круглогубцы
2. Установить пружинное кольцо в выточку на валу
3. Отложить круглогубцы


$$T = 0,0129 \cdot L^{0,6} \cdot d^{0,31}$$

№ пози- ции	Длина продвижения кольца $L$ , мм, до	Внутренний диаметр кольца $d$ , мм, до					
		25	40	65	80	125	200
		Время $T$ , мин					
1	20	0,21	0,24	0,28	0,30	0,35	0,40
2	35	0,30	0,34	0,40	0,42	0,49	0,56
3	50	0,37	0,42	0,49	0,52	0,60	0,70
4	65	0,43	0,50	0,58	0,61	0,71	0,82
5	100	0,55	0,64	0,75	0,80	0,91	1,06
6	160	0,74	0,85	0,99	1,05	1,21	1,40
7	250	0,96	1,11	1,29	1,38	1,58	1,83

УСТАНОВКА ПРУЖИНЫХ КОЛЕЦ  
В ВЫТОЧКУ ОТВЕРСТИЯ

Слесарно-сборочные  
работы

 Карта 102



Содержание работы

1. Взять пружинное кольцо и круглогубцы
2. Установить пружинное кольцо в выточку отверстия
3. Отложить круглогубцы


$$T = 0,00236 \cdot L^{0,41} \cdot D^{1,07}$$

№ позиции	Длина продвижения кольца L, мм, до	Наружный диаметр кольца D, мм, до						
		15	20	35	50	65	100	125
		Время T, мин						
1	10	0,11	0,15	0,27	0,40	0,53	0,84	1,06
2	15	0,13	0,18	0,32	0,47	0,62	0,99	1,26
3	20	0,15	0,20	0,36	0,53	0,70	1,11	1,41
4	30	0,17	0,24	0,43	0,63	0,83	1,31	1,67
5	50	0,21	0,29	0,53	0,77	1,02	1,62	2,06
6	80	0,26	0,35	0,64	0,94	1,24	1,96	2,49
7	100	0,28	0,38	0,70	1,03	1,36	2,15	2,73

**УСТАНОВКА ПРУЖИН НА СТЕРЖЕНЬ  
ИЛИ В ГНЕЗДА**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 103*

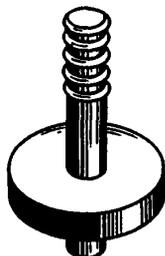

**Содержание работы**

1. Взять пружину
2. Установить пружину на стержень или в гнездо

$$T = 0,0026 \cdot L^{0,55} \cdot D^{0,47}$$

№ пози- ции	Длина посадки пружины L, мм, до	Диаметр пружины D, мм, до					
		10	20	35	50	80	100
		Время T, мин					
1	30	0,05	0,07	0,09	—	—	—
2	50	0,07	0,09	0,12	0,14	—	—
3	80	0,09	0,12	0,15	0,18	0,23	—
4	100	—	0,13	0,17	0,21	0,26	0,28
5	160	—	—	0,22	0,27	0,33	0,37
6	200	—	—	0,25	0,30	0,37	0,42

**Примечание.** В карте предусмотрено время на установку пружин длиной до 2D. При установке пружин длиной (2 — 5) D время брать с коэффициентом 1,1.

УСТАНОВКА ПРУЖИН С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ  
КОНЦОВ

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 104



Содержание работы

1. Взять пружину и инструмент
2. Установить конец пружины на место
3. Закрепить конец пружины
4. Растянуть пружину
5. Повторить приемы пунктов 2 и 3 для второго конца пружины
6. Отложить инструмент и проверить натяжение пружины

$$T_{1-5} = 0,51 \cdot D_{\text{пруж}}^{0,37} \cdot D_{\text{пров}}^{0,12}$$


$$T_{6-10} = 0,44 \cdot D_{\text{пруж}}^{0,44} \cdot D_{\text{пров}}^{0,45}$$

№ позиции	Длина пружины по отношению к диаметру пружины	Диаметр пружины $D_{\text{пруж}}$ , мм, до	Диаметр проволоки $D_{\text{пров}}$ , мм, до				
			1	1,5	2	4	6
			Время T, мин				
1	$L < 2D$	10	1,20	1,25	1,30	—	—
2		15	1,39	1,45	1,51	—	—
3		25	—	1,75	1,82	1,98	—
4		45	—	—	—	2,46	2,59
5		70	—	—	—	—	3,05
6	$L = (2 - 5) D$	10	1,21	1,46	1,66	—	—
7		15	1,45	2,11	2,40	—	—
8		25	—	2,64	3,00	4,81	—
9		45	—	—	—	6,23	6,38
10		70	—	—	—	—	7,74

**ЗАПРЕССОВКА ВТУЛОК (СТАКАНОВ)  
В КОРПУС ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 105*

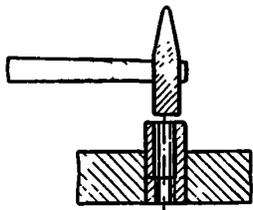

**Содержание работы**

1. Взять втулку (стакан)
2. Установить втулку (стакан) в отверстие корпуса предварительно
3. Взять выколотку и молоток
4. Запрессовать втулку (стакан) в корпус
5. Отложить молоток и выколотку

$T = 0,082 \cdot D^{0,43} \cdot L^{0,5}$


№ позиции	Наружный диаметр втулки (стакана) D, мм, до	Вид посадки	Длина запрессовки L, мм, до						
			15	25	35	50	80	100	125
			Время T, мин						
1	20	Переходная	1,15	1,49	1,76	2,10	2,66	2,97	3,32
2	30		1,37	1,77	2,09	2,50	3,17	3,54	3,96
3	50		1,71	2,20	2,61	3,12	3,94	4,41	4,93
4	80		2,09	2,70	3,19	3,82	4,83	5,40	6,03
5	100		2,30	2,97	3,51	4,20	5,31	5,94	6,64
6	125		2,53	3,27	3,87	4,62	5,85	6,54	7,31

**Примечание.** При запрессовке втулок (стаканов) по посадке с натягом время брать с коэффициентом 1,2.

**ЗАПРЕССОВКА ВТУЛОК (СТАКАНОВ)  
В КОРПУС ПРЕССОМ**

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 106

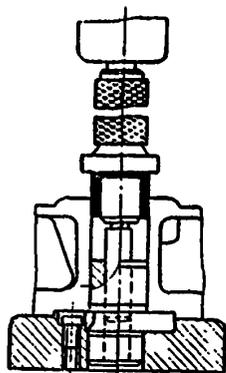

**Содержание работы**

1. Взять втулку (стакан)
2. Установить втулку (стакан) в отверстие корпуса предварительно
3. Включить пресс и запрессовать втулку (стакан) в корпус
4. Выключить пресс
5. Снять и отложить узел

$$T = 0,0106 \cdot D^{0,83} \cdot L^{0,52}$$


№ позиции	Наружный диаметр втулки (стакана) D, мм, до	Вид посадки	Длина запрессовки L, мм, до					
			25	40	65	100	150	200
			Время T, мин					
1	50	Переходная	0,45	0,57	0,74	0,92	1,14	1,32
2	65		0,52	0,66	0,85	1,06	1,31	1,52
3	80		0,58	0,74	0,95	1,19	1,46	1,70
4	100		0,65	0,83	1,07	1,33	1,65	1,91
5	125		0,73	0,93	1,20	1,50	1,85	2,15
6	160		0,83	1,06	1,37	1,71	2,11	2,45
7	200		0,94	1,20	1,54	1,93	2,38	2,76

Примечание. При запрессовке втулок (стаканов) по посадке с натягом время брать с коэффициентом 1,2.

**УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ)  
НА ШПИЛЬКИ ВРУЧНУЮ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 107*

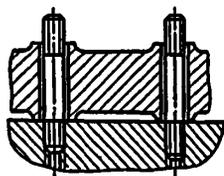

$T_{7-9} = 0,0897 \cdot n^{0,4} \cdot Q^{0,5};$

$T_{4-6} = 0,104 \cdot n^{0,42} \cdot Q^{0,55};$

**Содержание работы**

1. Взять деталь (узел)
2. Установить деталь (узел) на шпильки

$T_{7-9} = 0,0924 \cdot n^{0,57} \cdot Q^{0,57};$

$T_{10-12} = 0,187 \cdot n^{0,36} \cdot Q^{0,49};$

$T_{13-15} = 0,2 \cdot n^{0,45} \cdot Q^{0,46};$


$T_{16-18} = 0,248 \cdot n^{0,4} \cdot Q^{0,46}$

№ по- зи- ции	Высота шпилек, мм, до	Количество шпилек n, шт., до	Масса детали (узла) Q, кг, до				
			3	5	8	12	20
			Время T, мин				
1	40	4	0,27	0,35	0,44	0,54	0,70
2		8	0,36	0,46	0,58	0,71	0,92
3		10	0,39	0,50	0,64	0,78	1,01
4	60	4	0,34	0,45	0,58	0,73	0,97
5		8	0,45	0,60	0,78	0,97	1,29
6		10	0,50	0,66	0,86	1,07	1,42
7	100	4	0,38	0,51	0,67	0,84	1,12
8		8	0,57	0,76	0,99	1,24	1,67
9		10	0,64	0,86	1,12	1,41	1,89
10	130	4	0,54	0,70	0,86	1,07	1,37
11		8	0,70	0,91	1,14	1,39	1,79
12		10	0,77	0,99	1,24	1,52	1,95
13	200	4	0,62	0,78	0,97	1,17	1,48
14		8	0,84	1,07	1,33	1,60	2,02
15		10	0,93	1,18	1,47	1,77	2,24
16	300	4	0,74	0,95	1,20	1,46	1,87
17		8	0,97	1,25	1,58	1,92	2,47
18		10	1,06	1,37	1,72	2,10	2,70

УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) НА ШТИЛЬКИ  
С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНИКА

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 108

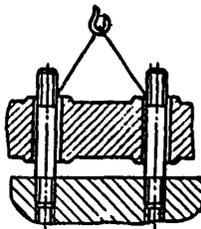

Содержание работы

1. Застропить, поднять деталь (узел) и подвести к месту сборки
2. Установить деталь (узел) на штильки
3. Расстропить деталь (узел)

$$T_3 = 0,239993 \cdot Q^{0,26} \cdot n^{0,49};$$

$$T_4 = 0,2747 \cdot Q^{0,27} \cdot n^{0,6};$$

$$T_5 = 0,3006 \cdot Q^{0,33} \cdot n^{0,38};$$

$$T_6 = 0,42381 \cdot Q^{0,28} \cdot n^{0,43}$$

$$T_1 = 0,1427 \cdot Q^{0,27} \cdot n^{0,69};$$

$$T_2 = 0,19843 \cdot Q^{0,27} \cdot n^{0,48};$$

№ по-зи-ции	Высота штильки мм, до	Количество штилек п, шт., до	Масса детали (узла) Q, кг, до						
			50	80	160	250	350	600	1000
			Время T, мин						
1	40	4	0,93	1,05	1,27	1,43	1,57	1,82	2,09
2		8	1,40	1,59	1,92	2,16	2,36	2,73	3,14
3		10	1,59	1,81	2,18	2,46	2,70	3,12	3,58
4	60	4	1,11	1,26	1,52	1,71	1,88	2,17	2,49
5		8	1,55	1,76	2,12	2,39	2,61	3,02	3,47
6		10	1,72	1,96	2,36	2,66	2,91	3,37	3,87
7	80	4	1,31	1,48	1,77	1,99	2,17	2,49	2,85
8		8	1,84	2,08	2,49	2,79	3,05	3,51	4,01
9		10	2,05	2,32	2,77	3,11	3,40	3,91	4,47
10	125	4	1,58	1,79	2,16	2,44	2,52	2,90	3,31
11		8	2,23	2,54	3,06	3,26	3,56	4,10	5,02
12		10	2,50	2,83	3,42	3,85	4,22	4,88	5,60
13	200	4	1,80	2,10	2,64	3,06	3,42	4,09	4,84
14		8	2,31	2,70	3,39	3,93	4,39	5,25	6,21
15		10	2,50	2,92	3,67	4,25	4,76	5,68	6,72
16	300	4	2,30	2,62	3,18	3,61	3,97	4,61	5,32
17		8	3,10	3,53	4,29	4,86	5,34	6,21	7,17
18		10	3,41	3,89	4,72	5,35	5,88	6,84	7,89

**УСТАНОВКА СМАЗОЧНЫХ ТРУБОК**

**Слесарно-сборочные работы**

*Карта 109*

**Содержание работы**

*I. Установка медных трубок*

1. Взять трубку и ключ
2. Установить трубку и закрепить
3. Отложить ключ

*II. Установка полихлорвиниловых трубок*

1. Взять и надеть трубку на штуцер


$$T_{1-3} = 0,198 \cdot D^{0,4} \cdot L^{0,33};$$

$$T_{4-6} = 0,02 \cdot D^{0,33} \cdot L^{0,5}$$

№ позиции	Материал трубки	Диаметр трубки D, мм, до	Длина трубки L, мм, до				
			200	250	300	400	500
			Время T, мин				
1	Медь	10	2,86	3,07	3,26	3,59	3,86
2		12	3,07	3,31	3,51	3,86	4,16
3		16	3,45	3,71	3,94	4,33	4,66
4	Полихлорвинил	8	0,56	0,63	0,69	0,79	0,89
5		10	0,60	0,68	0,74	0,86	0,96
6		12	0,64	0,72	0,79	0,91	1,02

<b>ПОДГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ФИТИЛЕЙ</b>	<b>Слесарно-сборочные работы</b>
	<i>Карта 110</i>

**Содержание работы:**

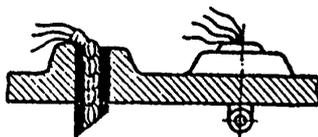

1. Взять ножницы, нитки и проволоку
2. Отрезать в размер нитки и проволоку
3. Отложить ножницы
4. Закрепить проволокой фитиль
5. Установить в отверстие фитиль


№ по-зи-ции	Материал проволоки	Количество фитилей, шт.						
		1	2	4	6	8	10	12
		Время T, мин						
1	Медь	0,3	0,60	0,80	1,4	2,3	2,8	3,2
2	Сталь	0,4	0,75	1,05	1,9	2,7	3,0	3,6

**УСТАНОВКА РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ**

**Слесарно-сборочные работы**

*Карта 111*

**Содержание работы**

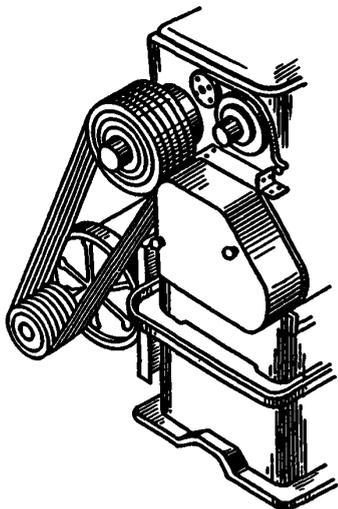

1. Взять ремень и надеть на два шкива
2. Взять ключ и отрегулировать натяг ремнем
3. Отложить ключ

№ позиции	Характер установки	Развернутая длина ремня $L$ , мм, до					
		1000	2000	3000	4000	5000	6000
		Время $T$ , мин					
1	Без регулирования натяга	0,50	0,70	0,92	1,01	1,18	1,53
2	С регулированием натяга	1,02	1,60	1,95	2,30	3,16	4,07


**Примечание.** В карте предусмотрено время на установку одного ремня. При последовательной установке двух и более ремней время брать с коэффициентом 0,9.

## УСТАНОВКА ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 112

### Содержание работы

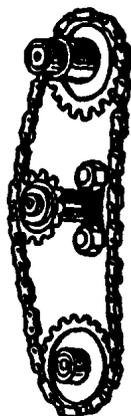

1. Взять цепь
2. Отмерить цепь
3. Взять инструмент
4. Разъединить цепь
5. Надеть цепь на звездочки
6. Соединить концы и закрепить
7. Отрегулировать натяжение и смазать цепь

№ по- зи- ции	Характер установки		Развернутая длина цепи L, мм, до					
			800	1000	1250	1600	2000	2500
			Время T, мин					
1	Без соединения звеньев	Без регулировки натяжения	0,53	0,59	0,69	0,81	0,92	1,02
2		С регулировкой натяжения	1,06	1,07	1,09	1,11	1,14	1,18
3	С соединением звеньев	Без регулировки натяжения	1,12	1,23	1,37	1,56	1,78	2,05
4		С регулировкой натяжения	1,62	1,77	1,96	2,23	2,54	2,93


**Примечания:**  
 1. В карте предусмотрено время на установку цепи на две звездочки. При установке цепи на три и более звездочки время брать с коэффициентом 1,1.  
 2. При установке цепи без отмеривания и разъединения звеньев время брать с коэффициентом 0,7.

# ВВЕРТЫВАНИЕ ХОДОВЫХ ВИНТОВ

Слесарно-сборочные работы

Карта 113

## Содержание работы

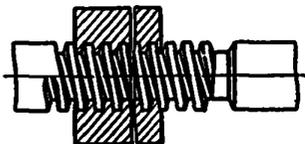

1. Взять инструмент
2. Ввернуть ходовой винт
3. Отложить инструмент

$$T = 0,034 \frac{D^{0,48} \cdot L^{0,6}}{S^{0,2}}$$

№ позиции	Диаметр резьбы D, мм, до	Шаг резьбы S, мм, до	Длина свертывания L, мм, до					
			80	125	200	350	500	650
			Время T, мин					
1	20	4	1,50	1,97	2,61	3,65	4,52	5,29
2		6	1,39	1,81	2,40	3,36	4,17	4,88
3	30	4	1,83	2,39	3,17	4,43	5,49	6,42
4		6	1,69	2,20	2,92	4,09	5,06	5,92
5	40	6	1,93	2,53	3,35	4,69	5,81	6,80
6		8	1,83	2,39	3,16	4,43	5,48	6,42
7		10	1,75	2,28	3,03	4,23	5,24	6,14
8	50	8	2,03	2,66	3,52	4,93	6,10	7,15
9		10	1,94	2,54	3,37	4,71	5,84	6,83
10		12	1,87	2,45	3,25	4,54	5,63	6,59
11	60	10	2,12	2,77	3,68	5,14	6,37	7,46
12		12	2,05	2,67	3,54	4,96	6,14	7,19
13		16	1,93	2,52	3,35	4,68	5,80	6,79

**Примечания:**


1. В карте предусмотрено время на свертывание ходовых винтов массой до 10 кг и с однозаходной резьбой.
2. При свертывании ходовых винтов массой свыше 10 кг время брать с коэффициентом 1,25.
3. При свертывании ходовых винтов с двухзаходной резьбой время брать с коэффициентом 0,9.

УСТАНОВКА КОЖУЛОВ С КРЕПЛЕНИЕМ  
БОЛГАМИ (ВИНТАМИ)

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 114

Содержание работы

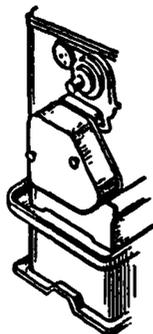

1. Взять кожух и установить
2. Взять болты (винты) и вернуть на одну-две нитки
3. Взять ключ (отвертку)
4. Завернуть болты (винты) окончательно
5. Отложить ключ (отвертку)

$T = 0,443 \cdot Q^{0,21} \cdot L^{0,33}$


№ по- зи- ции	Масса кожула Q, кг, до	Длина свертывания болта (винта) L, мм, до			
		10	12	16	20
		Время T, мин			
1	2	1,10	1,16	1,28	1,38
2	3	1,19	1,27	1,39	1,50
3	5	1,33	1,41	1,55	1,67
4	10	1,54	1,63	1,79	1,93
5	16	1,70	1,80	1,98	2,13

Примечание. В таблице предусмотрено время на установку кожухов с свертыванием 4 болтов (винтов) размером М8 × 12. При установке кожухов с свертыванием 6—8 болтов (винтов) свыше М8 × 12 время брать с коэффициентом 1,25.

**УСТАНОВКА И ОСЕВАЯ РЕГУЛИРОВКА  
ЗАЦЕПЛЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ШЕСТЕРЕН  
НА ВАЛУ**

Слесарно-сборочные  
работы

*Карта 115*

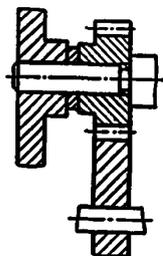

**Содержание работы**

1. Установить на вал пару цилиндрических шестерен по торцу другой
2. Установить нормальное зацепление по торцам с помощью оправки и молотка
3. Замерить зазор под компенсаторное кольцо
4. Подобрать компенсаторное кольцо по замеру
5. Снять шестерню с вала
6. Установить на вал компенсаторное кольцо
7. Установить на вал шестерню
8. Проверить нормальное зацепление и легкость вращения

$T = 0,51 \cdot D^{0,38} \cdot L^{0,26}$

№ по- зи- ции	Диаметр вала D, мм, до	Длина посадки шестерни на вал L, мм, до						
		20	35	50	80	125	160	250
		Время T, мин						
1	20	1,90	4,00	4,40	4,97	5,58	5,95	6,69
2	35	2,36	4,96	5,44	6,15	6,91	7,37	8,27
3	50	2,70	5,68	6,23	7,04	7,91	8,43	9,47
4	80	3,23	6,79	7,45	8,42	9,46	10,09	11,33
5	100	3,51	7,40	8,11	9,17	10,30	10,98	12,33
6	125	3,82	8,05	8,83	9,98	11,21	11,95	13,42
7	160	4,20	8,84	9,70	10,96	12,31	13,13	14,74

<b>РЕГУЛИРОВКА ЗАЦЕПЛЕНИЯ ЧЕРВЯЧНЫХ ПАР</b>	Слесарно-сборочные работы	
	Карта 116	Лист 1


**Содержание работы**



1. Нанести краску на червяк
2. Отрегулировать зацепление червячной пары одним из способов с проверкой заданных параметров и плавности зацепления


$$T_{\tau-0} = 2,73 \frac{m^{0,64}}{a^{0,26}};$$



$$T_{\tau-0} = 3,957 \frac{m^{0,64}}{a^{0,27}};$$



$$T_{\tau-0} = 6,45 \frac{m^{0,35}}{a^{0,33}}$$


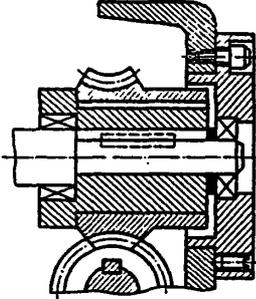
№ позиции	Сопрежение осей	Эскиз	Способы регулировки	Проверяемые параметры		Модуль m				
				пятно контакта, %	класс точности в	2	2,5	3	4	6
						Время T, мин				
1	Жесткое		Регулировка перемещения червячного колеса винтами	50-70	3	3,02	3,43	3,78	4,42	5,44
2					2	3,35	3,80	4,20	4,90	6,15
3					1	3,98	4,53	5,00	5,84	7,18

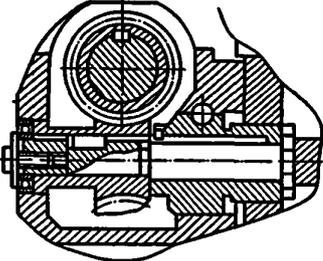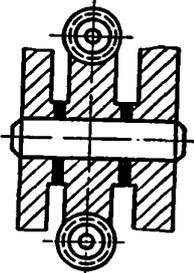РЕГУЛИРОВКА ЗАЦЕПЛЕНИЯ ЧЕРВЯЧНЫХ ПАР		Слесарно-сборочные работы								
		Карта 116		Лист 2						
№ позиции	Сопражение осей	Эскиз	Способ регулировки	Проверяемые параметры		Модуль m				
				пятно контакта, %	класс точности a	2	2,5	3	4	6
						Время T, мин				
4	Жесткое		Перемещением червячного колеса допрессовкой	50-70	3	4,25	4,81	5,30	6,18	7,71
5				2	4,74	5,36	5,92	6,90	8,60	
6				1	5,73	6,49	7,16	8,35	10,40	
7	Жесткое		Перемещением червячного колеса вдоль оси с установкой компенсаторных колес	50-70	3	6,35	6,90	7,35	8,10	9,35
8					2	7,00	7,61	8,10	8,93	10,3
9					1	8,20	8,90	9,48	10,45	12,10

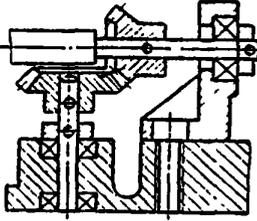РЕГУЛИРОВКА ЗАЦЕПЛЕНИЙ КОНИЧЕСКИХ ПАР (КОЛЕС)		Слесарно-сборочные работы							
		Карта 117		Лист 1					
Содержание работы									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установить прокладку-компенсатор предварительно</li> <li>2. Провернуть шестерни и проверить заданные параметры</li> <li>3. Отрегулировать нормальное зацепление одним из способов с проверкой легкости вращения</li> <li>4. Определить размер под прокладку-компенсатор</li> <li>5. Проверить зацепление окончательно</li> </ol>									
$T_1 = 0,9441 \cdot m^{0,52};$ $T_2 = 1,372 \cdot m^{0,51};$ $T_3 = 1,718 \cdot m^{0,51};$ $T_4 = 1,921 \cdot m^{0,48};$ $T_5 = 2,493 \cdot m^{0,46};$		$T_6 = 3,4982 \cdot m^{0,46};$ $T_7 = 4,1 \cdot m^{0,25};$ $T_8 = 4,825 \cdot m^{0,26};$ $T_9 = 7,138 \cdot m^{0,24}$							
№ позиции	Эскиз	Способ регулировки	Проверяемые параметры		Модуль m				
			пятно контакта, %	зазор, мм	2	3	4	6	8
			Время T, мин					—	
1		Смещением шестерен вдоль оси перемещения кронштейна	—	Свыше 0,2	1,35	1,67	1,94	2,40	2,79
2			50—60	0,1—0,2	1,95	2,40	2,78	3,42	3,97
3			60—75	До 0,1	2,45	3,01	3,48	4,29	4,97

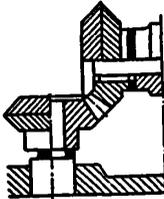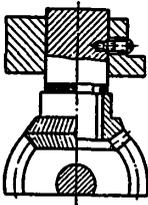РЕГУЛИРОВКА ЗАЦЕПЛЕНИЙ КОНИЧЕСКИХ ПАР (КОЛЕС)				Слесарно-сборочные работы					
				Карта 117		Лист 2			
№ позиции	Эскиз	Способ регулировки	Проверяемые параметры		Модуль $m$				
			пятно контакта, %	зазор, мм	Время $T$ , мин				
		2			3	4	6	8	
4		Смещением шестерен вдоль оси путем допрессовки	—	Свыше 0,2	2,68	3,25	3,74	4,54	5,21
5			50—60	0,1—0,2	3,44	4,14	4,71	5,68	6,49
6			60—75	До 0,1	4,88	5,93	6,80	8,27	9,49
7		Смещением шестерен вдоль оси путем подбора прокладки-компенсатора	—	Свыше 0,2	4,92	5,40	5,80	6,42	6,90
8			50—60	0,1—0,2	5,79	6,42	6,90	7,67	8,30
9			60—75	До 0,1	8,43	9,29	9,96	10,99	11,78

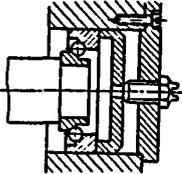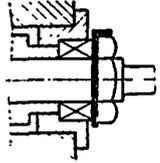
РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ				Слесарно-сборочные работы					
				Карта 118			Лист 1		
<p><b>Содержание работы</b></p> <p>Отрегулировать подшипник согласно техническим условиям изделия одним из указанных ниже способов с проверкой легкости вращения вала</p> <p><math>T_1 = 0,3676 \cdot D^{0,36}</math>;  <math>T_2 = 1,082 \cdot D^{0,28}</math>;  <math>T_3 = 0,908 \cdot D^{0,41}</math>;  <math>T_4 = 1,121 \cdot D^{0,40}</math></p>									
№ позиции	Эскиз	Способ регулировки	Осевой зазор, мм	Диаметр подшипника (наружный) D, мм, до					
				28	40	52	85	120	180
				Время T, мин					
1		Винтом через дистанционную шайбу	0,01- 0,2	1,18	1,34	1,47	1,74	1,96	2,26
2		Гайкой со стопорной шайбой	0,01-0,2	2,75	3,04	3,27	3,76	3,89	4,63

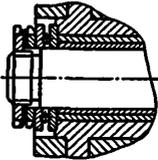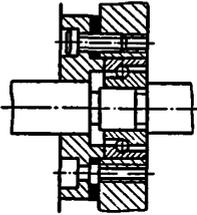РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ				Слесарно-сборочные работы					
				Карта 118			Лист 2		
№ позиции	Эскиз	Способ регулировки	Осевой зазор, мм	Диаметр подшипника (наружный) D, мм, до					
				28	40	52	85	120	180
				Время T, мин					
3		Гайкой с контргайкой	0,01–0,2	3,56	4,20	4,59	5,61	6,47	7,63
4		Установкой регулировочных колец или подрезкой торца фланца	0,01–0,2	4,25	4,90	5,45	6,63	7,61	8,95

ПРОВЕРКА ЛЕГКОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДЕТАЛИ  
(УЗЛА) ПРИ СБОРКЕ

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 119

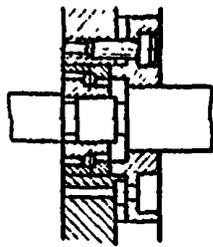

Содержание работы

Проверить легкость вращения установленной детали

$$T_1 = 0,13 \cdot Q^{0,16};$$

$$T_2 = 0,18 \cdot Q^{0,22};$$

$$T_3 = 0,35 \cdot Q^{0,26};$$

$$T_4 = 0,47 \cdot Q^{0,39};$$

$$T_6 = 0,27 \cdot Q^{0,38};$$

$$T_7 = 0,62 \cdot Q^{0,26};$$


$$T_8 = 0,57 \cdot Q^{0,33}$$

№ позиции	Тип проверяемой детали (узла)	Условия выполнения работы	Масса регулируемой детали (узла) Q, кг, до					
			10	15	25	40	65	100
			Время T, мин					
1	Бал установлен в шарико- и роликоподшипники	Вращение детали (узла) свободное (подшипник установлен без уплотнения)	0,20	0,21	0,23	0,25	0,28	0,30
2		Вращение детали (узла) затруднено (подшипник установлен с уплотнением)	0,30	0,33	0,37	0,40	0,45	0,50
3	Вал установлен в подшипник скольжения	Вращение вала, не соединенного с другим валом	0,64	0,71	0,80	0,91	1,04	1,16
4		Вращение вала, соединенного с другим валом через зубчатые колеса	1,15	1,35	1,65	1,98	2,40	2,83
5	Деталь (узел), установленная на валу	Вращение детали вручную	0,37	—	—	—	—	—
6		Вращение детали (узла) при помощи рычага	0,65	0,76	0,92	1,1	1,31	1,55
7	Шестерни, находящиеся в зацеплении	Вращение одной или двух пар шестерен в зацеплении	1,18	1,32	1,52	1,74	2,00	2,25
8		Вращение трех пар шестерен в зацеплении	1,22	1,39	1,65	1,93	2,26	2,60

**ПРОВЕРКА СООСНОСТИ ВАЛОВ (ОТВЕРСТИЙ)**

**Слесарно-сборочные работы**

*Карта 120*

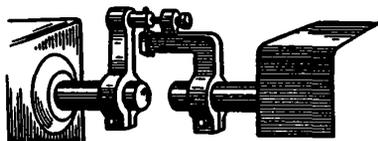

**Содержание работы**

1. Взять инструмент и приспособление
2. Установить приспособление и инструмент
3. Произвести замер соосности валов (отверстий)
4. Снять приспособление, инструмент и отложить

$$T_1 = 0,8 \cdot n^{0,66};$$

$$T_2 = 1,4 \cdot n^{0,66};$$


$$T_3 = 1,9 \cdot n^{0,70}$$

№ позиции	Количество замеров	Величина несоосности n		
		0,03	0,02	0,01
		Время T, мин		
1	1	0,80	1,40	1,90
2	2	1,56	2,26	3,09
3	3	2,30	2,99	4,10

УСТАНОВКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПРАВОК  
(СКАЛОК, ШТОКОВ)

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 121

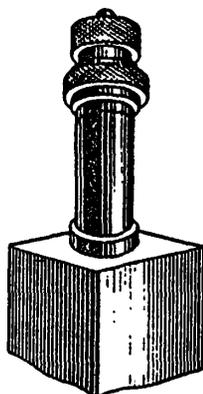

Содержание работы

1. Взять специальную оправку (скалку, шток)
2. Установить оправку (скалку, шток) в узел станка с отладкой


$T = 0,12 \cdot Q^{0,25} \cdot L^{0,33}$

№ позиции	Масса оправки (скалки, штока) Q, кг, до	Длина установки L, мм, до						
		80	100	125	160	200	250	300
		Время T, мин						
1	2	0,61	0,65	0,70	0,76	—	—	—
2	4	0,72	0,78	0,83	0,91	0,97	—	—
3	6	0,80	0,86	0,92	1,00	1,08	1,16	—
4	10	—	0,98	1,05	1,14	1,23	1,32	1,40
5	15	—	—	1,16	1,26	1,36	1,46	1,55
6	20	—	—	—	1,35	1,46	1,57	1,67

**УСТАНОВКА СПЕЦИАЛЬНЫХ МОСТИКОВ  
(УРОВНЕЙ, ПОДСТАВОК, УГОЛЬНИКОВ)  
НА ПЛОСКОСТЬ**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 122*

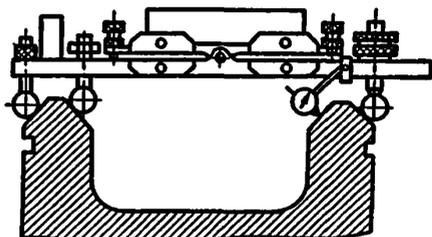

**Содержание работы**

1. Взять мостик (уровень, подставку, угольник)
2. Установить и отладить мостик (уровень, подставку, угольник)

$$T = 0,097 \cdot B^{0,42} \cdot Q^{0,25}$$

№ позиции	Наибольший размер контрольно-измерительного инструмента В, мм, до	Масса контрольно-измерительного инструмента Q, кг, до					
		2	4	6	10	15	20
		Время T, мин					
1	100	0,80	0,95	1,05	—	—	—
2	125	0,88	1,04	1,15	1,31	—	—
3	160	0,97	1,16	1,28	1,45	1,61	—
4	200	—	—	1,40	1,60	1,77	1,90
5	250	—	—	1,54	1,75	1,94	2,08
6	300	—	—	—	1,89	2,09	2,25


Примечание. При снятии мостиков (уровней, подставок, угольников) время брать с поправочным коэффициентом 0,5.

**ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗОРОВ ЩУПОМ (БЕЗ ПОДБОРА ПЛАСТИН ЩУПА)**

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 123

**Содержание работы**

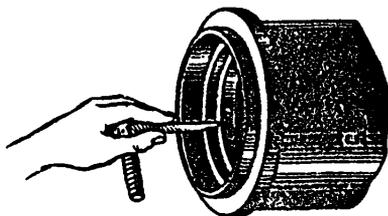

1. Взять щуп
2. Замерить зазор
3. Отложить щуп

T = 0,02033 · L<sup>0,23</sup> · n<sup>0,34</sup>

№ позиции	Характер измерения	Измеряемая длина L, мм	Количество замеров n						
			1	2	4	5	6	8	10
			Время T, мин						
1	Прерывистое (в отдельных точках)	50	0,05	0,06	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11
2		80	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12
3		100	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13
4		125	0,06	0,08	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13
5		200	0,07	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
6		350	0,08	0,10	0,13	0,13	0,14	0,16	0,17
7		650	0,09	0,11	0,14	0,16	0,17	0,18	0,20
8		800	0,09	0,12	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21
9		1000	0,10	0,13	0,16	0,17	0,18	0,20	0,22

**ИЗМЕРЕНИЕ ЗАЗОРОВ ЩУПОМ  
(С ПОДБОРОМ ПЛАСТИН ЩУПА)**

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 124*

**Содержание работы**

1. Взять щуп
2. Замерить зазор
3. Отложить щуп


$$T = 0,02743 \cdot L^{0,2} \cdot n^{0,34}$$

№ позиции	Характер измерения	Измеряемая длина L, мм	Количество замеров n						
			1	2	4	5	6	8	10
			Время T, мин						
1	Прерывистое (в отдельных точках)	50	0,06	0,08	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13
2		80	0,07	0,08	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14
3		100	0,07	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
4		125	0,07	0,09	0,11	0,12	0,13	0,15	0,16
5		200	0,08	0,10	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17
6		350	0,09	0,11	0,14	0,15	0,16	0,18	0,19
7		650	0,10	0,13	0,16	0,17	0,18	0,20	0,22
8		800	0,10	0,13	0,17	0,18	0,19	0,21	0,23
9		1000	0,11	0,14	0,17	0,19	0,20	0,22	0,24

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ ШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 125

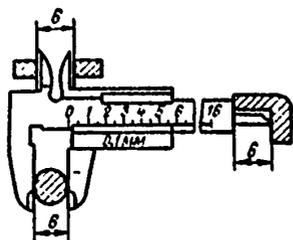

Содержание работы

1. Взять штангенциркуль
2. Замерить размер
3. Отложить штангенциркуль

$T = 0,05831 \cdot L^{0,10} \cdot n^{0,34}$


№ позиции	Количество замеров n	Измеряемый размер L, мм, до						
		20	63	100	200	320	400	500
		Время T, мин						
1	1	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18
2	2	0,13	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22	0,23
3	4	0,16	0,20	0,22	0,24	0,26	0,27	0,29
4	6	0,18	0,23	0,25	0,28	0,30	0,32	0,33
5	10	0,22	0,27	0,29	0,33	0,36	0,38	0,39

**ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ МИКРОМЕТРОМ**

**Слесарно-сборочные работы**

*Карта 126*

**Содержание работы**

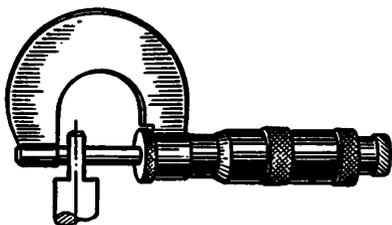

1. Взять микрометр
2. Замерить размер детали в руках (на месте)
3. Отложить микрометр

$$T_1 = 0,39 \cdot L^{0,09};$$

$$T_2 = 0,44 \cdot L^{0,08};$$

$$T_3 = 0,53 \cdot L^{0,07};$$

$$T_4 = 0,54 \cdot L^{0,07};$$

$$T_5 = 0,53 \cdot L^{0,10};$$

$$T_6 = 0,26 \cdot L^{0,12};$$

$$T_7 = 0,24 \cdot L^{0,13};$$

$$T_8 = 0,36 \cdot L^{0,08};$$

$$T_9 = 0,39 \cdot L^{0,07};$$

$$T_{10} = 0,38 \cdot L^{0,08};$$

$$T_{11} = 0,22 \cdot L^{0,13}$$

№ позиции	Способ измерения	Вид микрометра	Измеряемый размер L, мм, до					
			25	50	75	100	150	200
			Время T, мин					
1	В руках	Гладкий	0,53	0,55	0,58	0,59	0,61	0,63
2		Глубиномер	0,52	0,54	0,55	0,57	—	—
3		Со вставками	0,66	0,70	0,72	0,73	0,75	0,77
4		Универсальный	0,68	0,71	0,73	0,75	—	—
5		Рычажный	0,69	0,72	0,75	0,77	0,79	0,81
6	На месте	Гладкий	0,38	0,42	0,44	0,45	0,47	0,49
7		Глубиномер	0,36	0,40	0,42	0,44	—	—
8		Со вставками	0,47	0,49	0,51	0,52	0,54	0,55
9		Универсальный	0,49	0,51	0,53	0,54	—	—
10		Рычажный	0,49	0,52	0,54	0,55	0,57	0,58
11		Настольный	0,33	0,37	0,39	0,40	0,42	0,44


**Примечание.** При записи получаемого замера ко времени по карте прибавлять 0,15 мин.

# ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ ИНДИКАТОРОМ

Слесарино-сборочные  
работы

Карта 127

## Содержание работы

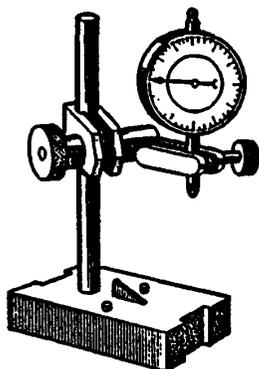

1. Взять индикатор
2. Произвести измерения
3. Отложить индикатор

$$T_{1-4} = 0,0881 \cdot L^{0,27} \cdot n^{0,16};$$

$$T_{5-8} = 0,11404 \cdot L^{0,29} \cdot n^{0,16}$$

№ позиции	Вид измерения	Количество замеров n	Измеряемый размер L, мм, до					
			25	40	60	100	150	200
			Время T, мин					
1	Наружное	1	0,21	0,24	0,27	0,31	0,34	0,37
2		2	0,24	0,27	0,30	0,35	0,39	0,42
3		3	0,26	0,29	0,32	0,37	0,42	0,45
4		4	0,27	0,31	0,34	0,39	0,44	0,47
5	Внутреннее	1	0,29	0,33	0,37	0,43	0,49	0,53
6		2	0,32	0,37	0,42	0,48	0,54	0,59
7		3	0,35	0,40	0,45	0,52	0,58	0,63
8		4	0,36	0,41	0,47	0,54	0,61	0,66

**Примечания:**


1. При записи получаемого размера ко времени по карте прибавлять 0,15 мин.
2. При пользовании рычажно-зубчатым индикатором время брать с поправочным коэффициентом 1,2.

**ПРОВЕРКА ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ, ВЕРТИКАЛЬНОСТИ  
ПЛОСКОСТЕЙ СЛЕСАРНЫМ УРОВНЕМ**

(ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ  $\frac{0,02}{1000}$  ММ)

**Слесарно-сборочные  
работы**

*Карта 128*

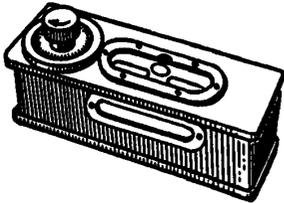

**Содержание работы**

1. Взять слесарный уровень
2. Установить уровень на мостик (подставку)
3. Произвести проверку горизонтальности, вертикальности плоскостей
4. Отложить уровень

$$T_{1-4} = 0,347 \frac{n^{0,2}}{g^{0,15}} ;$$

$$T_{5-8} = 0,388 \frac{n^{0,12}}{g^{0,17}}$$


№ позиции	Положение поверхности проверки	Количество замеров n	Допуск на проверку g, мм, до			
			0,02	0,03	0,04	0,05
			Время T, мин			
1	Горизонтальное	1	0,62	0,59	0,56	0,54
2		2	0,71	0,68	0,64	0,62
3		3	0,77	0,74	0,70	0,68
4		4	0,82	0,78	0,74	0,72
5	Вертикальное	1	0,76	0,71	0,67	0,65
6		2	0,83	0,77	0,73	0,70
7		3	0,87	0,80	0,76	0,74
8		4	0,90	0,83	0,79	0,76

ПРОВЕРКА ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ПЛОСКОСТЕЙ  
(ПРИ ПОМОЩИ ЛИНЕЙКИ С ЩУПОМ  
ИЛИ ИНДИКАТОРОМ)

Слесарно-сборочные  
работы

Карта 129

Содержание работы

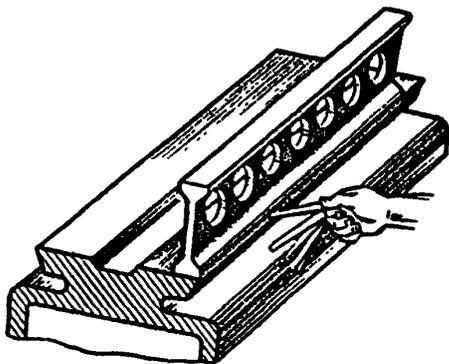

1. Взять инструмент
2. Установить инструмент на плоскость
3. Произвести замер прямолинейности плоскости
4. Отложить инструмент


$$T = 0,0996 \cdot L^{0,12} \cdot n^{0,28}$$

№ позиции	Применяемый инструмент	Количество замеров n	Длина измеряемой поверхности L, мм, до						
			100	300	400	500	650	800	1000
			Время T, мин						
1	Линейка, щуп	1	0,17	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23
2		2	—	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28
3		4	—	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34
4		6	—	—	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38
5		10	—	—	—	0,40	0,41	0,42	0,43
6	Индикатор	1	0,16	0,25	0,26	0,27	0,27	0,30	0,30

**ПРОВЕРКА ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ПЛОСКОСТЕЙ  
ПРИ ПОМОЩИ СТРУНЫ И МИКРОСКОПА**

**Слесарно-сборочные  
работы**

 *Карта 130*



**Содержание работы**

1. Взять и натянуть струну (проволоку, леску) 0,05–0,02 мм
2. Взять микроскоп и установить на мостик
3. Проверить прямолинейность плоскостей (при помощи микроскопа по всей длине струны)
4. Отложить микроскоп, снять струну

$$T = 0,15 \frac{L^{0,2}}{n^{0,25}}$$

№ позиции	Количество замеров n	Длина проверяемой плоскости L, мм, до					
		500	1000	1500	2000	2500	3000
		Время T, мин					
1	1	0,52	0,60	0,65	—	—	—
2	2	—	0,71	0,77	0,82	—	—
3	3	—	—	0,86	0,90	0,95	—
4	4	—	—	—	0,97	1,01	1,05

**Примечание.** При записи получаемого замера ко времени по карте прибавлять 0,15 мин.

**ПРОВЕРКА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ПЛОСКОСТЕЙ**

Слесарно-сборочные работы

Карта 131



**Содержание работы**

1. Взять угольник
2. Произвести проверку перпендикулярности плоскостей
3. Отложить угольник


$$T = 0,2 \cdot L^{0,1} \cdot n^{0,17}$$

№ позиции	Количество замеров n	Длина проверяемой поверхности L, мм					
		100	300	400	650	800	1000
		Время T, мин					
1	1	0,31	—	—	—	—	—
2	2	0,36	0,40	—	—	—	—
3	4	—	0,45	0,46	0,48	—	—
4	6	—	—	0,49	0,52	—	—
5	10	—	—	—	0,57	0,58	0,59

**ПРОВЕРКА ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПЛОСКОСТЕЙ**

**Слесарно-сборочные работы**

*Карта 132*

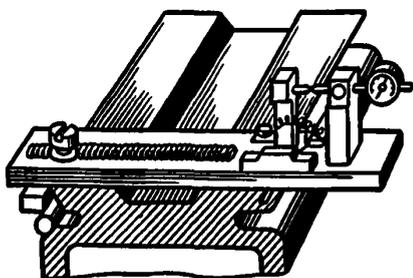

**Содержание работы**

1. Взять измерительный инструмент
2. Установить измерительный инструмент на плоскости
3. Произвести проверку параллельности плоскостей
4. Снять измерительный инструмент и отложить

$$T_{1-6} = 0,0206 \cdot L^{0,43} \cdot B^{0,27}$$

$$T_{7-12} = 0,0134 \cdot L^{0,43} \cdot B^{0,26}$$

№ позиции	Измерительный инструмент	Расстояние между проверяемыми плоскостями L, мм	Наибольший размер проверяемых плоскостей B, мм, до						
			100	160	300	500	800	1250	2000
			Время T, мин						
1	Микрометр	50	0,43	0,53	0,69	0,86	1,05	1,27	1,56
2		80	0,49	0,60	0,78	0,97	1,19	1,44	1,77
3		125	0,55	0,67	0,88	1,10	1,34	1,63	1,99
4		200	0,62	0,76	1,00	1,25	1,53	1,85	2,26
5		350	0,72	0,89	1,16	1,45	1,77	2,15	2,63
6		500	0,80	0,98	1,28	1,59	1,95	2,37	2,89
7	Индикатор	50	0,29	0,36	0,47	0,58	0,71	0,86	1,05
8		80	0,33	0,41	0,53	0,66	0,81	0,98	1,20
9		125	0,37	0,46	0,60	0,75	0,92	1,11	1,36
10		200	0,43	0,52	0,69	0,85	1,05	1,27	1,55
11		350	0,50	0,61	0,80	1,00	1,23	1,48	1,81
12		500	0,55	0,68	0,89	1,10	1,35	1,64	2,00

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА (УЗЛА, МАШИНЫ)		Слесарно-сборочные работы			
		Карта 133			
Содержание работы					
1. Взяться за переключатель (рубильник, рычаг) 2. Включить (выключить) станок					
Включение					
Способ включения	Кнопка	Рычаг	Переключатель	Рубильник	
Время T, мин	0,05	0,1	0,1	0,12	
Выключение					
Способ выключения	Кнопка	Рычаг —	Переключатель	Рубильник	
Время T, мин	0,05	0,1	0,1	0,12	
ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА			Слесарные, слесарно-разборочные и слесарно-сборочные работы		
			Карта 134	Лист 1	
№ по- зи- ции	Содержание		Характер выполняемой работы		
			простая	средней сложности	сложная
			Время, % оперативного времени		
1	Подготовительно-заключительное время	1. Получение наряда, чертежа, технической документации, инструмента, материала, деталей, узлов 2. Ознакомление с работой, чертежом, получение необходимого инструктажа мастера 3. Осмотр и раскладка инструмента на рабочем месте, смазка и опробирование механизированного инструмента и приспособлений 4. Сдача чертежа, технической документации, инструмента, приспособлений, выполняемой работы после окончания рабочей смены или выполнения задания	2,5	4	5,5
2	Время обслуживания рабочего места (техническое и организационное)	1. Регулирование механизированного инструмента, приспособлений и оборудования в процессе работы 2. Чистка и смазка механизированного инструмента, приспособлений и оборудования в процессе работы 3. Смена и заправка затупившегося инструмента и приспособлений 4. Инструктаж рабочего мастером в процессе работы 5. Уборка рабочего места по окончании смены	4,0	4,5	5,0

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА		Слесарные, слесарно-разборочные и слесарно-сборочные работы		
		Карта 134		Лист 2
Характеристика работ по группам сложности				
Группа сложности		Содержание работ		
I (простая)		Работы, имеющие до трех пригоночных поверхностей или 3—4 сопрягаемые детали, не требующие применения сложного рабочего или точного измерительного инструмента		
II (средней сложности)		Работы, имеющие до шести пригоночных поверхностей или 5—8 сопрягаемых деталей, без применения сложного рабочего или точного измерительного инструмента; или работы, имеющие до трех пригоночных поверхностей или 3—4 сопрягаемые детали, требующие применения точного измерительного или сложного рабочего инструмента		
III (сложная)		Работы, имеющие более шести пригоночных поверхностей или свыше 8 сопрягаемых деталей, требующие применения сложного инструмента, специальных приспособлений, точного измерительного инструмента		
ВРЕМЯ НА ОТДЫХ И ЛИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ			Слесарные, слесарно-разборочные и слесарно-сборочные работы	
			Карта 135	
№ после- дних	Наименование затрат времени	Характер выполняемой работы		
		нормальная работа	неудобная или удоб- ная, но тяжелая работа	неудобная и тяжелая работа
		Время, % оперативного времени		
1	Время на отдых	2,5	3,5	5,5
2	Время на личные потребности	2	2	2
<p><b>Примечания:</b></p> <p>1. Под нормальными работами подразумеваются простые и легкие слесарные, слесарно-сборочные и слесарно-разборочные работы, не требующие значительных физических усилий и производимые при удобном положении исполнителя.</p> <p>2. Под работами неудобными или удобными, но тяжелыми, подразумеваются работы, производимые при неудобном положении исполнителя или при удобном положении но требующие значительных физических усилий.</p> <p>3. К неудобным и тяжелым работам относятся работы, требующие значительных физических усилий и выполняемые при неудобном положении исполнителя.</p>				

### 4.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛИ (УЗЛА) РАБОЧИМ		Вспомогательные работы									
		Карта 1									
<p>Содержание работы</p> <p>1. Взять деталь (узел)</p> <p>2. Переместить деталь (узел)</p> <p>3. Отложить деталь (узел)</p> <p style="margin-top: 20px;"><math>T = 0,048 \cdot Q^{0,55} \cdot L^{0,47}</math></p>											
№ по- зи- ции	Масса детали (узла) Q, кг, до	Расстояние перемещения L, м, до									
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	
		Время T, мин									
1	2	0,15	0,21	0,25	0,29	0,32	0,35	0,37	0,40	0,42	
2	4	0,22	0,30	0,37	0,42	0,47	0,51	0,55	0,58	0,62	
3	6	0,27	0,38	0,46	0,53	0,58	0,64	0,68	0,73	0,80	
4	8	0,32	0,44	0,54	0,62	0,68	0,75	0,80	0,85	0,90	
5	10	0,36	0,50	0,61	0,70	0,77	0,84	0,91	0,96	1,02	
6	12	0,40	0,56	0,67	0,77	0,85	0,93	1,00	1,07	1,13	

**ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕЛЕЖКИ С ГРУЗОМ  
И БЕЗ ГРУЗА ПО БЕТОННОМУ ПОЛУ**

Вспомогательные работы

Карта 137



**Содержание работы**

1. Взяться за тележку
2. Переместить тележку

$$T = 0,026 \cdot L^{0,93} - \text{без груза};$$

 
$$T = 0,036 \cdot L^{0,59} \cdot Q^{0,28} - \text{с грузом}$$

№ по- зи- ции	Расстояние <i>L</i> , м, до	Масса тележки с грузом <i>Q</i> , кг, до						
		50	80	100	125	160	200	250
		Время <i>T</i> , мин						
1	2,0	0,05	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23
2	3,5	0,08	0,24	0,25	0,26	0,28	0,30	0,32
3	5,0	0,12	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39
4	8,0	0,18	0,38	0,41	0,43	0,46	0,49	0,52
5	10,0	0,22	0,44	0,46	0,49	0,52	0,56	0,59
6	20,0	0,42	0,66	0,70	0,74	0,79	0,84	0,89
7	25,0	0,52	0,75	0,80	0,84	0,90	0,95	1,01
8	40,0	0,80	0,99	1,05	1,11	1,19	1,26	1,33
9	65,0	1,26	1,32	1,40	1,48	1,58	1,68	1,78
10	100,0	1,88	1,70	1,80	1,91	2,04	2,16	2,29

<b>СТРОПОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ)</b>	<b>Вспомогательные работы</b>
	<i>Карта 138</i>

**Содержание работы**


1. Взять строп
2. Стропить деталь (узел)
3. Отцепить строп от детали (ула)
4. Отложить строп

№ по-зи-ции	Способ строповки	Количество стропов	Эскиз	Застроповка	Расстроповка
				Время T, мин	
1	Крюком	1		0,06	0,04
2		2		0,09	0,06
3		3		0,11	0,09
4	Канатом	1		0,11	0,07
5		2		0,18	0,13
6	Захватом	1		0,10	0,06

**ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ)  
ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОМ.  
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 1,5 М**

Вспомогательные работы

Карта 139

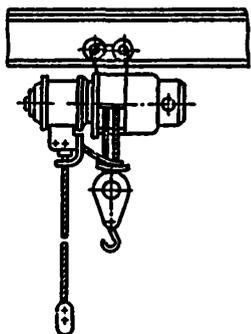

**Содержание работы**

1. Поднять и переместить деталь (узел)
2. Опустить и отложить деталь (узел)

$$T = 0,12958 \cdot Q^{0,39} \cdot L^{0,36}$$

№ позиции	Расстояние перемещения L, м, до	Масса детали (узла) Q, кг, до					
		40	65	100	150	250	400
		Время T, мин					
1	2	0,70	0,85	1,00	1,20	1,43	1,72
2	3	0,81	0,98	1,16	1,39	1,66	1,99
3	5	0,97	1,18	1,39	1,67	1,99	2,39
4	8	1,15	1,40	1,65	1,98	2,36	2,83
5	16	1,48	1,79	2,12	2,54	3,03	3,64
6	20	1,64	1,98	2,34	2,81	3,34	4,02


ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ)  
ЭЛЕКТРОМОСТОВЫМ КРАНОМ  
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 1,5 м

Вспомогательные работы

Карта 140

Содержание работы

1. Поднять и переместить деталь (узел)
2. Опустить и отложить деталь (узел)

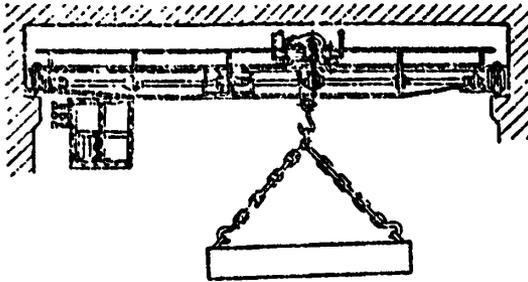

$$T = 0,0071 \cdot L_{\Sigma} \cdot Q_{\Sigma} \cdot Q_{\Sigma}^{0,67}$$

№ по- зи- ции	Расстояние перемещения $L_{\Sigma}$ , м, до	Масса детали (узла) $Q$ , кг, до									
		100	150	200	250	300	400	500	650	800	1000
		Время $T$ , мин									
1	5	0,33	0,41	0,49	0,55	0,61	0,72	0,82	0,95	1,07	1,22
2	10	0,55	0,69	0,82	0,93	1,05	1,20	1,38	1,60	1,80	2,05
3	15	0,75	0,94	1,14	1,26	1,40	1,65	1,87	2,17	2,44	2,78
4	20	0,93	1,17	1,38	1,56	1,73	2,04	2,32	2,69	3,03	3,44
5	25	1,10	1,38	1,63	1,85	2,05	2,41	2,74	3,18	3,58	4,07


**ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ)  
КРАН-БАЛКОЙ.  
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 1,5 м**

Вспомогательные работы

Карта 141

**Содержание работы**

1. Поднять и переместить деталь (узел)
2. Опустить и отложить деталь (узел)

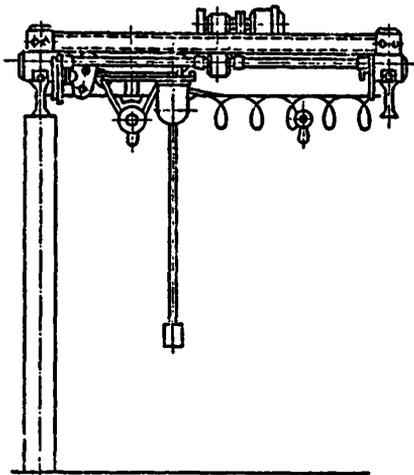


$$T = 0,011 \cdot L^{0,58} \cdot Q^{0,68}$$

№ по- зи- ции	Расстояние перемещения $L$ , м, до	Масса детали (узла) $Q$ , кг. до					
		50	100	160	200	250	350
		Время $T$ , мин					
1	3	0,30	0,48	0,66	0,76	0,89	1,12
2	6	0,45	0,71	0,98	1,14	1,33	1,67
3	10	0,60	0,96	1,32	1,53	1,79	2,25
4	16	0,79	1,26	1,73	2,02	2,35	2,95
5	20	0,89	1,43	1,97	2,29	2,67	3,36
6	25	1,02	1,63	2,24	2,61	3,04	3,82

КАНТОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) ВРУЧНУЮ

Вспомогательные работы

Карта 142

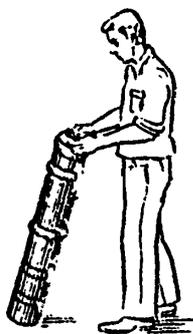

Содержание работы

1. Виться за деталь (узел)
2. Кантовать деталь (узел)

$$T_1 = 0.0179 \cdot Q^{0.95}$$


$$T_2 = 0.0004 \cdot Q^{0.70}$$

№ позиции	Угол поворота, ° до	Масса детали (узла) Q, кг. до			
		20	32	50	63
		Время T, мин			
1	90	0.03	0.10	0.13	0.14
2	180	0.10	0.15	0.21	0.25

**КАНТОВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) ПОДЪЕМНЫМ  
УСТРОЙСТВОМ**

Вспомогательные работы

Карта 143

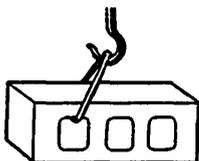

**Содержание работы**

1. Подвести кран (подъемник)
2. Застропить деталь (узел)
3. Кантовать деталь (узел)
4. Расстропить деталь (узел)

$$T_1 = 0,84 \cdot Q^{0,17};$$

$$T_2 = 1,35 \cdot Q^{0,23};$$

$$T_3 = 1,51 \cdot Q^{0,21};$$

$$T_4 = 1,51 \cdot Q^{0,27};$$

$$T_5 = 1,8 \cdot Q^{0,22};$$

$$T_6 = 0,98 \cdot Q^{0,28};$$

$$T_7 = 1,1 \cdot Q^{0,28};$$

$$T_8 = 1,69 \cdot Q^{0,21};$$

$$T_9 = 1,86 \cdot Q^{0,22};$$

$$T_{10} = 1,76 \cdot Q^{0,23};$$

$$T_{11} = 2,1 \cdot Q^{0,22};$$


$$T_{12} = 1,1 \cdot Q^{0,28}$$

№ позиции	Способ строповки	Угол поворота, ° до	Масса детали Q, т до						
			0,5	1	2	3	5	7	10
			Время T, мин						
1	Крюками	90	0,75	0,84	0,95	1,01	1,10	1,17	1,24
2	Захватом		1,15	1,35	1,58	1,74	1,95	2,11	2,29
3	Канатом (тросом)		1,25	1,51	1,75	1,90	2,12	2,27	2,45
4	Цепью		1,31	1,51	1,82	2,03	2,33	2,55	2,81
5	Струбциной с болтами		1,55	1,80	2,10	2,29	2,56	2,76	2,99
6	Крюком за рым-болт		0,81	0,98	1,19	1,33	1,54	1,69	1,87
7	Крюками	180	0,91	1,10	1,34	1,56	1,73	1,90	2,10
8	Захватом		1,46	1,69	1,95	2,13	2,37	2,54	2,74
9	Канатом (тросом)		1,60	1,86	2,17	2,37	2,65	2,85	3,09
10	Цепью		1,50	1,76	2,06	2,27	2,55	2,75	2,99
11	Струбциной с болтами		1,80	2,10	2,45	2,67	2,99	3,22	3,49
12	Крюком за рым-болт		0,90	1,10	1,34	1,50	1,73	1,90	2,10

ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ ВРУЧНЮЮ

Вспомогательные работы

Карта 144

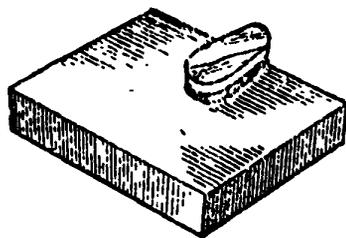

Содержание работы

1. Взять металлическую щетку
2. Очистить деталь от старой краски (ржавчины)
3. Отложить металлическую щетку

$$T_{1-7} = 0,006 \cdot V_{0,307} \cdot L_{0,507};$$


$$T_{8-14} = 0,0113 \cdot V_{0,768} \cdot L_{0,29}$$

№ позиции	Сложность деталей	Ширина детали В, мм, до	Длина детали L, мм, до						
			50	100	150	300	500	800	1000
			Время T, мин						
1	Простые, с гладкой поверхностью	20	0,14	0,20	0,24	0,34	0,45	0,57	0,63
2		35	0,17	0,25	0,30	0,43	0,55	0,70	0,79
3		50	0,20	0,28	0,35	0,49	0,64	0,81	0,91
4		100	—	0,37	0,45	0,64	0,83	1,06	1,18
5		150	—	—	0,53	0,75	0,97	1,24	1,38
6		250	—	—	—	0,91	1,19	1,51	1,69
7		400	—	—	—	—	1,42	1,80	2,02
8	Сложные, с выступами, карманами или отверстиями	20	0,34	0,41	0,47	0,57	0,66	0,76	0,81
9		35	0,52	0,63	0,71	0,87	1,01	1,15	1,23
10		50	0,68	0,83	0,93	1,14	1,32	1,51	1,61
11		100	—	1,39	1,57	1,32	2,23	2,55	2,72
12		150	—	—	2,13	2,61	3,03	3,46	3,70
13		250	—	—	—	3,84	4,45	5,10	5,44
14		400	—	—	—	—	6,35	7,28	7,77

**ПРОМЫВКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ)  
В СТАЦИОНАРНОМ ПОЛОЖЕНИИ**

**Вспомогательные работы**

*Карта 145*

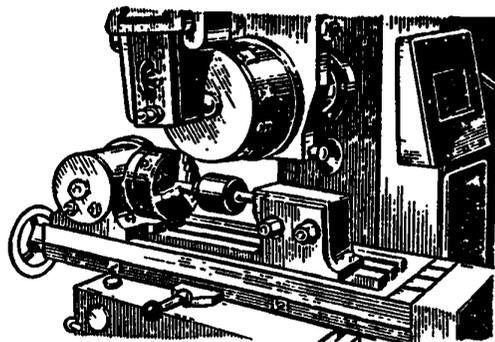

**Содержание работы**

1. Взять волосяную щетку (ерш)
2. Окунуть щетку (ерш) в жидкость
3. Промыть деталь (узел)
4. Отложить щетку (ерш)

$$T_{1-5} = 0,0565 \cdot B^{0,25} \cdot L^{0,25};$$


$$T_{6-10} = 0,068 \cdot B^{0,26} \cdot L^{0,26}$$

№ позиции	Сложность деталей	Ширина (диаметр) детали (узла) В, мм, до	Длина детали (узла) L, мм, до					
			400	600	900	1600	2000	3000
			Время T, мин					
1	Простые, с гладкой поверхностью	200	0,95	1,05	1,16	1,34	1,42	1,57
2		300	1,05	1,16	1,29	1,49	1,57	1,74
3		500	1,19	1,32	1,46	1,69	1,79	1,98
4		750	1,32	1,46	1,62	1,87	1,98	2,19
5		1000	1,42	1,57	1,74	2,01	2,12	2,35
6	Сложные, с выступами, карманами или отверстиями	200	1,28	1,42	1,58	1,84	1,95	2,16
7		300	1,42	1,58	1,76	2,04	2,16	2,40
8		500	1,62	1,80	2,01	2,33	2,47	2,74
9		750	1,80	2,01	2,23	2,59	2,74	3,05
10		1000	1,95	2,16	2,40	2,79	2,96	3,28

ПРОМЫВКА ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ В ВАШНЕ  
ПОИГУЧНО

Вспомогательные работы

Карта 146

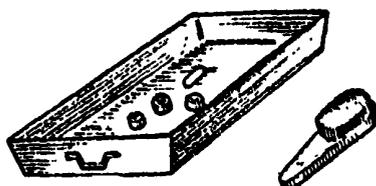

Содержание работы

1. Взяв деталь и опустить в промывочную ванну
2. Взяв волосяную щетку (ерш) и промыть деталь
3. Отложить щетку (ерш)
4. Вынуть деталь из промывочной ванны и отложить

$$T_{1-7} = 0,0427 \cdot B^{0,18} \cdot L^{0,22};$$


$$T_{8-14} = 0,0357 \cdot B^{0,18} \cdot L^{0,31}$$

№ по- пози- ции	Сложность деталей	Ширина детали В, мм, до	Длина детали L, мм, до							
			50	80	125	200	300	400	650	1000
			Время T, мин							
1	Простые с гладкой поверхностью	50	0,21	0,25	0,26	0,29	0,32	0,34	0,38	0,42
2		80	—	0,27	0,29	0,32	0,35	0,37	0,42	0,46
3		125	—	—	0,31	0,34	0,38	0,40	0,45	0,50
4		200	—	—	—	0,38	0,41	0,44	0,49	0,54
5		300	—	—	—	—	0,44	0,47	0,53	0,58
6		400	—	—	—	—	0,47	0,50	0,56	0,62
7		800	—	—	—	—	—	—	0,63	0,70
8	Сложные, с выступами, карманами или отверс- тиями	50	0,25	0,29	0,34	0,39	0,44	0,48	0,56	0,60
9		80	—	0,32	0,37	0,42	0,48	0,53	0,61	0,65
10		125	—	—	0,40	0,46	0,52	0,57	0,67	0,71
11		200	—	—	—	0,51	0,57	0,63	0,73	0,78
12		300	—	—	—	—	0,62	0,68	0,79	0,84
13		400	—	—	—	—	—	0,71	0,83	0,89
14		800	—	—	—	—	—	—	0,95	1,01

**ПРОМЫВКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ  
В ВАННЕ ПОПУЧНО**

Вспомогательные работы

Карта 147

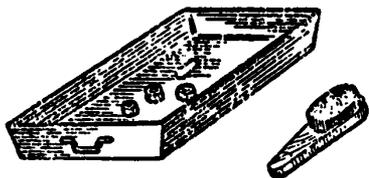

**Содержание работы**

1. Взять деталь и опустить в промывочную ванну
2. Взять волосяную щетку (ерш) и промыть деталь
3. Отложить щетку (ерш)
4. Вынуть деталь из промывочной ванны и отложить

$$T_{1-6} = 0,00374 \cdot D^{0,48} \cdot L^{0,48}$$


$$T_{7-12} = 0,00253 \cdot D^{0,48} \cdot L^{0,63}$$

№ позиции	Сложность детали	Диаметр детали D, мм	Длина детали L, мм, до								
			50	80	125	200	300	400	650	1000	
			Время T, мин								
1	Простые, с гладкой поверхностью	10	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,23	0,28	
2		25	0,11	0,14	0,17	0,21	0,25	0,29	0,36	0,43	
3		50	0,15	0,19	0,23	0,29	0,35	0,40	0,50	0,61	
4		80	0,19	0,24	0,30	0,37	0,44	0,50	—	—	
5		125	0,24	0,30	0,37	0,46	0,55	—	—	—	
6		200	0,30	0,38	—	—	—	—	—	—	
7	Сложные, с выступами, карманами или отверстиями	10	0,09	0,12	0,16	0,22	0,27	0,33	0,45	0,60	
8		25	0,14	0,19	0,25	0,33	0,35	0,51	0,70	0,92	
9		50	0,20	0,26	0,35	0,47	0,59	0,72	0,98	1,28	
10		80	0,24	0,33	0,43	0,58	0,73	0,90	—	—	
11		125	0,30	0,41	0,54	0,72	0,91	—	—	—	
12		200	0,38	0,51	—	—	—	—	—	—	

**ПРОМЫВКА ДЕТАЛЕЙ В ВАННЕ (ГРУППОВАЯ)  
СТРУЕЙ ИЗ ШЛАНГА**

Вспомогательные работы

Карта 14В

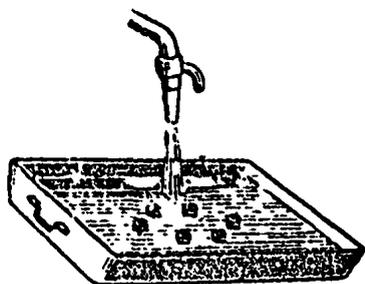

**Содержание работы**

1. Уложить детали в тару и опустить в ванну
2. Взять шланг и открыть вентиль
3. Промыть детали
4. Закрыть вентиль и отложить шланг
5. Вынуть тару с деталями из ванны и дать стечь жидкости

$T = 0,1 \cdot n^{0,69}$  — простые:


$T = 0,18 \cdot n^{0,72}$  — сложные

№ позиции	Количество одновременно промываемых деталей с общей массой до 20 кг п. шт., до	Сложность деталей	
		простые, с гладкой поверхностью	сложные, с выступами, карманами или отверстиями
		Время T, мин	
1	3	0,21	0,40
2	5	0,29	0,57
3	7	0,36	0,73
4	10	0,46	0,94
5	16	0,62	1,32
6	25	0,84	1,83
7	40	1,14	2,55
8	65	1,57	3,64
9	100	2,09	4,96

**ПРОМЫВКА ПАРТИИ ДЕТАЛЕЙ В ВАННЕ**

**Вспомогательные работы**

*Карта 149*

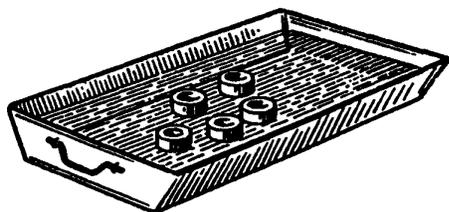

**Содержание работы**

1. Взять детали и опустить в промывочную ванну
2. Взять волосяную щетку (ерш) и промыть детали
3. Отложить щетку (ерш)
4. Вынуть детали из промывочной ванны и отложить

$$T = 0,08 \cdot n^{0,94} - \text{простые};$$

$$T = 0,135 \cdot n^{0,87} - \text{сложные}$$

№ позиции	Количество одновременно промываемых деталей с общей массой до 20 кг п, шт.	Сложность деталей	
		простые, с гладкой поверхностью	сложные, с выступами, карманами или отверстиями
		Время T, мин	
1	3	0,20	0,35
2	5	0,31	0,55
3	7	0,41	0,73
4	10	0,55	1,00
5	16	0,82	1,51
6	25	1,19	2,22
7	40	1,77	3,34
8	65	2,67	5,10
9	100	3,83	7,42

**ОБДУВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ  
ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ**

Вспомогательные работы

Карта 150



**Содержание работы**

1. Взять шланг и открыть кран
2. Обдуть поверхность детали (узла)
3. Закрыть кран и отложить шланг

$$T_{1-5} = 0,00033 \cdot B^{0,65} \cdot L^{0,57}$$

$$T_{6-10} = 0,00078 \cdot B^{0,48} \cdot L^{0,59}$$

№ позиции	Сложность деталей (узлов)	Ширина поверхности В, мм, до	Длина поверхности L, мм, до							
			50	100	200	300	500	800	1200	1600
			Время T, мин							
1	Простые, с гладкой поверхностью	80	0,05	0,8	0,12	0,15	0,20	0,23	0,32	0,39
2		100	-	-	0,12	0,15	0,21	0,27	0,34	0,40
3		150	-	-	-	0,22	0,30	0,39	0,49	0,57
4		200	-	-	-	-	0,36	0,47	0,59	0,69
5		300	-	-	-	-	-	0,61	0,76	0,90
6	Сложные, с выступами, карманами или отверстиями	80	0,06	0,10	0,15	0,18	0,25	0,33	0,42	0,50
7		100	-	-	0,17	0,21	0,27	0,37	0,47	0,55
8		150	-	-	-	0,25	0,34	0,45	0,57	0,67
9		200	-	-	-	-	0,39	0,51	0,65	0,77
10		300	-	-	-	-	-	0,62	0,79	0,93

**ОБДУВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  
ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ) СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ**

**Вспомогательные работы**

*Карта 151*

**Содержание работы**

1. Взять шланг и открыть кран
2. Обдуть поверхность детали (узла)
3. Закрыть кран и отложить шланг

$$T_{1-5} = 0,00124 \cdot D^{0,83} \cdot L^{0,44};$$

$$T_{6-10} = 0,00155 \cdot D^{0,80} \cdot L^{0,45}$$

№ позиции	Сложность деталей (узлов)	Диаметр поверхности D, мм, до	Длина поверхности L, мм, до							
			50	100	200	300	500	800	1200	1600
			Время T, мин							
i	Простые, с гладкой поверхностью	80	0,11	0,15	0,20	0,24	0,30	0,37	0,44	0,50
2		100	0,13	0,18	0,23	0,28	0,35	0,39	0,52	0,59
3		150	0,16	0,22	0,30	0,36	0,45	0,55	0,66	0,75
4		200	0,20	0,27	0,36	0,43	0,54	0,66	0,79	0,90
5		300	0,25	0,34	0,46	0,55	0,69	0,85	1,02	1,16
6	Сложные, с выступами, карманами или отверстиями	80	0,12	0,16	0,22	0,26	0,34	0,42	0,50	0,57
7		100	0,14	0,19	0,26	0,31	0,39	0,48	0,57	0,55
8		150	0,17	0,24	0,32	0,39	0,49	0,60	0,72	0,82
9		200	0,21	0,28	0,38	0,46	0,58	0,72	0,86	0,98
10		300	0,26	0,36	0,49	0,58	0,74	0,91	1,09	1,24

ПРОТИРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ  
ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ)

Вспомогательные работы

Карта 152



Содержание работы

1. Взять ветошь
2. Протереть поверхность детали (узла)
3. Отложить ветошь

$$T_{1-7} = 0,00373 \cdot B^{0,36} \cdot L^{0,36}$$

$$T_{8-16} = 0,00065 \cdot B^{0,36} \cdot L^{0,73}$$

№ позиции	Сложность деталей (узлов)	Ширина поверхности В, мм. до	Длина поверхности L, мм. до						
			50	100	200	300	500	800	1000
			Время T, мин						
1	Простые, с гладкой поверхностью	50	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,22	0,24
2		80	0,09	0,12	0,15	0,18	0,22	0,26	0,28
3		125	0,11	0,14	0,18	0,21	0,26	0,31	0,34
4		200	—	0,17	0,22	0,26	0,31	0,37	0,41
5		350	—	—	0,27	0,32	0,39	0,47	0,51
6		500	—	—	—	0,37	0,45	0,53	0,58
7		800	—	—	—	—	—	0,64	0,70

№ позиции	Сложность деталей (узлов)	Ширина поверхности В, мм. до	Длина поверхности L, мм. до							
			50	100	200	300	500	800	1000	1300
			Время T, мин							
8	Сложные, с выступами, карманами или отверстиями	20	0,03	0,06	0,09	0,12	0,18	0,25	0,30	0,36
9		35	0,04	0,07	0,11	0,15	0,22	0,31	0,36	0,44
10		50	—	0,08	0,13	0,17	0,25	0,35	0,41	0,50
11		80	—	—	0,15	0,20	0,29	0,41	0,49	0,59
12		125	—	—	—	0,24	0,35	0,49	0,57	0,69
13		200	—	—	—	—	0,41	0,58	0,68	0,82
14		350	—	—	—	—	—	0,71	0,83	1,01
15		500	—	—	—	—	—	—	0,94	1,14
16		800	—	—	—	—	—	—	1,12	1,35

**ПРОТИРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  
ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ)**

**Вспомогательные работы**

*Карта 153*



**Содержание работы**

1. Взять ветошь
2. Протереть поверхность детали (узла)
3. Отложить ветошь

$$T_{1-7} = 0,00237 \cdot D^{0,4} \cdot L^{0,5};$$


$$T_{8-14} = 0,00256 \cdot D^{0,29} \cdot L^{0,70}$$

№ по- зи- ции	Сложность деталей (узлов)	Диаметр поверхности D, мм, до	Длина поверхности L, мм, до							
			50	100	200	300	500	800	1000	
			Время T, мин							
1	Простые, с гладкой поверхностью	50	—	0,11	—	0,20	0,25	0,32	—	
2		80	0,11	0,14	0,20	0,24	0,31	0,39	0,43	
3		125	0,12	0,16	0,23	0,28	0,37	0,46	0,52	
4		200	—	0,16	0,23	0,28	0,37	0,46	0,52	
5		350	—	0,23	0,33	0,40	0,52	0,66	0,73	
6		500	—	—	0,40	0,49	0,64	0,81	0,90	
7		800	—	—	—	—	—	0,97	1,09	
№ по- зи- ции	Сложность деталей (узлов)	Диаметр поверхности D, мм, до	Длина поверхности L, мм, до							
			30	50	100	200	300	500	800	1000
			Время T, мин							
8	Сложные, с выступами, карманами или отверстиями	50	0,09	0,12	0,20	0,32	0,44	0,62	0,86	1,00
9		80	0,10	0,14	0,23	0,37	0,49	0,71	0,98	1,15
10		125	—	0,16	0,26	0,42	0,56	0,81	1,12	1,31
11		200	—	—	0,30	0,49	0,65	0,92	1,28	1,50
12		350	—	—	0,35	0,57	0,76	1,08	1,51	1,76
13		500	—	—	—	0,63	0,84	1,20	1,67	1,95
14		800	—	—	—	—	0,96	1,38	1,92	2,24

СМАЗЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ  
МАСЛОМ ИЗ МАСЛЕНКИ

Вспомогательные работы

Карта 154

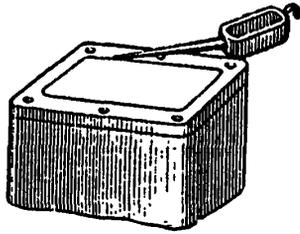

Содержание работы

1. Взяв масленку и тампон
2. Налить из масленки масло на смазываемую поверхность
3. Смазать поверхность тампоном
4. Отложить масленку и тампон

$T_{1-7} = 0,00108 \cdot B^{0,49} \cdot L^{0,56}$

$T_{8-13} = 0,0132 \cdot D^{0,24} \cdot L^{0,47}$

№ по- зи- ции	Тип по- верх- ности	Ширина поверхности В мм, до	Длина поверхности L, мм, до					
			400	650	800	1000	1600	2000
			Время T, мин					
1	Плоская	50	0,21	0,28	0,31	0,35	0,46	0,52
2		80	0,26	0,35	0,39	0,44	0,58	0,65
3		100	0,30	0,39	0,44	0,49	0,64	0,73
4		160	0,37	0,49	0,55	0,62	0,81	0,92
5		200	0,41	0,54	0,61	0,69	0,90	1,02
6		250	0,46	0,61	0,68	0,77	1,01	1,14
7		400	0,58	0,76	0,86	0,97	1,27	1,44
№ по- зи- ции	Тип по- верх- ности	Диаметр поверхности D, мм, до	Длина поверхности L, мм, до					
			100	160	250	400	650	800
			Время T, мин					
8	Цилиндрическая	30	0,26	0,32	0,40	0,50	0,63	0,69
9		50	0,29	0,37	0,45	0,56	0,71	0,78
10		80	0,33	0,41	0,51	0,63	0,79	0,87
11		100	0,35	0,43	0,53	0,67	0,84	0,92
12		160	—	0,48	0,60	0,75	0,94	1,03
13		200	—	—	0,63	0,79	0,99	1,09


**СМАЗЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ  
МАСЛОМ**

Вспомогательные работы

Карта 155

**Содержание работы**

1. Взять кисть, обмакнуть в масло
2. Смазать (покрыть) поверхность маслом
3. Отложить кисть

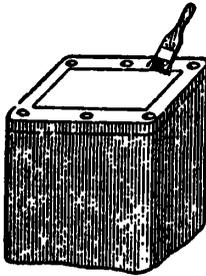

$$T_{1-9} = 0,00012 \cdot B_{0,4} \cdot L^{1,02};$$

$$T_{10-15} = 0,0096 \cdot D_{0,12} \cdot L_{0,72}$$


№ по- зи- ции	Тип по- верх- ности	Ширина поверхности В, мм, до	Длина поверхности L, мм, до							
			200	350	500	800	1250	2000		
			Время T, мин							
1	Плоская	25	0,10	0,17	0,25	0,40	0,63	1,01		
2		40	0,12	0,21	0,30	0,48	0,76	1,22		
3		65	0,14	0,25	0,36	0,58	0,92	1,48		
4		100	0,17	0,30	0,43	0,69	1,09	1,76		
5		160	0,20	0,36	0,52	0,84	1,32	2,13		
6		250	0,24	0,43	0,62	1,00	1,57	2,54		
7		350	0,28	0,49	0,71	1,14	1,80	2,91		
8		500	0,32	0,57	0,82	1,32	2,08	3,36		
9		800	0,39	0,68	0,98	1,59	2,51	4,05		
№ по- зи- ции	Тип по- верх- ности	Диаметр поверхности D, мм, до	Длина поверхности L, мм, до							
			20	35	50	80	100	160	250	400
			Время T, мин							
10	Цилиндрическая	20	0,12	0,19	0,23	0,32	0,38	0,53	0,73	1,03
11		35	0,13	0,19	0,25	0,34	0,41	0,57	0,78	1,10
12		50	0,13	0,20	0,26	0,36	0,42	0,59	0,83	1,15
13		80	0,14	0,21	0,27	0,38	0,45	0,63	0,87	1,21
14		160	0,15	0,23	0,30	0,41	0,49	0,68	0,94	1,32
15		200	0,16	0,24	0,31	0,43	0,50	0,70	0,97	1,35

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ  
В ТИСКАХ

Вспомогательные работы

Карта 156

Содержание работы

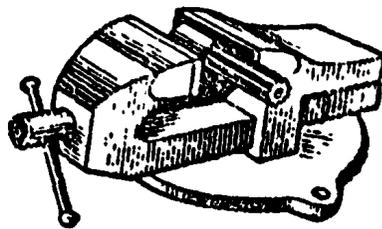

1. Взять деталь
2. Установить в тиски
3. Закрепить деталь
4. Открепить деталь
5. Снять и отложить деталь

$$T_1 = 0,18 \cdot Q^{0,34};$$

$$T_2 = 0,1 \cdot Q^{0,37}$$

№ по- зи- ции	Способ закрепления	Масса детали Q, кг. до												
		1	1,5	2	2,5	3	4	5	5,5	8	10	12,5	16	20
		Время T, мин												
1	Винтовым зажимом	0,18	0,21	0,23	0,25	0,26	0,29	0,31	0,32	0,37	0,39	0,42	0,46	0,50
2	Пневматическим зажимом	0,10	0,12	0,13	0,14	0,15	0,17	0,18	0,19	0,22	0,23	0,25	0,28	0,30


Примечание. На установку губок тисков, оборудованных пневмозажимом для обработки партии однотипных деталей, следует брать 0,3 мин; при ручном переключении губок на каждые 50 мм — 0,14 мин.

МАРКИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ

Вспомогательные работы

Карта 157

Содержание работы

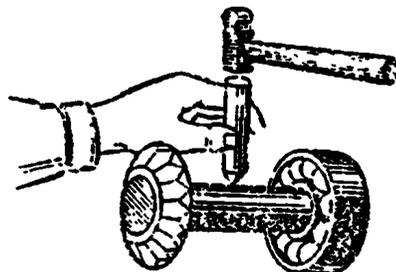

1. Взять инструмент
2. Клеимить деталь (узел) одним из способов
3. Отложить инструмент

$$T_1 = 0,12 \cdot n^{0,78};$$

$$T_2 = 0,07 \cdot n^{0,87}$$

№ по- зи- ции	Способ клеймения	Количество знаков n							На каж- дый по- следую- щий знак
		1	2	3	4	5	6	7	
		Время T, мин							
1	Клеимом вручную	0,12	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,55	0,10
2	Электрографом	0,07	0,13	0,16	0,23	0,28	0,35	0,38	0,04

Примечание. Нормативами предусмотрено клеймение по стали и чугуну. На зачетку площадки (50 × 20 мм) под клеймение добавить 0,31 мин; для зачернения цифр (букв) на площадке (50 × 20 мм) — 0,14 мин.


#### 4.4. Слесарные работы

**ПРАВКА ПРУТКОВ, УГЛОВОГО ПРОКАТА, ШВЕЛЛЕРОВ И ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА НА ПЛИТЕ ПОСЛЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВРУЧНУЮ.**

Материал — сталь  $\sigma_s = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>

Слесарные работы

Карта 158

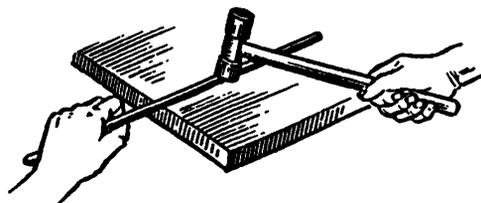

#### Содержание работы

1. Взять и положить заготовку или деталь на плиту
2. Править заготовку или деталь молотком с кантовкой, передвижением и с проверкой по линейке
3. Снять и отложить заготовку или деталь

$$T_{1-4} = 0,0028 \cdot L^{0,48} \cdot S^{0,8};$$

$$T_{9-13} = 0,00165 \cdot L^{0,93} \cdot S^{0,78};$$

$$T_{5-8} = 0,00801 \cdot L^{0,54} \cdot S^{0,64};$$

$$T_{14-19} = 0,01974 \cdot B^{0,13} \cdot S^{0,72}$$

№ позиции	Вид заготовки	Сечение заготовки (детали) S, мм, до	Длина заготовки (детали) L, см, до				
			50	80	100	150	200
			Время T, мин				
1	Угловой прокат	20×20×3	0,19	0,24	0,26	0,32	0,36
2		32×32×4	0,28	0,35	0,39	0,46	0,53
3		40×40×4	0,34	0,42	0,46	0,56	0,64
4		50×50×5	0,40	0,50	0,55	0,67	0,76
5	Швеллер	50×32×4,4	0,81	1,04	1,18	1,47	1,71
6		65×36×4,4	0,96	1,23	1,39	1,73	2,02
7		80×40×4,5	1,09	1,41	1,59	1,98	2,31
8		100×46×4,5	1,26	1,63	1,83	2,28	2,67
9	Пруток	6	0,25	0,39	0,48	0,70	0,92
10		8	0,32	0,49	0,60	0,83	1,15
11		10	0,38	0,58	0,72	1,05	1,37
12		16	0,55	0,84	1,04	1,51	1,98
13		20	0,65	1,00	1,24	1,80	2,35
№ позиции	Вид заготовки	Площадь заготовки S, см <sup>2</sup> , до	Толщина листа B, мм, до				
			1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
			Время T, мин				
14	Листовой прокат	50	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38
15		100	0,54	0,57	0,59	0,61	0,63
16		200	0,90	0,94	0,98	1,01	1,03
17		300	1,20	1,26	1,31	1,35	1,38
18		400	1,47	1,55	1,61	1,66	1,70
19		500	1,73	1,83	1,90	1,95	2,00


**ПРАВКА ПОГНУТОСТИ ДЕТАЛЕЙ ТИПА ВАЛОВ  
И ШАТУНОВ ПОД ВИНТОВЫМ ПРЕССОМ**

Слесарные работы

Карта 159

**Содержание работы**

1. Взять деталь и положить под пресс
2. Править деталь с кантовкой, передвижением и с проверкой по линейке
3. Освободить деталь и отложить

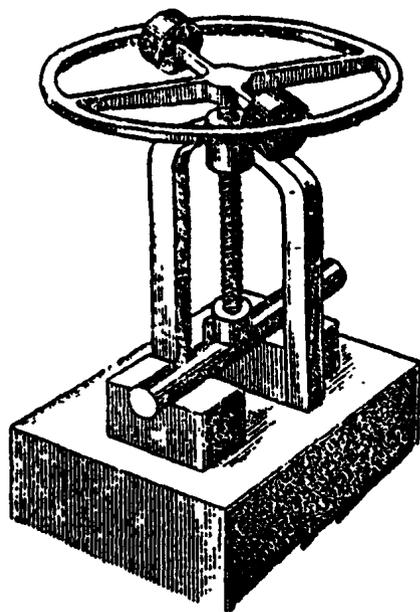


$$T = 0,00056 \cdot D^{0,84} \cdot L^{0,67}$$

№ позиции	Длина детали L, мм, до	Диаметр детали D, мм, до					
		16	20	32	40	63	80
		Время T, мин					
1	200	0,20	0,24	0,36	0,43	0,63	0,77
2	320	0,27	0,33	0,49	0,59	0,87	1,06
3	500	0,37	0,45	0,66	0,80	1,17	1,43
4	800	—	0,61	0,91	1,09	1,60	1,96
5	1200	—	—	1,19	1,44	2,10	2,57
6	1600	—	—	—	1,74	2,55	3,11

**Примечание.** В карте предусмотрено время на правку детали с одним замером. При правке деталей с количеством замеров более одного прибавлять время по карте 129.

Содержание работы

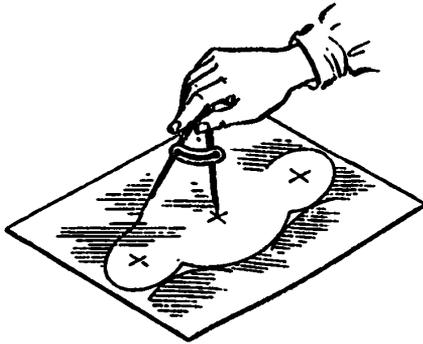

1. Взять деталь
2. Установить деталь на плиту
3. Взять инструмент
4. Разметить деталь
5. Отложить инструмент
6. Отложить деталь после разметки

$$T_1 = 0,65 \cdot n^{0,61};$$

$$T_2 = 0,75 \cdot n^{0,60};$$

$$T_3 = 0,012 \cdot p^{0,55};$$

$$T_4 = 0,01414 \cdot p^{0,54};$$

$$T_5 = 0,05739 \cdot p^{0,33};$$

$$T_6 = 0,08 \cdot p^{0,36};$$

$$T_7 = 0,0122 \cdot D^{0,48};$$

$$T_8 = 0,0222 \cdot D^{0,42};$$

$$T_9 = 0,054 \cdot D^{0,31};$$

$$T_{10-14} = 0,03042 \cdot n^{0,84} \cdot D^{0,66}$$

Разметка осей отверстий

№ позиции	Расположение осей отверстий	Количество размечаемых отверстий в шт.						
		1	2	4	5	8	12	16
		Время T, мин						
1	По прямой	0,65	0,99	1,51	1,94	2,31	2,96	3,53
2	По окружности	0,75	1,14	1,72	2,20	2,61	3,33	3,96

<b>РАЗМЕТКА ДЕТАЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ЧЕРТИЛКИ, ЦИРКУЛЯ, МАСШТАБНОЙ ЛИНЕЙКИ И ШАБЛОНА</b>	<b>Слесарные работы</b>	
	<i>Карта 160</i>	<b>Лист 2</b>

**Разметка контура при помощи чертляки и линейки**

№ позиции	Вид разметки	Расположение плоскости	Периметр контура p, мм, до							
			100	500	800	1250	1600	2000	2500	3200
			Время T, мин							
3	По линейке	Горизонтальное	0,15	0,37	0,47	0,61	0,69	0,78	0,89	1,02
4		Вертикальное	0,17	0,41	0,52	0,66	0,76	0,86	0,97	1,10
5	По шаблону	Горизонтальное	0,33	0,61	0,73	0,86	0,95	1,03	1,12	1,23
6		Вертикальное	0,42	0,75	0,89	1,04	1,14	1,23	1,34	1,46

**Разметка окружности циркулем**

№ позиции	Разметка	Материал	Диаметр окружности D, мм, до					
			80	160	250	320	400	500
			Время T, мин					
7	¼ окружности	Сталь $\sigma_s$ -- -- 40—60 кг/мм <sup>2</sup>	0,10	0,14	0,17	0,19	0,22	0,24
8	½ окружности		0,14	0,19	0,23	0,25	0,27	0,30
9	Окружность		0,21	0,26	0,30	0,32	0,35	0,37

**Разметка отверстий по шаблону**


№ позиции	Диаметр отверстий D, мм, до	Количество отверстий одинакового диаметра n, шт., до						
		1	2	4	6	8	12	16
		Время T, мин						
10	8	0,12	0,21	0,38	0,54	0,69	0,97	1,23
11	10	0,14	0,25	0,45	0,63	0,80	1,12	1,43
12	12	0,17	0,28	0,50	0,71	0,90	1,26	1,61
13	16	0,19	0,34	0,61	0,85	1,09	1,53	1,95
14	20	0,22	0,39	0,70	0,99	1,26	1,77	2,26

**Примечание.** В карте предусмотрено время на разметку деталей из чугуна и стали. При разметке деталей из медных и алюминевых сплавов табличное время брать с коэффициентом 0,8.

**КЕРНЕНИЕ ЛИНИЙ КОНТУРА ДЕТАЛИ  
И КЕРНЕНИЕ ЦЕНТРОВ ОТВЕРСТИЙ.**  
Материал — сталь  $\sigma_B = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>

Слесарные работы

Карта 161

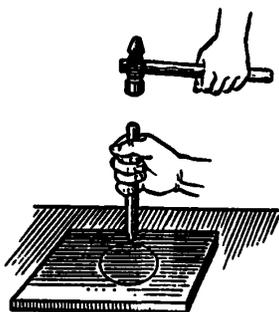

$$T_1 = 0,13 \cdot n^{0,66};$$

$$T_2 = 0,13 \cdot n^{0,73};$$

**Содержание работы**

1. Взять деталь
2. Установить деталь на плиту
3. Взять керн и молоток
4. Окернить контур детали
5. Отложить керн и молоток
6. Отложить деталь

$$T_3 = 0,14 \cdot n^{0,73};$$

$$T_4 = 0,14 \cdot n^{0,79};$$

$$T_{5-12} = 0,093 \cdot D^{0,24} \cdot n^{0,30}$$

**Кернение линий контура детали**

№ позиции	Вид окернивания	Вид линии контура	Количество точек n, шт.							
			1	7	13	25	37	49	55	60
			Время T, мин							
1	По разметке	Прямая	0,13	0,47	0,71	1,09	1,41	1,70	1,83	1,94
2		Криволинейная	0,13	0,54	0,85	1,36	1,81	2,23	2,42	2,58
3	По шаблону	Прямая	0,14	0,58	0,91	1,47	1,95	2,40	2,61	2,78
4		Криволинейная	0,14	0,65	1,06	1,78	2,43	3,03	3,32	3,56

**Кернение центров отверстий**

№ позиции	Количество отверстий на детали n, шт., до	Диаметр отверстия D, мм, до					
		5	10	15	20	25	30
		Время T, мин					
5	1	0,14	0,16	0,18	0,19	0,20	0,21
6	2	0,17	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26
7	3	0,19	0,22	0,25	0,27	0,28	0,29
8	4	0,21	0,24	0,27	0,29	0,30	0,32
9	5	0,22	0,26	0,29	0,31	0,33	0,34
10	6	0,23	0,28	0,30	0,33	0,34	0,36
11	8	0,26	0,30	0,33	0,36	0,38	0,39
12	10	0,27	0,32	0,36	0,38	0,40	0,42


**Примечания:**

1. При кернении на деталях из медных сплавов время брать с коэффициентом 0,9; алюминиевых сплавов — с коэффициентом 0,7; трудно обрабатываемых сталей — с коэффициентом 1,5.
2. При кернении объемных деталей время брать с коэффициентом 1,3.

## РЕЗКА МЕТАЛЛА РУЧНОЙ НОЖОВКОЙ

Слесарные работы

Карта 162

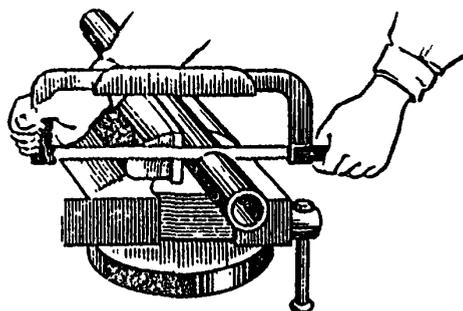

## Содержание работы

1. Взять ножовку
2. Отрезать деталь ножовкой по размеру
3. Отложить ножовку и деталь

$$T_1 = 0,0427 \cdot S^{0,71} (\sigma_B = 60-80 \text{ кг/мм}^2);$$

$$T_2 = 0,0407 \cdot S^{0,71} (\sigma_B = 40-60 \text{ кг/мм}^2);$$

$$T_3 = 0,0359 \cdot S^{0,68} (\sigma_B \text{ до } 40 \text{ кг/мм}^2);$$

$$T_4 = 0,043 \cdot S^{0,67} (\text{чугун HB-220});$$

$$T_5 = 0,0324 \cdot S^{0,67} (\text{медные сплавы});$$


$$T_6 = 0,0235 \cdot S^{0,68} (\text{алюминиевые сплавы});$$

№ позиции	Площадь поперечного сечения реза S, мм <sup>2</sup>	Материал					
		сталь $\sigma_B = 60-80$ кг/мм <sup>2</sup>	сталь $\sigma_B = 40-60$ кг/мм <sup>2</sup>	сталь $\sigma_B$ до 40 кг/мм <sup>2</sup>	чугун HB-220	сплавы	
						медные	алюминиевые
Время T, мин							
1	25	0,42	0,40	0,32	0,37	0,28	0,21
2	40	0,59	0,56	0,44	0,51	0,38	0,29
3	50	0,69	0,65	0,51	0,59	0,45	0,34
4	80	0,96	0,91	0,71	0,81	0,61	0,46
5	125	1,32	1,25	0,96	1,09	0,82	0,63
6	160	1,57	1,49	1,13	1,29	0,97	0,74
7	200	1,84	1,75	1,32	1,50	1,13	0,86
8	250	2,15	2,05	1,53	1,74	1,31	1,00
9	350	2,73	2,61	1,93	2,18	1,64	1,26
10	500	3,52	3,36	2,46	2,77	2,08	1,61
11	700	4,47	4,26	3,09	3,46	2,61	2,02

# ВЫРЕЗКА ПРОКЛАДОК РУЧНЫМИ НОЖНИЦАМИ

Слесарные работы

Карта 163

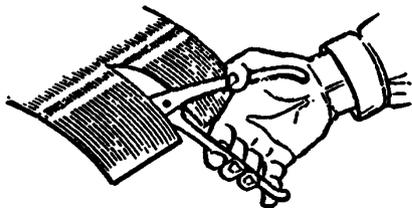

## Содержание работы

1. Взять ручные ножницы
2. Вырезать по разметке из листа прокладку
3. Отложить ножницы и прокладку

### Прямолинейный

$$T_{1-4} = 0,01452 \cdot L^{0,04} \cdot B_{0,37};$$

$$T_{5-8} = 0,0165 \cdot L^{0,53} \cdot B_{0,13};$$

$$T_{9-12} = 0,01095 \cdot L^{0,88} \cdot B_{0,11}$$

### Криволинейный

$$T_{1-4} = 0,01925 \cdot L^{0,63} \cdot B_{0,27};$$

$$T_{5-8} = 0,02917 \cdot L^{0,45} \cdot B_{0,34};$$

$$T_{9-12} = 0,028 \cdot L^{0,45} \cdot B_{0,28}$$

№ позиции	Материал	Толщина материала В, мм	Контуз прокладки							
			прямолинейный				криволинейный			
			Периметр прокладки L, мм							
			200	400	500	1600	200	400	800	1600
Время T, мин										
1	Сталь $\sigma_B$ до 40 кг/мм <sup>2</sup>	0,5	0,33	0,52	0,81	1,26	0,45	0,76	1,08	1,67
2		1,0	0,43	0,67	1,05	1,63	0,54	0,84	1,30	2,01
3		1,5	0,50	0,78	1,22	1,90	0,60	0,94	1,45	2,24
4		2,0	0,56	0,87	1,35	2,11	0,65	1,01	1,57	2,42
5	Кожа	0,5	0,25	0,36	0,52	0,75	0,25	0,34	0,47	0,64
6		1,0	0,27	0,39	0,57	0,82	0,32	0,43	0,59	0,81
7		1,5	0,29	0,42	0,60	0,87	0,36	0,50	0,68	0,93
8		2,0	0,30	0,43	0,62	0,90	0,40	0,55	0,75	1,02
9	Резина	0,5	0,22	0,33	0,49	0,73	0,25	0,35	0,47	0,65
10		1,0	0,24	0,35	0,53	0,79	0,30	0,41	0,57	0,77
11		1,5	0,25	0,37	0,55	0,83	0,34	0,46	0,63	0,86
12		2,0	0,26	0,38	0,57	0,85	0,36	0,50	0,68	0,93

Примечание. При вырезке прокладок из стали дисковыми ножницами время брать с поправочным коэффициентом 0,7.

**РЕЗКА ЛИСТОВОГО ПРОКАТА РУЧНЫМИ  
НОЖНИЦАМИ**

Слесарные работы

Карта 164

**Содержание работы**

1. Взять и положить лист на верстак
2. Взять ножницы
3. Резать заготовку по разметке
4. Отложить ножницы
5. Отложить заготовку и отходы

**Прямолинейный**

$$T_{1-2} = 0,0564 \cdot L^{0,49} \cdot B^{0,11};$$

$$T_{3-5} = 0,06515 \cdot L^{0,36} \cdot B^{0,11};$$

$$T_{4-9} = 0,07672 \cdot L^{0,30} \cdot B^{0,11}$$

**Криволинейный**

$$T_{1-2} = 0,05776 \cdot L^{0,43} \cdot B^{0,15};$$

$$T_{3-5} = 0,07514 \cdot L^{0,35} \cdot B^{0,19};$$

$$T_{6-8} = 0,08081 \cdot L^{0,31} \cdot B^{0,18}$$

№ по- зи- ции	Материал	Тол- щина листа В, мм	Контур реза									
			прямолинейный					криволинейный				
			Длина реза L, мм, до									
			50	100	200	300	400	50	100	200	300	400
			Время T, мин									
1	Сталь до 40 кг/мм <sup>2</sup>	0,5	0,25	0,33	0,43	0,51	0,57	0,28	0,38	0,51	0,60	0,68
		1,0	0,27	0,36	0,47	0,55	0,62	0,31	0,42	0,56	0,67	0,76
3 4 5	Медные сплавы	0,5	0,25	0,32	0,41	0,47	0,52	0,26	0,33	0,42	0,48	0,54
		1,0	0,27	0,34	0,44	0,51	0,57	0,30	0,38	0,48	0,55	0,61
		1,5	0,28	0,36	0,46	0,53	0,59	0,32	0,41	0,48	0,60	0,66
6 7 8 9	Алюминиевые сплавы	0,5	0,23	0,28	0,35	0,39	0,43	0,24	0,30	0,37	0,42	0,46
		1,0	0,25	0,31	0,38	0,42	0,46	0,27	0,34	0,42	0,47	0,52
		1,5	0,26	0,32	0,39	0,44	0,48	0,29	0,36	0,45	0,51	0,56
		2,0	0,27	0,33	0,41	0,46	0,50	0,31	0,38	0,47	0,54	0,59


**Примечание.** В карте предусмотрено время на вырезку деталей из листа массой до 5 кг. При вырезке деталей из листа массой свыше 5 кг время брать с коэффициентом 1,2.

**ВЫРУБКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТА ЗУБИЛОМ  
ВРУЧНУЮ**

Слесарные работы

Карта 165

**Содержание работы**

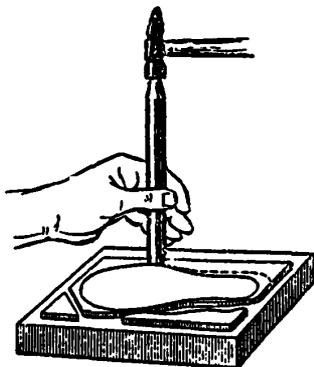

1. Взять и положить лист на плиту
2. Взять зубило и молоток
3. Вырубить деталь по контуру
4. Отложить зубило и молоток
5. Отложить деталь и отходы

$T = 0,01191 \cdot L^{0,84} \cdot B^{1,15}$

№ по- зи- ции	Толщина листа В, мм, до	Периметр детали L, мм, до				
		100	160	200	350	500
		Время T, мин				
1	1,0	0,57	0,85	1,02	1,63	2,20
2	1,5	0,91	1,35	1,63	2,60	3,51
3	2,0	1,26	1,88	2,26	3,62	4,89
4	2,5	1,63	2,43	2,93	4,68	6,32
5	3,0	2,02	2,99	3,61	5,78	7,79

**Примечание.** В зависимости от материала и конфигурации детали время брать с поправочным коэффициентом.


Конфигурация детали	Сталь	Сплавы	
		медные	алюминиевые
Простая	1,0	0,80	0,70
Фасонная	1,2	0,95	0,85

**ВЫРУБКА СМАЗОЧНЫХ КАНАВОК  
КРЕЙЦМЕЙСЕЛЕМ**

Слесарные работы

Карта 166

**Содержание работы**

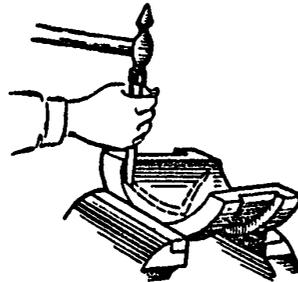

1. Взять и установить деталь
2. Разместить канавку
3. Взять крейцмейсель и молоток
4. Вырубить канавку и зачистить
5. Отложить крейцмейсель и молоток
6. Снять деталь и отложить

$T_{1-3} = 0,00983 \cdot L^{0,98} \cdot S^{0,32}$ ;

$T_{4-6} = 0,0056 \cdot L^{1,05} \cdot S^{0,63}$ ;

$T_{7-9} = 0,0085 \cdot L^{0,99} \cdot S^{0,67}$

№ позиции	Вид детали	Сечение канавки S, мм, до	Длина канавки L, мм, до								
			40	65	80	100	125	160	200	300	400
			Время T, мин								
1	Плоская	4 × 2	0,57	0,92	1,12	1,40	1,74	2,21	2,76	4,10	5,43
2		6 × 3	0,65	1,04	1,28	1,59	1,98	2,52	3,14	4,67	6,19
3		8 × 4	0,71	1,14	1,40	1,74	2,17	2,76	3,44	5,12	6,78
4	Вкладыш	4 × 2	0,65	1,07	1,34	1,69	2,13	2,77	3,49	5,35	7,24
5		6 × 3	0,83	1,39	1,72	2,18	2,75	3,57	4,51	6,90	9,34
6		8 × 4	1,00	1,66	2,07	2,61	3,30	4,28	5,41	8,28	11,2
7	Втулка D : L = 1 : 1	4 × 2	0,83	1,34	1,65	2,05	2,56	3,27	4,08	6,09	8,10
8		6 × 3	1,09	1,76	2,16	2,69	3,36	4,29	5,35	8,00	10,63
9		8 × 4	1,32	2,13	2,62	3,27	4,08	5,21	6,49	9,70	12,88

**Примечание.** В зависимости от материала и контура канавки время брать с поправочным коэффициентом.

	Материал	Вид детали							
		плоские детали		втулки D : L = 1 : 1		втулки D : L = 1 : 2		втулки D : L = 1 : 3	
		прямая	фигурная	прямая	фигурная	прямая	фигурная	прямая	фигурная
Коэффициент									
1	Сталь $\sigma_B = 40-60$ кг/мм <sup>2</sup>	1,0	1,25	1,0	1,25	1,20	1,50	1,35	1,70
2	Чугун НВ-220	0,9	1,15	0,9	1,15	1,08	1,35	1,25	1,50
3	Бронза	0,7	0,85	0,7	0,85	0,85	1,05	0,95	1,20
4	Баббит	0,5	0,65	0,5	0,60	0,60	0,75	0,65	0,85

**ВЫРУБКА ПРОКЛАДОК ОБСТУКИВАНИЕМ  
МОЛОТКОМ ПО КОНТУРУ ДЕТАЛИ ИЛИ ШАБЛОНА**

**Слесарные работы**

*Карта 167*



**Содержание работы**

1. Взять лист материала и наложить на деталь
2. Взять молоток и обстучать лист по контуру детали
3. Удалить отходы
4. Отложить прокладку и молоток

$$T_1 = 0,0184 \cdot L^{0,70};$$

$$T_2 = 0,02403 \cdot L^{0,69};$$

$$T_3 = 0,028 \cdot L^{0,69};$$

$$T_4 = 0,02403 \cdot L^{0,69};$$

$$T_5 = 0,028 \cdot L^{0,69};$$

$$T_6 = 0,0438 \cdot L^{0,64};$$

$$T_7 = 0,0187 \cdot L^{0,67};$$

$$T_8 = 0,0302 \cdot L^{0,69};$$

$$T_9 = 0,0415 \cdot L^{0,61}$$

№ позиции	Контур прокладки	Материал прокладки	Периметр прокладки L, мм, до								
			200	300	400	650	800	1250	2000	3000	4000
			Время T, мин								
1	Прямоугольный	Картон	0,75	1,00	1,22	1,71	1,98	2,70	3,76	5,00	6,11
2		Асбест	0,93	1,10	1,50	2,10	2,42	3,29	4,55	6,03	7,35
3		Клингерт	1,08	1,28	1,75	2,44	2,82	3,84	5,31	7,02	8,56
4	Фасонный	Картон	0,93	1,10	1,50	2,10	2,42	3,29	4,55	6,03	7,35
5		Асбест	1,08	1,28	1,75	2,44	2,82	3,84	5,31	7,02	8,56
6		Клингерт	1,30	1,69	2,03	2,77	3,16	4,20	5,68	7,36	8,85
7	Круглый	Картон	0,65	0,85	1,04	1,43	1,65	2,22	3,04	4,00	—
8		Асбест	0,85	1,10	1,32	1,79	2,04	2,70	3,63	4,68	—
9		Клингерт	1,05	1,35	1,60	2,16	2,45	3,21	4,28	5,48	—

**Примечания:**

1. В карте предусмотрено время на вырубку прокладок из материала толщиной до 3 мм. При вырубке прокладок из материала толщиной свыше 3 мм время брать с коэффициентом 1,3.


2. При вырубке прокладок одновременно по наружному и внутреннему контурам (диаметру) время для внутреннего контура определять дополнительно по соответствующим позициям с коэффициентом 0,8.

**РУБКА ПРОВОЛОКИ (ШПЛИНТА ИЛИ ПРУЖИНЫ)  
ЗУБИЛОМ ВРУЧНУЮ И ОТКУСЫВАНИЕ ПРОВОЛОКИ  
КУСАЧКАМИ**

Слесарные работы

Карта 168

Лист 1

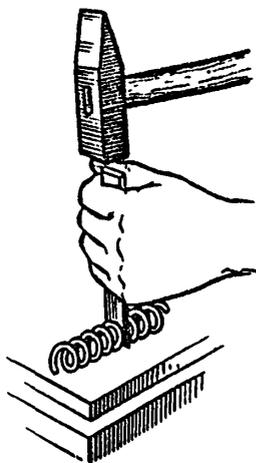

**Содержание работы**

1. Взять и положить проволоку (шплинт, пружину) на плиту
2. Взять зубило и молоток
3. Отрубить деталь по размеру
4. Отложить зубило и молоток -
5. Отложить деталь и отходы

$$T_1 = 0,085 \cdot D^{0,5};$$

$$T_2 = 0,1 \cdot D^{0,46};$$

$$T_3 = 0,097 \cdot D^{0,63}$$

№ позиции	Наименование детали	Диаметр D, мм, до					
		0,6	1	2	3	4	6
		Время T, мин					
1	Проволока	—	—	0,12	0,15	0,17	0,21
2	Шплинт	—	—	0,14	0,17	0,19	0,23
3	Пружина	0,07	0,10	0,15	0,19	0,23	—

**РУБКА ПРОВОЛОКИ (ШПЛИНТА ИЛИ ПРУЖИНЫ)  
ЗУБИЛОМ ВРУЧНУЮ И ОТКУСЫВАНИЕ ПРОВОЛОКИ  
КУСАЧКАМИ**

Слесарные работы

Карта 168

Лист 2



**Содержание работы**

1. Взять кусачки
2. Откусить деталь по размеру
3. Отложить кусачки и деталь

$$\left. \begin{aligned} T_1 &= 0,076 \cdot D^{0,8}; \\ T_2 &= 0,086 \cdot D^{0,71}; \\ T_3 &= 0,098 \cdot D^{0,68} \end{aligned} \right\} \text{ — на одну деталь}$$

$$\left. \begin{aligned} T_1 &= 0,061 \cdot D^{0,81}; \\ T_2 &= 0,072 \cdot D^{0,73}; \\ T_3 &= 0,084 \cdot D^{0,68} \end{aligned} \right\} \text{ — на каждую последующую деталь}$$

№ позиции	Наименование детали	Диаметр D, мм, до							
		0,6	1	2	3	0,6	1	2	3
		Время T, мин							
		на 1-ю деталь				на каждую последующую деталь			
1	Проволока	0,05	0,08	0,13	0,18	0,04	0,06	0,11	0,15
2	Шплинт	0,06	0,09	0,14	0,19	0,05	0,07	0,12	0,16
3	Пружина	0,07	0,10	0,16	0,21	0,06	0,08	0,13	0,18


**Примечание.** В зависимости от материала время брать с поправочным коэффициентом

Материал	Сталь $\sigma_B$ кг/мм <sup>2</sup>			Сплавы	
	до 40	40—60	60—80	медные	алюминиевые
Коэффициент	0,8	1,0	1,2	0,7	0,5

**ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПРОКЛАДКАХ**

Слесарные работы

Карта 169

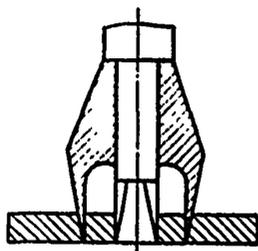

**Содержание работы**

1. Положить прокладку
2. Взять молоток и пробойник
3. Пробить отверстие
4. Отложить молоток и пробойник
5. Отложить прокладку

$$T_1 = 0,15 \cdot n^{0,9}$$

$$T_2 = 0,18 \cdot n^{0,9}$$

$$T_3 = 0,28 \cdot n^{0,9}$$

$$T_4 = 0,39 \cdot n^{0,9}$$


№ позиции	Материал прокладки	Количество пробиваемых отверстий n, шт., до										
		1	2	3	5	7	10	15	20	25	30	40
		Время T, мин										
1	Картон, бумага, дермантин	0,15	0,28	0,40	0,64	0,86	1,19	1,72	2,22	2,72	3,2	4,15
2	Прессшпан, паранит, асбест	0,18	0,34	0,48	0,77	1,04	1,43	2,06	2,67	3,26	3,84	4,98
3	Кожа, резина, кирза, брезент	0,28	0,52	0,75	1,19	1,61	2,22	3,20	4,15	5,07	5,98	7,74
4	Фетр, войлок	0,39	0,73	1,05	1,66	2,25	3,10	4,46	5,78	7,07	8,33	10,79

**Примечание.** В карте предусмотрено время на пробивку отверстий при толщине материала до 3 мм. При толщине материала прокладки свыше 3 мм время брать с коэффициентом 1,15.

**ГИБКА ДЕТАЛИ ИЗ ПРУТКА ИЛИ ПРОВОЛОКИ  
В ТИСКАХ**

**Слесарные работы**

*Карта 170*

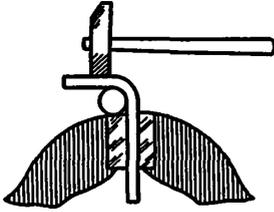

**Содержание работы**

1. Взять деталь, установить в тисках и закрепить
2. Гнуть деталь
3. Открепить деталь
4. Снять и отложить деталь

$$T_1 = 0,248 \cdot D^{0,31};$$

$$T_2 = 0,272 \cdot D^{0,35};$$

$$T_3 = 0,133 \cdot D^{0,27};$$


$$T_4 = 0,17 \cdot D^{0,35}$$

№ позиции	Масса детали Q, кг, до	Материал детали		Диаметр прутка (проволоки) D, мм, до														
				3	4	5	6	7	8	9	10							
				Время T, мин														
1	5	Сталь $\sigma_B$ до 40 кг/мм <sup>2</sup>		0,35	0,38	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51							
2		Сталь $\sigma_B = 60-80$ кг/мм <sup>2</sup>		0,40	0,44	0,48	0,51	0,54	0,56	0,59	0,61							
3		Сплавы	алюминиевые		0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25						
4			медные		0,25	0,28	0,30	0,31	0,34	0,35	0,37	0,38						

**ЗАЧИСТКА ЗАУСЕНЦЕВ И ПРИТУПЛЕНИЕ  
ОСТРЫХ КРОМОК ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ  
ПО КОНТУРУ**

Слесарные работы

Карта 171

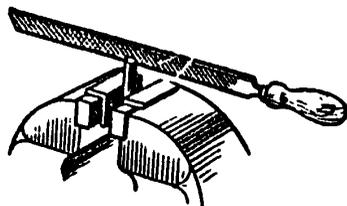

**Содержание работы**

1. Взять деталь, установить в тисках и закрепить
2. Взять инструмент
3. Зачистить заусенцы и притупить острые кромки
4. Отложить инструмент
5. Раскрепить, снять и отложить деталь

$$T_1 = 0,132 \cdot D^{0,42};$$

$$T_3 = 0,0173 \cdot D^{0,77};$$

$$T_2 = 0,168 \cdot D^{0,44};$$

$$T_4 = 0,0193 \cdot D^{0,78}$$

№ позиции	Применяемый инструмент	Вид детали	Диаметр детали	Диаметр D, мм, до						
				30	50	100	160	200	300	500
				Время T, мин						
1	Напильник	Цилиндрическая	Наружный	0,55	0,68	0,91	1,11	1,22	—	—
2			Внутренний	0,75	0,94	1,27	1,57	1,73	—	—
3	Шлифовальная машина		Наружный	—	—	0,60	0,86	1,02	1,40	2,07
4			Внутренний	—	—	0,70	1,01	1,20	1,65	2,46

**Примечание.** В зависимости от материала и глубины съема время брать с поправочным коэффициентом

Глубина съема	Материал				
	сталь $\sigma_B$ кг/мм <sup>2</sup>			чугун НВ-220	медные и алюми- ниевые сплавы
	до 40	40—60	60—80		
Коэффициент					
0,5	0,9	1,0	1,2	0,8	0,7
1,0	1,1	1,25	1,5	1,0	0,9

**ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ШКУРКОЙ**

Слесарные работы

Карта 172



**Содержание работы**

1. Взять, установить и закрепить деталь в тисках
2. Зачистить поверхность детали шлифовальной шкуркой
3. Открепить, снять и отложить деталь

$$T_{1-5} = 0,00165 \cdot B^{0,48} \cdot L^{0,77};$$

$$T_{6-10} = 0,00114 \cdot B^{0,68} \cdot L^{0,71};$$

$$T_{11-15} = 0,00454 \cdot B^{0,5} \cdot L^{0,63}$$

№ позиции	Вид поверхности	Ширина поверхности, В, мм	Длина поверхности L, мм, до									
			50	100	150	200	300	500	750	1000	1250	
			Время T, мин									
1	Плоская	50	0,22	0,37	0,51	0,64	0,87	1,29	1,77	2,20	2,62	
2		75	—	0,45	0,62	0,78	1,06	1,57	2,14	2,68	3,18	
3		100	—	0,52	0,71	0,89	1,22	1,80	2,46	3,07	3,65	
4		150	—	—	0,87	1,08	1,48	2,19	2,99	3,73	4,43	
5		200	—	—	—	1,24	1,70	2,51	3,43	4,29	5,09	
6	Фасонная	50	0,26	0,43	0,57	0,70	0,94	1,34	1,79	2,20	2,58	
7		75	—	0,56	0,75	0,92	1,23	1,77	2,36	2,90	3,39	
8		100	—	0,69	0,92	1,12	1,50	2,15	2,87	3,52	4,13	
9		150	—	—	1,21	1,48	1,97	2,84	3,78	4,64	5,44	
10		200	—	—	—	1,80	2,40	3,45	4,60	5,64	6,61	
11	Внутренняя цилиндрическая	50	0,38	0,58	—	—	—	—	—	—	—	
12		75	—	0,72	0,92	—	—	—	—	—	—	
13		100	—	0,83	1,07	1,28	—	—	—	—	—	
14		150	—	—	1,31	1,57	2,02	2,79	—	—	—	
15		200	—	—	—	1,80	2,33	3,22	4,16	—	—	

**Примечание.** При зачистке поверхности из медных сплавов время принимать с коэффициентом 0,8; из алюминиевых — 0,6.

**ЗАЧИСТКА КРОМОК ЗУБЬЕВ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС.**

Материал — сталь  $\sigma_B = 60-95$  кг/мм<sup>2</sup>

Слесарные работы

Карта 173



**Содержание работы**

1. Взять напильник (шлифовальную машину)
2. Зачистить кромки зуба по торцу
3. Отложить напильник (шлифовальную машину)

$$T_1 = 0,12 \cdot m^{0,31};$$

$$T_2 = 0,14 \cdot m^{0,31};$$

$$T_3 = 0,16 \cdot m^{0,31};$$

$$T_4 = 0,059 \cdot m^{0,44};$$

$$T_5 = 0,064 \cdot m^{0,44};$$

$$T_6 = 0,073 \cdot m^{0,44}$$

**Зачистка кромок зуба по торцу с одной стороны**

№ позиции	Применяемый инструмент	Вид зубчатого колеса	Модуль m							
			1	2	4	6	8	10	16	20
			Время на один зуб T, мин							
1	Напильник	Цилиндрическое прямозубое	0,12	0,15	0,18	0,21	0,23	0,25	0,28	0,30
2		Коническое	0,14	0,17	0,22	0,24	0,27	0,29	0,33	0,35
3		Шевронное	0,16	0,20	0,25	0,28	0,30	0,33	0,38	0,40
4	Пневматическая шлифовальная машина	Цилиндрическое прямозубое	—	—	—	0,13	0,15	0,16	0,20	0,22
5		Коническое	—	—	—	0,14	0,16	0,18	0,22	0,24
6		Шевронное	—	—	—	0,16	0,18	0,20	0,25	0,27

**Примечания:**

1. В зависимости от материала время брать с поправочным коэффициентом

Материал	Вид колеса		
	цилиндрическое прямозубое	коническое	шевронное
	Коэффициент		
Чугун НВ-220	0,8	0,9	0,95
Бронза	0,75	0,8	0,9


2. При обработке зубчатых колес с креплением в тисках на притупление острых кромок каждого последующего зуба время уменьшать на 0,03 мин.

3. Притупление острых кромок зубьев у колес с  $\phi > 500$  мм и  $Q > 12$  кг производить на плите, увеличивая время на каждый поворот на 0,2 мин.

**ЗАЧИСТКА ЗАУСЕНЦЕВ И ПРИТУПЛЕНИЕ  
ОСТРЫХ КРОМОК ПО КОНТУРУ.**  
Материал — сталь  $\sigma_b = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>,  
глубина съема 0,5 мм

Слесарные работы

Карта 174

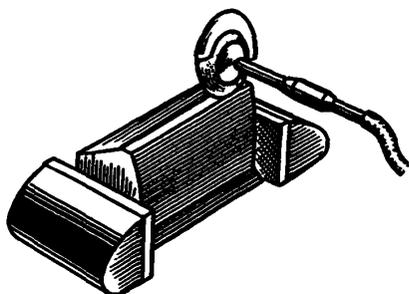

**Содержание работы**

1. Взять и установить деталь
2. Взять инструмент
3. Зачистить заусенцы и притупить острые кромки
4. Отложить инструмент
5. Снять и отложить деталь

$$T_1 = 0,220 \cdot L^{0,33}; \quad T_2 = 0,187 \cdot L^{0,33}; \quad T_3 = 0,19 \cdot L^{0,27}; \quad T_4 = 0,24 \cdot L^{0,26}$$

№ позиции	Применяемый инструмент	Вид детали	Вид контура	Длина контура L, мм									
				150	300	400	600	800	1000	1250	2500	3000	4000
				Время T, мин									
1	Напильник	Плоская	Прямо-линейный	0,90	1,10	1,18	1,32	1,43	1,52	1,62	1,97	—	—
2			Криво-линейный	0,98	1,23	1,35	1,54	1,70	1,83	1,97	2,47	—	—
3	Шлифоваль-ная машина		Прямо-линейный	0,74	0,89	0,96	1,07	1,16	1,23	1,30	1,57	1,65	1,78
4			Криво-линейный	0,88	1,06	1,14	1,27	1,36	1,45	1,53	1,84	1,92	2,07


Примечание. В зависимости от материала и глубины съема время брать с поправочным коэффициентом

№ позиции	Глубина съема	Материал				
		сталь $\sigma_b$ в кг/мм <sup>2</sup>			чугун НВ-220	медные, алюминиевые сплавы
		до 40	40-60	60-80		
		Коэффициент				
1	0,5	0,9	1,0	1,2	0,8	0,7
2	1,0	1,12	1,25	1,5	1,0	0,9

**ЗАЧИСТКА ЗАУСЕНЦЕВ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ  
НАПИЛЬНИКОМ**

Слесарные работы

Карта 175

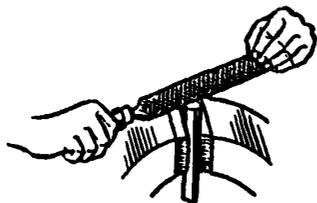

**Содержание работы**

1. Взять деталь и напильник
2. Зачистить заусенцы
3. Отложить деталь и напильник

$T_1 = 0,077 \cdot D^{0,63};$

$T_2 = 0,094 \cdot D^{0,62};$

$T_3 = 0,029 \cdot D^{0,56};$

$T_4 = 0,023 \cdot D^{0,62};$

$T_5 = 0,059 \cdot D^{0,62};$

$T_6 = 0,05 \cdot D^{0,65};$

$T_7 = 0,077 \cdot D^{0,44};$

$T_8 = 0,082 \cdot D^{0,55};$

$T_9 = 0,1 \cdot D^{0,65};$

$T_{10} = 0,049 \cdot D^{0,62};$

$T_{11} = 0,179 \cdot D^{0,6};$

$T_{12} = 0,043 \cdot D^{0,63}$


№ позиции	Наименование детали	Вид головки	Диаметр D, мм, до						
			6	12	18	24	30	42	48
			Время T, мин						
1	Болт	4-гранная	0,20	0,29	0,36	0,41	0,47	0,56	0,60
2		6-гранная	0,24	0,34	0,42	0,49	0,55	0,66	0,70
3	Винт	Полукруглая	0,08	0,12	0,15	0,17	0,19	0,23	0,25
4		Потайная	0,07	0,11	0,14	0,16	0,19	0,23	0,25
5		Цилиндрическая	0,18	0,28	0,35	0,42	0,49	0,60	0,65
6		Цилиндрическая с 6-гранным углублением	0,16	0,25	0,33	0,39	0,46	0,57	0,62
7		Квадратная	0,17	0,23	0,27	0,31	0,34	0,40	0,42
8	Гайка	4-гранная	0,22	0,32	0,40	0,47	0,53	0,64	0,69
9		6-гранная	0,27	0,39	0,49	0,57	0,65	0,78	0,84
10		Круглая шлицевая	0,15	0,23	0,29	0,35	0,40	0,50	0,54
11		Корончатая	0,45	0,62	0,76	0,88	0,98	1,16	1,24
12	Шайба	Круглая	0,11	0,16	0,20	0,23	0,26	0,31	0,33

**Примечание.** В карте предусмотрено время на зачистку заусенцев без закрепления детали. При зачистке заусенцев с закреплением детали в тисках ко времени по карте прибавлять 0,2 мин.

**ЗАЧИСТКА ЗАУСЕНЦЕВ И ПРИТУПЛЕНИЕ  
ОСТРЫХ КРОМОК ШЛИЦЕВ И ПАЗОВ  
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ**

**Слесарные работы**

*Карта 176*

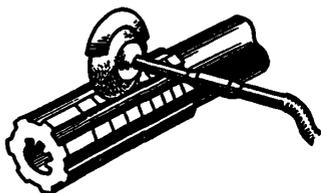

**Содержание работы**

1. Взять шлифовальную машину
2. Зачистить заусенцы и притупить острые кромки по длине и торцу
3. Отложить шлифовальную машину

$T = 0,18 \cdot L^{0,22}$  — наружные;

$T = \frac{0,285 \cdot L^{0,18}}{0,22}$  — внутренние

№ пози- ции	Длина паза (шлица) L, мм, до	Пазы (шлицы)			
		наружные	внутренние		
			Диаметр отверстия D, мм, до		
			100	200	300
Время на 1 шлиц (паз) T, мин					
1	100	0,50	0,24	0,20	—
2	200	0,58	0,27	0,23	—
3	400	0,67	0,30	0,26	0,24
4	800	0,78	—	0,30	0,27

**Примечания:**


1. В карте предусмотрено время на зачистку шлица (паза) по длине и торцу.
2. При зачистке шлицев (пазов) напильником время брать с коэффициентом 1,3.

**ОШЛИВАНІЕ ПЛОСКОСТЕЙ НАПИЛЬНИКОМ.**  
 Материал — сталь  $\sigma_{н}$  до 60 кг/мм<sup>2</sup>

Слесарные работы

Карта 177

Лист 1

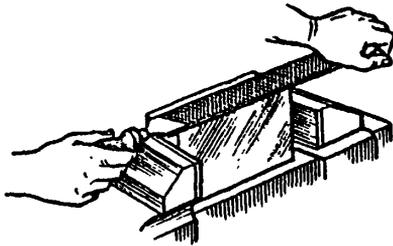

**Содержание работы**

1. Взять и установить деталь
2. Взять напильник
3. Опилить плоскость
4. Очистить от стружки обрабатываемую поверхность
5. Отложить напильник
6. Снять деталь и отложить

$T_{1-6} = 0,01284 \cdot B^{0,43} \cdot L^{0,98}$

$T_{7-12} = 0,01685 \cdot B^{0,49} \cdot L^{0,94}$

№ позиции	Припуск на обработку, мм	Ширина плоскости, В, мм, до	Длина плоскости L, мм, до					
			100	125	150	200	250	300
			Время T, мин					
1	0,1	20	4,25	5,28	6,32	8,38	10,42	—
2		40	5,72	7,12	8,51	11,28	14,04	16,79
3		50	6,30	7,84	9,37	12,42	15,46	18,48
4		60	6,81	8,47	10,13	13,43	16,72	19,99
5		80	7,71	9,59	11,46	15,20	18,91	22,61
6		100	8,48	10,56	12,62	16,73	20,82	24,895
7	0,2	20	5,55	6,84	8,12	10,64	13,13	15,58
8		40	7,79	9,61	11,40	14,95	18,43	21,88
9		50	8,69	10,72	12,72	16,67	20,57	24,41
10		60	9,50	11,72	13,91	18,23	22,49	26,69
11		80	10,94	13,49	16,02	20,99	25,89	30,73
12		100	12,21	15,06	17,87	23,42	28,88	34,28

ОПИЛИВАНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ НАПИЛЬНИКОМ. Материал — сталь $\sigma_B$ до 60 кг/мм <sup>2</sup>								Слесарные работы					
								Карта 177			Лист 2		
Примечание. Поправочные коэффициенты на измененные условия работы													
Положение плоскости обработки	Вид напильника	Чистота поверхности	Материал										
			сталь $\sigma_B$ кг/мм <sup>2</sup>				чугун НВ-220		сплавы				
			60—80		до 60				медные		алюминиевые		
			Вид поверхности										
			плоская	фасонная	плоская	фасонная	плоская	фасонная	плоская	фасонная	плоская	фасонная	
Коэффициент													
Горизонтальное	Драчевый	2	1,25	1,45	1,00	1,15	0,80	0,90	0,60	0,70	0,40	0,45	
	Личной	4—5	1,45	1,65	1,20	1,35	1,00	1,10	0,80	0,90	0,60	0,65	
Наклонное	Драчевый	2	1,35	1,55	1,10	1,25	0,90	1,00	0,65	0,75	0,45	0,50	
	Личной	4—5	1,50	1,70	1,25	1,40	1,05	1,15	0,80	0,90	0,60	0,65	
Вертикальное	Драчевый	2	1,50	1,70	1,20	1,40	0,95	1,10	0,70	0,80	0,50	0,55	
	Личной	4—5	1,70	1,90	1,40	1,60	1,15	1,30	0,90	1,00	0,70	0,75	


**ОБРАБОТКА ПЛОСКОСТЕЙ НАПИЛЬНИКОМ.**

Материал — сталь  $\sigma_B = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>

Слесарные работы

Карта 178

**Содержание работы**

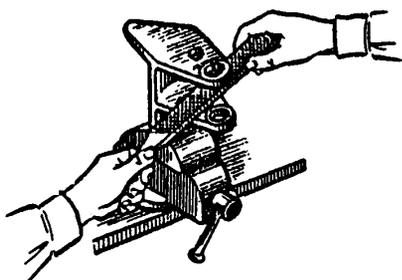

1. Взять напильник
2. Пригнать плоскость
3. Отложить напильник

T — 0,092 · S<sup>0,54</sup> · П<sup>0,57</sup>


№ по- зи- ции	Площадь обрабатываемой плоскости S, мм, до	Припуск на обработку П, мм, до						
		0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20
		Время на 1 см <sup>2</sup> T, мин						
1	100	0,20	0,26	0,30	0,35	0,37	0,42	0,44
2	125	0,23	0,30	0,34	0,39	0,42	0,47	0,50
3	150	0,25	0,33	0,37	0,43	0,47	0,52	0,55
4	180	0,28	0,36	0,41	0,47	0,57	0,57	0,61
5	250	0,33	0,43	0,49	0,57	0,61	0,68	0,72
6	300	0,36	0,47	0,54	0,63	0,68	0,75	0,80

**П р и м е ч а н и е.** При обработке деталей сложной конфигурации время брать с поправочным коэффициентом 1,4.

**ОБРАБОТКА ПЛОСКОСТЕЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ  
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ МАШИНОЙ.**  
Материал — чугун НВ-200

Слесарные работы

Карта 179

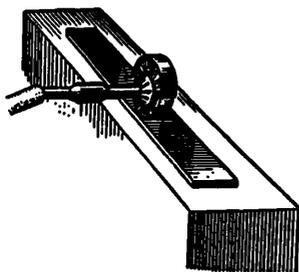

**Содержание работы**

1. Взять шлифовальную пневматическую машину
2. Включить шлифовальную пневматическую машину
3. Пригнать плоскость
4. Выключить шлифовальную пневматическую машину
5. Отложить шлифовальную пневматическую машину

$$T = 0,00016 \cdot L^{1,19} \cdot P^{0,7}$$

№ по- зи- ции	Длина обрабатываемой поверхности $L$ , мм, до	Припуск на обработку $P$ , мм, до						
		0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0
		Время на $1 \text{ см}^2$ $T$ , мин						
1	500	0,08	0,11	0,14	0,16	0,18	0,22	0,26
2	600	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,28	0,32
3	700	0,13	0,17	0,20	0,24	0,27	0,33	0,39
4	800	0,15	0,20	0,24	0,28	0,32	0,39	0,46
5	900	0,17	0,22	0,28	0,32	0,36	0,45	0,52
6	1000	0,19	0,26	0,31	0,36	0,42	0,51	0,59
7	1200	0,24	0,32	0,39	0,45	0,52	0,63	0,74
8	1500	0,31	0,42	0,51	0,59	0,67	0,82	0,96


Примечание. При обработке деталей из других материалов время брать с поправочными коэффициентами: сталь  $\sigma_B = 60-80 \text{ кг/мм}^2$  - 1,2; алюминиевые, медные сплавы - 0,8.

**ПРИТирКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.**

Материал — сталь  $\sigma_B = 60-80$  кг/мм<sup>2</sup>,  
точность притирки 0,05—0,015 мм

Слесарные работы

Карта 180

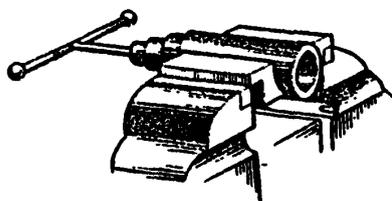

**Содержание работы**

1. Смазать внутреннюю цилиндрическую поверхность притирочным порошком
2. Взять притир и притереть поверхность
3. Отложить притир
4. Проверить поверхность по краске

$T = 0,0422 \cdot D^{0,76} \cdot L^{0,83}$

№ позиции	Диаметр притираемой поверхности D, мм, до	Длина притираемой поверхности L, мм, до					
		10	15	25	40	65	100
		Время T, мин					
1	20	2,95	4,13	6,32	9,33	13,96	19,96
2	30	4,05	5,67	8,66	12,80	19,15	27,38
3	40	5,07	7,10	10,84	16,02	23,97	34,27
4	60	6,95	9,74	14,88	21,98	32,88	47,02
5	80	8,70	12,19	18,62	27,51	41,16	58,85

Примечание. При притирке деталей из других материалов время брать с поправочным коэффициентом

Материал	Сталь $\sigma_B$ кг/мм <sup>2</sup>			Чугун HB	Сплавы	
	до 40	40—60	60—80	220	медные	алюминиевые
Коэффициент	0,8	0,9	1,0	0,9	0,85	0,75

**ШАБРЕНИЕ БРОНЗОВЫХ ВКЛАДЫШЕЙ.**  
Точность 10—12 пятен на площади 25 × 25 мм<sup>2</sup>

Слесарные работы

Карта 181



**Содержание работы**

1. Нанести краску на поверхность вкладышей
2. Взять шабер
3. Шабрить последовательно нижний и верхний вкладыши до получения заданной точности
4. Отложить шабер

$$T_{1-3} = 0,249 \cdot d^{0,4} \cdot L^{0,7};$$

$$T_{4-6} = 0,0283 \cdot d^{0,67} \cdot L^{0,97}$$

№ позиции	Внутренний диаметр вкладышей d, мм, до	Припуск на диаметр, мм, до	Длина вкладышей L, мм, до					
			50	65	100	125	160	200
			Время на подшипник T, мин					
1	50	0,04	18,41	22,12	29,91	34,96	—	—
2	65		20,45	24,57	33,22	38,83	46,16	—
3	100		24,29	29,19	39,46	46,14	54,84	64,11
4	125	0,08	29,03	37,44	56,86	70,60	89,70	111,37
5	160		—	43,95	66,75	82,88	105,31	130,76
6	200		—	—	77,17	95,82	121,74	151,17

**Примечание.** При изменении припуска на обработку время брать с поправочным коэффициентом


Внутренний диаметр вкладышей мм, до	Припуск П, мм, до							
	0,04	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
	Коэффициент							
100	1,0	1,1	1,15	1,2	1,25	1,35	—	—
200	—	1,0	1,05	1,1	1,15	1,25	1,4	1,6

**ШАБРЕНИЕ БРОНЗОВЫХ ВТУЛОК.**  
 Втулка запрессована горизонтально; перемещается вал;  
 точность — 10–12 пятен на площади 25 × 25 мм<sup>2</sup>;  
 материал — бронза безоловинистая

Слесарные работы

Карта 182

Лист 1

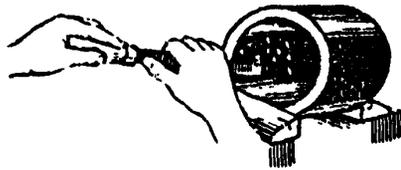

**Содержание работы**

1. Нанести краску на шейку вала и перенести на внутреннюю поверхность втулки
2. Взять шабер
3. Шабрить втулку до получения заданной точности
4. Оложить шабер

$$T_{1-4} = 0,00716 \cdot d_{0,78} \cdot L^{0,98}$$

$$T_{5-7} = 0,0409 \cdot d_{0,63} \cdot L^{0,77}$$

№ по- зи- ции	Внутренний диаметр втулки d, мм, до	Припуск на диаметр, мм	Длина втулки L, мм, до						
			35	50	65	100	125	160	200
			Время T, мин						
1	35	0,04	3,74	5,30	6,85	10,45	13,01	—	—
2	50		4,93	7,00	9,05	13,81	17,18	—	—
3	65		—	8,59	11,11	16,94	21,08	26,85	—
4	100		—	—	15,5	23,71	29,50	37,58	46,76
5	125	0,08	—	—	—	29,70	35,27	42,65	50,65
6	60		—	—	—	34,70	41,20	49,83	59,17
7	200		—	—	—	39,94	47,42	57,35	68,10


<b>ШАБРЕНИЕ БРОНЗОВЫХ ВТУЛОК.</b> Втулка запрессована горизонтально; перемещается вал; точность — 10—12 пятен на площади 25 × 25 мм <sup>2</sup> ; материал — бронза безоловянистая		Слесарные работы						
		Карта 182	Лист 2					
<b>Поправочные коэффициенты на измененные условия работы</b>								
Материал	Точность, количество пятен на площади 25 × 25 мм <sup>2</sup>	Положение втулки и вала при нанесении краски						
		Втулка запрессована горизонтально; перемещается вал	Втулка запрессована вертикально; перемещается вал	Вал установлен неподвижно; перемещается втулка	Втулка запрессована в тяжеловесный корпус; вал установлен неподвижно; перемещается втулка с корпусом			
Коэффициент								
Сталь	6—8	1,0	1,35	0,8	1,25			
	10—12	1,2	1,70	1,0	1,6			
	16—18	1,3	1,85	1,1	1,7			
Чугун	6—8	0,9	1,2	0,7	1,1			
	10—12	1,1	1,5	0,9	1,4			
	16—18	1,2	2,7	1,0	1,6			
Бронза безоловянистая	6—8	0,8	1,1	0,6	1,0			
	10—12	1,0	1,4	0,9	1,3			
	16—18	1,1	1,5	1,0	1,4			
Внутренний диаметр втулки d, мм, до	Припуск на диаметр П, мм, до							
	0,04	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2
	Коэффициент							
100	1,0	1,0	1,15	1,2	1,25	1,35	—	—
200	—	1,0	1,05	1,1	1,15	1,25	1,4	1,6

**ШАБРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ.**  
Точность — 10–12 пятен на площади 25 × 25 мм<sup>2</sup>,  
припуск — 0,15 мм;  
материал — чугун ИВ-200

Слесарные работы

Карта 183

Лист 1

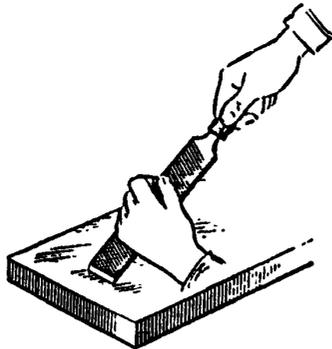

**Содержание работы**

1. Нанести слой краски на контрольную плиту или контрольную линейку
2. Проверить по краске плоскость обработки детали
3. Взять шабер
4. Шабрить плоскость обработки до получения требуемой точности

$$T_3 = \frac{0,62}{S_{0,24}};$$

$$T_4 = \frac{0,675}{S_{0,24}};$$

$$T_5 = \frac{0,72}{S_{0,24}}$$

$$T_1 = \frac{0,515}{S_{0,24}};$$

$$T_2 = \frac{0,565}{S_{0,24}};$$

№ позиции	Положение плоскости обработки	Площадь обработки S, см <sup>2</sup> , до										
		10	15	30	50	80	125	200	400	650	1000	
		Время на 1 см <sup>2</sup> T, мин										
1	Горизонтальное	0,30	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	
2	Под углом	внешним	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,16	0,13	0,12	0,11
3		внутренним	0,36	0,32	0,27	0,24	0,22	0,19	0,18	0,15	0,13	0,12
4	Вертикальное	0,38	0,35	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,16	0,14	0,13	
5	Потолочное	0,41	0,38	0,32	0,28	0,25	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	

**Примечание.** При изменении припуска на обработку время брать с поправочным коэффициентом

Припуск, мм, до

0,05      0,1      0,15      0,2      0,25      0,3

Коэффициент


0,8      0,9      1,0      1,15      1,20      1,25

<b>ШАБРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ.</b> Точность — 10—12 пятен на площади 25 × 25 мм <sup>2</sup> , припуск — 0,15 мм; материал — чугун НВ-200										Слесарные работы					
										Карта 183			Лист 2		
Поправочные коэффициенты на точность обработки															
Материал															
сталь $\sigma_B = 40-60$ кг / мм <sup>2</sup>				чугун НВ						сплавы					
				200		220—240				медные			алюминиевые		
Точность — количество пятен на площади 25 × 25 мм <sup>2</sup>															
6—8	10—12	16—18	6—8	10—12	16—18	6—8	10—12	16—18	6—8	10—12	16—18	6—8	10—12	16—18	
Коэффициент															
0,8	1,2	1,55	0,65	1,0	1,3	0,7	1,1	1,4	0,5	0,8	1,0	0,4	0,6	0,75	

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШПОНОК.**  
Припуск — 1 мм на сторону

Слесарные работы

Карта 184

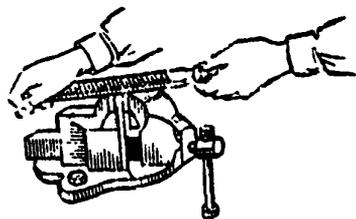

**Содержание работы**

1. Взять заготовку и закрепить в тиски
2. Опиливать заготовку в размер шпонки драчевым и личным напильником
3. Отложить напильник
4. Открепить шпонку и отложить

$$T = 0,2 \cdot S^{0,82} \cdot L^{0,56}$$

№ позн- ции	Сечение шпонки S, мм <sup>2</sup>	Длина шпонки L, мм, до						
		10	16	28	40	70	100	160
		Время T, мин						
1	4×4	1.71	2.23	3.05	3.73	—	—	—
2	5×5	1.97	2.56	3.51	4.28	5.86	—	—
3	6×6	—	2.87	3.93	4.79	6.56	—	—
4	8×7	—	—	4.69	5.73	7.84	9.57	—
5	10×8	—	—	5.39	6.58	9.00	10.99	—
6	12×8	—	—	6.03	7.37	10.08	12.31	16.01
7	14×9	—	—	—	8.11	11.09	13.54	17.62
8	16×10	—	—	—	8.80	12.05	14.71	19.14
9	18×11	—	—	—	—	12.96	15.82	20.59
10	20×12	—	—	—	—	13.83	16.89	21.98
11	22×14	—	—	—	—	14.68	17.92	23.32
12	25×14	—	—	—	—	15.89	19.40	25.24


Примечание. При опиливании заготовки с припуском более 1 мм на сторону время брать с коэффициентом 1.5.

**СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВРУЧНУЮ.**  
Сверло — Р18; материал — сталь  $\sigma_b = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>

Слесарные работы

Карта 185

Лист 1

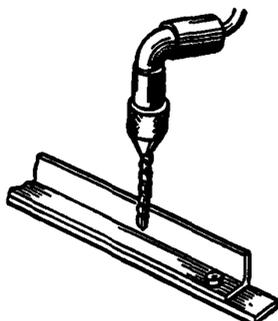

**Содержание работы**

1. Взять ручную сверлильную машину и сверло
2. Вставить сверло, закрепить и включить ручную сверлильную машину
3. Просверлить отверстие
4. Выключить ручную сверлильную машину, очистить сверло от стружки и отложить
5. Очистить от стружки деталь и отложить

$$T = 0,091 \cdot L^{0,99} \cdot D^{0,18}$$

№ позиции	Глубина сверления L, мм, до	Диаметр отверстия D, мм, до									
		3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
		Время T, мин									
1	4	0,43	0,45	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	—	—	—
2	5	0,54	0,57	0,59	0,61	0,63	0,64	0,65	—	—	—
3	8	0,85	0,90	0,93	0,96	0,99	1,02	1,04	1,06	1,09	—
4	10	1,06	1,12	1,16	1,20	1,23	1,26	1,29	1,32	1,36	1,44
5	15	1,58	1,66	1,73	1,79	1,84	1,88	1,92	1,96	2,02	2,08
6	20	2,09	2,20	2,29	2,37	2,43	2,49	2,55	2,59	2,68	2,76
7	25	2,60	2,74	2,85	2,95	3,03	3,10	3,17	3,23	3,34	3,43
8	30	3,11	3,27	3,40	3,52	3,62	3,71	3,79	3,86	3,99	4,10

**Примечания:** 1. При сверлении отверстий вручную в зависимости от марки ручной сверлильной машины время брать с поправочным коэффициентом

Марка ручной сверлильной машины	Частота вращения шпинделя, об/мин	Коэффициент
И — 38Б; С — 480; С — 531; С — 479	600	1,2
И — 28А; И — 59; И — 29А; РС — 32	300	1,5
С — 363; С — 437	1200	1,00
С — 437; С — 363	1400	0,9
И — 74А; С — 469; Д — 1М	3000	0,7
СД — 8М; РС — 8	2000	0,75


СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВРУЧНЮЮ. Сверло - Р18; материал - сталь $\sigma_{\text{в}} = 40-60 \text{ кг/мм}^2$				Слесарные работы			
				Карта 185		Лист 2	
2. При измененных условиях работы табличное время брать с поправочным коэффициентом							
Положение поверхности обработки	Вид отверстия	Материал					
		сталь $\sigma_{\text{в}}$ кг/мм <sup>2</sup>			чугун НВ-220	Сплавы	
		до 40	40-60	60-80		медные	алюминиевые
Коэффициент							
Горизонтальное	Сквозное	0,90	1,0	1,2	0,80	0,70	0,50
	Глухое	1,10	1,2	1,4	0,95	0,85	0,60
Вертикальное	Сквозное	1,00	1,1	1,3	0,90	0,75	0,55
	Глухое	1,20	1,3	1,5	1,05	1,09	0,65
Потолочное	Сквозное	1,20	1,3	1,5	1,05	0,90	0,65
	Глухое	1,35	1,5	1,8	1,20	1,05	0,75
3. В зависимости от количества отверстий в детали табличное время брать с поправочным коэффициентом							
Количество отверстий в детали, до	7	10	20	30			
Коэффициент	1,0	0,9	0,75	0,65			
4. При сверлении отверстий на цилиндрической поверхности табличное время брать с коэффициентом 1,3.							

**СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ  
НА ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ.**  
Сверло — Р18; материал — сталь  
 $\sigma_B = 40-60 \text{ кг/мм}^2$

Слесарные работы

Карта 186

Лист 1

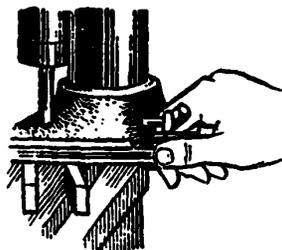

**Содержание работы**

1. Установить и закрепить сверло в сверлильный станок
2. Включить сверлильный станок
3. Сверлить отверстие
4. Вывести сверло из отверстия и выключить станок
5. Очистить сверло и деталь от стружки

$T = 0,0206 \cdot L^{0,65} \cdot D^{0,85}$  — на плоскости;

$T = 0,0285 \cdot L^{0,53} \cdot D^{0,85}$  — на цилиндрической поверхности

№ позиции	Глубина сверления L, мм	Сверление на плоскости						Сверление на цилиндрической поверхности					
		Диаметр отверстия D, мм, до											
		3	6	10	13	20	25	3	6	10	13	20	25
		Время T, мин											
1	10	0,19	0,33	—	—	—	—	0,25	0,45	—	—	—	—
2	15	0,23	0,42	0,65	0,81	1,17	—	0,31	0,55	0,86	1,07	1,55	—
3	20	0,27	0,49	0,76	0,95	1,37	1,65	0,36	0,64	1,00	1,25	1,81	2,19
4	25	0,31	0,55	0,86	1,07	1,54	1,87	0,40	0,73	1,12	1,41	2,03	2,46
5	30	0,34	0,61	0,95	1,18	1,71	2,06	0,44	0,80	1,24	1,55	2,24	2,71
6	40	0,40	0,72	1,11	1,39	2,0	2,42	0,51	0,93	1,44	1,80	2,61	3,16
7	50	—	0,81	1,25	1,57	2,26	2,73	—	1,04	1,62	2,03	2,93	3,55
8	65	—	0,94	1,45	1,81	2,61	3,16	—	1,20	1,86	2,33	3,37	4,08

СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ Сверло — Р18; материал — сталь $\sigma_{в} = 40-60$ кг/мм				Слесарные работы		
				Карта 186	Лист 2	
<p>Примечания</p> <p>1 В зависимости от количества отверстий в детали время брать с поправочным коэффициентом</p>						
Количество отверстий в детали, до			10	20	30	
Коэффициент	1,0	0,9	0,75	0,65		
<p>2 При рассверливании отверстий время брать с коэффициентом 0,8.</p> <p>3 При измененных условиях работы время брать с поправочным коэффициентом</p>						
Вид отверстия	Материал					
	сталь $\sigma_{в}$ кг/мм <sup>2</sup>			чугун ПВ-220	сплавы	
	до 40	40-60	60-80		медные	алюмини- евые
	Коэффициент					
Сквозное	0,9	1,0	1,1	0,80	0,70	0,6
Глухое	1,1	1,2	1,3	0,95	0,85	0,7


**ЗЕНКЕРОВАНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ  
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РУЧНОЙ  
СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНОЙ.**

Зенкер — P18; сталь  $\sigma_B = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>; припуск до 1,5 мм

Слесарные работы

Карта 187

Лист 1

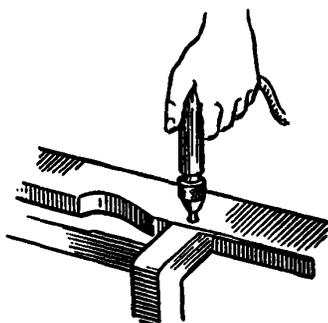

**Содержание работы**

1. Взять сверлильную машину и зенкер
2. Вставить зенкер в сверлильную машину
3. Включить сверлильную машину
4. Зенкеровать отверстие
5. Выключить и отложить сверлильную машину
6. Очистить от стружки зенкер и обрабатываемую деталь

$$T = 0,0195 \cdot D^{0,19} \cdot L^{0,48}$$

№ позиции	Диаметр отверстия D, мм, до	Глубина отверстия L, мм, до							
		10	15	20	30	40	50	65	80
		Время T, мин							
1	5	0,21	0,26	0,29	0,36	0,41	0,45	0,52	0,57
2	6	0,24	0,29	0,34	0,41	0,47	0,53	0,60	0,66
3	8	0,30	0,37	0,42	0,52	0,59	0,66	0,75	0,83
4	10	0,36	0,44	0,51	0,62	0,71	0,79	0,89	0,99
5	12	0,42	0,51	0,58	0,71	0,82	0,91	1,03	1,14
6	15	0,50	0,61	0,70	0,85	0,97	1,08	1,23	1,36
7	18	0,58	0,70	0,81	0,98	1,12	1,25	1,42	1,57
8	23	0,70	0,85	0,98	1,19	1,36	1,52	1,72	1,90

Примечания: 1. При выполнении работы в тисках на закрепление и открепление детали ко времени по карте прибавить время в зависимости от массы детали

Масса детали, кг, до	5	10	20
Время, мин	0,3	0,4	0,6

<b>ЗЕНКЕРОВАНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РУЧНОЙ СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНОЙ.</b> Зенкер — Р18; сталь $\sigma_B = 40-60$ кг/мм <sup>2</sup> ; припуск до 1,5 мм					Стесарные работы		
					Карта 187	Лист 2	
2. При измененных условиях работы время брать с поправочным коэффициентом							
Положение поверхности обработки	Вид отверстия	Материал					
		сталь $\sigma_B$ кг/мм <sup>2</sup>			чугун НВ-220	сплавы	
		до 40	40-60	60-80		медные	алюми- новые
Коэффициент							
Горизонтальное	Сквозное	0,90	1,0	1,2	0,80	0,70	0,50
	Глухое	1,10	1,2	1,4	0,95	0,85	0,60
Вертикальное	Сквозное	1,00	1,1	1,3	0,90	0,76	0,55
	Глухое	1,20	1,3	1,5	1,05	0,90	0,65
Потолочное	Сквозное	1,20	1,3	1,5	1,05	0,90	0,66
	Глухое	1,35	1,5	1,8	1,20	1,05	0,75
3. В зависимости от количества отверстий в детали время брать с поправочным коэффициентом							
Количество отверстий в детали, до	7	10	20	30			
Коэффициент	1,0	0,9	0,75	0,65			


**РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКИХ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ВРУЧНУЮ.**

Развертка — Р18; материал — сталь  
 $\sigma_B = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>; припуск на диаметр 0,1 мм

Слесарные работы

Карта 188

Лист 1

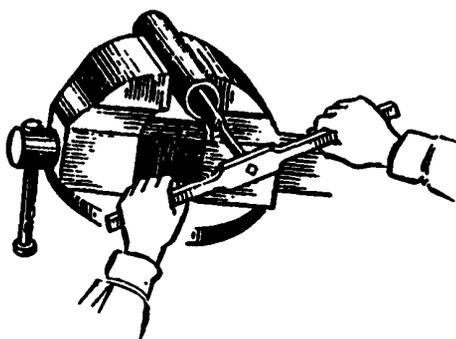

**Содержание работы**

1. Взять развертку и окунуть в масло
2. Установить развертку в отверстие
3. Взять вороток и надеть на развертку
4. Развернуть отверстие
5. Вынуть развертку из отверстия
6. Снять вороток с развертки и отложить
7. Очистить развертку и отверстие от стружки. Отложить развертку

$$T = 0,036 \cdot D^{0,33} \cdot L^{0,66}$$

№ позиции	Диаметр отверстия D, мм, до	Глубина отверстия L, мм, до							
		10	15	20	25	30	40	50	65
		Время T, мин							
1	5	0,28	0,37	0,44	0,51	0,58	0,70	0,81	—
2	10	0,35	0,46	0,56	0,64	0,73	0,88	1,02	—
3	15	0,40	0,53	0,63	0,74	0,83	1,00	1,16	1,38
4	20	0,44	0,58	0,70	0,81	0,91	1,10	1,28	1,52
5	25	0,48	0,62	0,75	0,87	0,98	1,19	1,38	1,64
6	30	0,51	0,66	0,80	0,93	1,04	1,26	1,46	1,74
7	40	0,56	0,73	0,88	1,02	1,15	1,39	1,61	1,91
8	50	0,60	0,78	0,95	1,09	1,24	1,49	1,73	2,06

**Примечания:**

1. В карте предусмотрено время на развертывание отверстий по 3-му классу точности. При развертывании отверстий по 2-му классу точности время брать с коэффициентом 1,1.

<b>РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКИХ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ВРУЧНУЮ.</b> Развертка — Р18; сталь $\sigma_B = 40-60$ кг/мм <sup>2</sup> ; припуск на диаметр 0,1-мм	Слесарные работы	
	Карта 188	Лист 2

2. При измененных условиях работы время брать с поправочным коэффициентом

Положение поверхности обработки	Отверстие	Материал					
		сталь $\sigma_B$ кг/мм <sup>2</sup>			чугун НВ-220	сплавы	
		до 40	40-60	60-80		медные	алюминиевые
		Коэффициент					
Горизонтальное	Сквозное	0,90	1,0	1,20	0,80	0,70	0,50
	Глухое	1,10	1,30	1,40	0,95	0,85	0,65
Вертикальное	Сквозное	1,00	1,10	1,30	0,90	0,75	0,55
	Глухое	1,20	1,30	1,50	1,05	0,90	0,65
Потолочное	Сквозное	1,20	1,30	1,50	1,05	0,90	0,65
	Глухое	1,35	1,50	1,80	1,20	1,05	0,75

3. При выполнении работ в тисках на закрепление и открепление детали ко времени по карте прибавлять время в зависимости от массы детали:

Масса детали, кг, до	5	10	20
Время, мин	0,3	0,4	0,6

4. В зависимости от количества отверстий в детали и припуска на диаметр время брать с поправочным коэффициентом

Количество отверстий в детали, до	7	10	20	30
Коэффициент	1,0	0,9	0,75	0,65
Припуск на диаметр, мм, до				
0,2	0,15		0,1	
Коэффициент				
1,2	1,1		1,0	

## НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ В СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЯХ ВРУЧНУЮ.


Метчик Р-18; сталь  $\sigma_B = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>

Слесарные работы

Карта 189

Лист 1

### Содержание работы

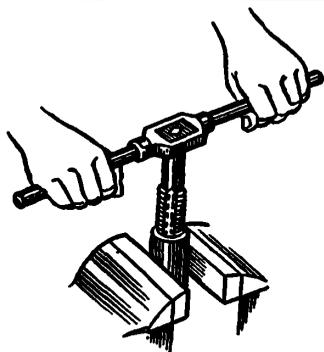

1. Взять метчик и вороток
2. Окунуть метчик в масло
3. Нарезать резьбу
4. Очистить метчик и отверстие от стружки
5. Отложить метчик и вороток

$$T_{1-5} = 0,63 \cdot \frac{L^{0,63}}{D^{0,43}};$$

$$T_{6-8} = 0,0125 \cdot D^{1,05} \cdot L^{0,63};$$

$$T_{9-12} = 0,42 \cdot \frac{L^{0,63}}{D^{0,43}};$$

$$T_{13-15} = 0,016 \cdot D^{1,05} \cdot L^{0,63}$$

### Нарезание резьбы (комплект из 2 метчиков)

№ по- зи- ции	Диаметр резьбы D, мм, до	Длина нарезания L, мм, до								
		5	10	15	20	25	30	40	50	60
		Время T, мин								
1	6	0,80	1,24	1,61	1,92	2,22	2,49	—	—	—
2	8	—	1,10	1,42	1,70	1,96	2,19	—	—	—
3	10	—	1,00	1,29	1,54	1,78	1,99	—	—	—
4	12	—	—	1,19	1,43	1,64	1,84	—	—	—
5	14	—	—	1,11	1,34	1,54	1,73	2,07	—	—
6	16	—	—	1,27	1,52	1,75	1,96	2,35	2,70	—
7	18	—	—	—	1,72	1,98	2,22	2,66	3,06	—
8	24	—	—	—	2,32	2,67	3,00	3,59	4,13	4,64

### Нарезание резьбы одним машинным метчиком

9	6	0,54	0,83	1,07	1,28	1,48	1,66	—	—	—
10	8	—	0,73	0,95	1,13	1,30	1,46	—	—	—
11	10	—	0,67	0,86	1,03	1,19	1,33	—	—	—
12	12	—	0,62	0,79	0,95	1,10	1,23	1,47	—	—
13	14	—	1,09	1,41	1,69	1,94	2,18	2,61	—	—
14	16	—	1,25	1,62	1,94	2,23	2,51	3,00	3,46	—
15	18	—	1,42	1,83	2,20	2,53	2,84	3,40	3,91	—

**НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ В СКВОЗНЫХ  
ОТВЕРСТИЯХ ВРУЧНУЮ.**  
Метчик Р-18; сталь  $\sigma_B = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>

Слесарные работы

Карта 189

Лист 2

**Примечания:** 1. При измененных условиях работы время брать с поправочным коэффициентом

Положение поверхности обработки	Вид отверстия	Материал					
		сталь $\sigma_B$ кг/мм <sup>2</sup>			чугун НВ-220	сплавы	
		до 40	40-60	60-80		медные	алюми- ниевые
		Время T, мин					
Горизонтальное	Сквозное	1,2	1,10	0,90	0,80	0,70	0,50
	Глубое	1,4	1,15	1,05	0,90	0,80	0,60
Вертикальное	Сквозное	1,3	1,10	1,00	0,90	0,80	0,55
	Глубое	1,5	1,25	1,15	1,05	0,90	0,65
Потолочное или стесненное	Сквозное	1,5	1,30	1,20	1,05	0,90	0,65
	Глубое	1,8	1,50	1,40	1,20	1,05	0,75

2. При выполнении работ в тисках на закрепление и открепление детали ко времени по карте прибавлять время в зависимости от массы детали:

Масса детали, кг, до	5	10	20
Время, мин	0,3	0,4	0,6

3. В зависимости от количества отверстий в детали время брать с поправочным коэффициентом

Количество отверстий в детали, до	7	10	20	30
Коэффициент	1,0	0,9	0,75	0,65

**ПРОГОНКА (КАЛИБРОВКА) РЕЗЬБЫ В СКВОЗНЫХ  
ОТВЕРСТИЯХ ВРУЧНУЮ.**

Метчик Р-18; сталь  $\sigma_B = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>

Слесарные работы

Карта 190

Лист 1

**Содержание работы**

1. Взять метчик и вороток
2. Окунуть метчик в масло
3. Прогнать (калибровать) резьбу
4. Очистить метчик и резьбу от стружки
5. Отложить метчик и вороток

$$D < 14T - 0,233 \frac{L^{0,63}}{D^{0,43}} ;$$

$$D > 14T - 0,0049 \cdot D^{1,05} \cdot L^{0,61}$$

№ по- зи- ции	Диаметр резьбы D, мм	Длина калибровки L, мм								
		5	10	15	20	25	30	40	50	60
		Время T, мин								
1	6	0,3	0,46	0,59	0,71	0,82	0,92	—	—	—
2	8	—	0,41	0,52	0,63	0,72	0,81	—	—	—
3	10	—	0,37	0,48	0,57	0,66	0,74	—	—	—
4	12	—	0,34	0,44	0,53	0,61	0,68	0,82	—	—
5	14	—	0,32	0,41	0,49	0,6	0,64	0,77	—	—
6	16	—	—	0,47	0,56	0,64	0,72	0,85	0,98	—
7	18	—	—	—	0,63	0,73	0,81	0,97	1,11	—
8	24	—	—	—	0,86	0,98	1,10	1,31	1,50	—
9	32	—	—	—	—	1,33	1,48	1,77	2,03	2,27

**ПРОБОЙКА (КАЛИБРОВКА) РЕЗЬБЫ  
В СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЯХ ВРУЧНУЮ,  
Метчик Р-18; сталь  $\sigma_B = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>**

Слесарные работы

Карта РМ

Лист 2

Примечания 1. При указанных условиях работы время брать с поправочным коэффициентом

Положение поверхности обработки	Вид отверстия	Материал					
		сталь $\sigma_B$ кг/мм <sup>2</sup>			чугун НВ-220	сплавы	
		до 40	40-60	60-80		медные	алюми- ниевые
		Коэффициент					
Горизонтальное	Сквозное	0,90	1,00	1,20	0,80	0,70	0,50
	Глухое	1,05	1,15	1,40	0,90	0,80	0,60
Вертикальное	Сквозное	1,00	1,10	1,30	0,90	0,80	0,55
	Глухое	1,15	1,25	1,50	1,05	0,90	0,65
Потолочное или стесненное	Сквозное	1,20	1,30	1,50	1,05	0,90	0,65
	Глухое	1,40	1,50	1,80	1,20	1,05	0,75

2. При выполнении работ в тисках на закрепление и открепление детали ко времени по карте прибавлять время в зависимости от массы

Масса детали, кг, до	5	10	20
Время, мин	0,3	0,4	0,6

3. В зависимости от количества отверстий в детали время брать с поправочным коэффициентом


Количество отверстий в детали, до	7	10	20	30
Коэффициент	1,0	0,9	0,75	0,65

**НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ НА СТЕРЖНЯХ ПЛАШКОЙ.**  
Плешка Р-18; сталь  $\sigma_B = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>

Слесарные работы

Карта 191

**Содержание работы**

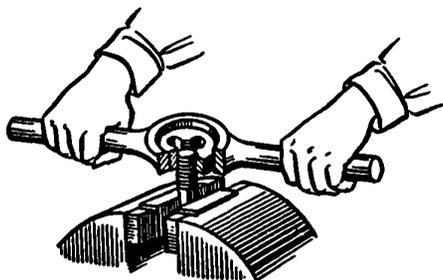

1. Взять, установить и закрепить стержень в тисках
2. Взять вороток с плашкой и смазать плашку маслом
3. Нарезать резьбу на стержне
4. Очистить плашку от стружки и отложить
5. Очистить стержень от стружки
6. Открепить и отложить стержень

$$D \leq 14 \quad T = 0,323 \frac{L^{0,84}}{D^{0,4}} ;$$

$$D > 14 \quad T = 0,0127 \cdot L^{0,84} \cdot D^{0,83}$$

№ позиции	Диаметр стержня D, мм, до	Длина нарезки L, мм, до							
		5	10	16	20	25	35	40	50
		Время T, мин							
1	6	0,61	0,98	1,62	1,95	2,36	3,13	3,50	4,22
2	8	—	0,97	1,44	1,74	2,10	2,79	3,12	3,76
3	10	—	0,89	1,32	1,59	1,92	2,55	2,85	3,43
4	12	—	—	1,23	1,48	1,79	2,37	2,65	3,20
5	14	—	—	1,15	1,39	1,68	2,23	2,49	3,00
6	16	—	—	1,30	1,57	1,89	2,51	2,81	3,39
7	18	—	—	—	1,73	2,09	2,77	3,10	3,74
8	20	—	—	—	1,89	2,28	3,02	3,38	4,08

**Примечание.** В зависимости от материала стержня время брать с поправочным коэффициентом

**Материал стержня**


сталь $\sigma_B$ кг/мм <sup>2</sup>			чугун НВ-220	сплавы	
до 40	40-60	60-80		медные	алюминиевые
<b>Коэффициент</b>					
0,9	1,0	1,2	0,8	0,7	0,5

**ПРОГОНКА (КАЛИБРОВКА) РЕЗЬБЫ  
НА СТЕРЖНЯХ ПЛАШКОЙ.**  
Планика Р-18; сталь  $\sigma_B = 40-60$  кг/мм<sup>2</sup>

Сварные работы

Карта 192

**Содержание работы**

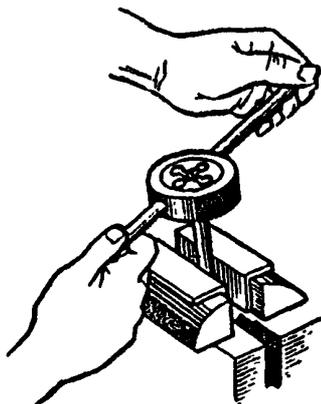

1. Вить, установить и закрепить стержень в тисках
2. Вить вороток с плашкой и смазать плашку маслом
3. Прогнать резьбу на стержне
4. Очистить плашку от стружки и отложить
5. Очистить стержень от стружки
6. Открепить и отложить стержень

$$T_{1-4} = 0,11 \frac{L_{0,04}}{D_{0,34}} ;$$

$$T_{5-6} = 0,0051 \cdot L_{0,04} \cdot D_{0,02}$$

№ по-зи-ции	Диаметр стержня D, мм, до	Длина резьбы L, мм, до									
		18	22	26	30	38	46	54	66	78	90
		Время T, мин									
1	6	0,68	0,80	0,92	1,04	1,27	1,49	1,71	2,02	2,32	2,62
2	8	0,61	0,73	0,84	0,94	1,15	1,35	1,55	1,83	2,11	2,38
3	10	0,57	0,67	0,78	0,88	1,07	1,25	1,43	1,70	1,95	2,20
4	12	0,54	0,63	0,73	0,82	1,00	1,18	1,35	1,60	1,84	2,07
55	16	0,56	0,66	0,76	0,86	1,05	1,23	1,41	1,67	1,92	2,17
6	18	0,62	0,73	0,84	0,95	1,16	1,36	1,56	1,84	2,12	2,39
7	24	0,78	0,93	1,07	1,20	1,47	1,72	1,97	2,33	2,68	3,03
8	32	0,99	1,17	1,35	1,52	1,86	2,18	2,49	2,95	3,40	3,83

**Примечание.** В зависимости от материала стержня время брать с поправочным коэффициентом

**Материал стержня**


сталь $\sigma_B$ кг/мм <sup>2</sup>			чугун	сплавы	
до 40	40-60	60-80	НВ-220	медные	алюминиевые
<b>Коэффициент</b>					
0,9	1,0	1,2	0,8	0,7	0,5

КЛЕПКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ)

Слесарные работы

Карта 193

Лист 1

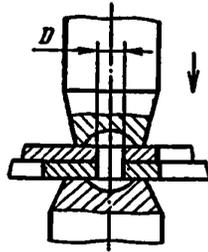

Содержание работы

1. Взять заклепку и установить в отверстие
2. Взять пневматический или ручной молоток
3. Расклепать заклепку
4. Переместить пневматический или ручной молоток к следующей заклепке и т. д.
5. Отложить пневматический или ручной молоток

Сталь

$$T_{1-5} = 0,103 \frac{D_{0,69}}{n^{0,1}};$$

$$T_{6-10} = 0,105 \frac{D_{0,79}}{n^{0,09}};$$

$$T_{11-15} = 0,036 \frac{D_{0,92}}{n^{0,12}};$$

$$T_{16-20} = 0,069 \frac{D_{0,71}}{n^{0,03}};$$

Медь и алюминий

$$T_{1-5} = 0,067 \frac{D_{0,75}}{n^{0,11}};$$

$$T_{6-10} = 0,063 \frac{D_{0,84}}{n};$$

$$T_{11-15} = 0,05 \frac{D_{0,65}}{n^{0,33}};$$

$$T_{16-20} = 0,059 \frac{D_{0,65}}{n^{0,19}};$$

№ позиции	Вид молотка	Форма головки	Количество заклепок n, шт., до	Материал								
				сталь				медь и алюминий				
				Диаметр заклепки D, мм, до								
				3	4	6	10	3	4	6	10	
				Время на одну заклепку T, мин								
1	Слесарный	Вполтаї	1	0,22	0,27	0,35	0,5	0,15	0,19	0,26	0,38	
2			2	0,21	0,25	0,33	0,47	0,14	0,18	0,24	0,35	
3			3	0,20	0,24	0,32	0,45	0,13	0,17	0,23	0,33	
4			5	0,19	0,23	0,3	0,43	0,13	0,16	0,22	0,32	
5			8	0,18	0,22	0,29	0,41	0,12	0,15	0,20	0,30	
6		Сферическая	1	0,25	0,31	0,43	0,65	0,16	0,20	0,28	0,43	
7			2	0,23	0,29	0,41	0,61	0,08	0,10	0,14	0,22	
8			3	0,23	0,28	0,39	0,59	0,05	0,07	0,09	0,15	
9			5	0,22	0,27	0,37	0,56	0,03	0,04	0,06	0,09	
10			8	0,21	0,26	0,36	0,54	0,02	0,03	0,04	0,06	

КЛЕНКА ДЕТАЛЕЙ (УЗЛОВ)					Слесарные работы							
					Карта 193				Лист 2			
№ по- зи- ции	Под- мочотка	Форма головки	Количество заклепок п. шт., до	Материал								
				сталь				медь и алюминий				
				Диаметр заклепки D, мм, до								
				3	4	6	10	3	4	6	10	
				Время на одну заклепку T, мин								
11	Пневматический	Вплой	1	0,10	0,13	0,19	0,30	0,10	0,12	0,16	0,22	
12			2	0,09	0,12	0,17	0,28	0,08	0,10	0,13	0,18	
13			3	0,09	0,11	0,16	0,26	0,07	0,09	0,11	0,15	
14			5	0,08	0,11	0,15	0,25	0,06	0,07	0,09	0,13	
15			8	0,07	0,10	0,14	0,23	0,05	0,06	0,08	0,11	
16		Сферическая	1	0,15	0,18	0,25	0,35	0,12	0,14	0,19	0,26	
17			2	0,14	0,18	0,24	0,35	0,09	0,13	0,17	0,23	
18			3	0,14	0,18	0,24	0,33	0,09	0,12	0,15	0,21	
19			5	0,14	0,18	0,23	0,34	0,08	0,11	0,14	0,19	
20			8	0,14	0,17	0,23	0,33	0,08	0,10	0,13	0,18	

Примечание. При количестве свыше 8 шт. время брать с коэффициентом 1,2.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>1.8. Методика расчета норм времени по нормативам</b> . . . . .	<b>4</b>
<b>1.8.1. Пример расчета нормы времени на ремонт по нормативам</b> . . . . .	<b>5</b>
1.8.1.1. Расчет нормы времени на разборку задней бабки . . . . .	8
1.8.1.2. Расчет нормы времени на ремонт задней бабки . . . . .	12
1.8.1.3. Расчет нормы времени на сборку задней бабки . . . . .	13
<b>2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ</b> . . . . .	<b>17</b>
<b>3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ</b> . . . . .	<b>19</b>
<b>4. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ</b> . . . . .	<b>21</b>
<b>4.1. Слесарно-разборочные работы</b> . . . . .	<b>21</b>
<i>Карта</i> 1. Расстопорение резьбовых соединений, застопоренных проволокой . . . . .	21
<i>Карта</i> 2. Расстопорение резьбовых соединений, застопоренных стопорными шайбами (замковыми пластинами) . . . . .	22
<i>Карта</i> 3. Расстопорение соединений, застопоренных шплинтами . . . . .	23
<i>Карта</i> 4. Вывертывание болтов (свертывание гаек) гаечным ключом . . . . .	24
<i>Карта</i> 5. Вывертывание болтов (свертывание гаек) торцовым ключом . . . . .	25
<i>Карта</i> 6. Вывертывание шуцеров, масленок, пробок и барашков вручную . . . . .	26
<i>Карта</i> 7. Вывертывание шуцеров, масленок, пробок и барашков гаечным ключом . . . . .	27
<i>Карта</i> 8. Вывертывание винтов . . . . .	28
<i>Карта</i> 9. Вывертывание шпилек с помощью солдатика . . . . .	29
<i>Карта</i> 10. Вывертывание шпилек с помощью двух гаек . . . . .	30
<i>Карта</i> 11. Свертывание круглых гаек . . . . .	31
<i>Карта</i> 12. Снятие шайб с болтов, винтов или шпилек . . . . .	32
<i>Карта</i> 13. Выемка из отверстий пальцев (осей, штоков), установленных свободно . . . . .	33
<i>Карта</i> 14. Снятие прямоугольных и круглых прокладок . . . . .	34
<i>Карта</i> 15. Снятие маховичков (рукояток), закрепленных винтами (гайками) . . . . .	36
<i>Карта</i> 16. Снятие с вала деталей типа шкивов (маховиков) вручную . . . . .	37
<i>Карта</i> 17. Снятие с вала деталей типа шкивов (маховиков) с помощью подъемника . . . . .	38
<i>Карта</i> 18. Снятие указательных и фирменных табличек . . . . .	39
<i>Карта</i> 19. Снятие крышек с прокладками вручную с вывертыванием винтов (болтов) . . . . .	40
<i>Карта</i> 20. Снятие крышек с помощью подъемника с вывертыванием винтов (болтов) . . . . .	41
<i>Карта</i> 21. Снятие шпонок . . . . .	42
<i>Карта</i> 22. Раскрепление цилиндрических и конических штифтов . . . . .	43
<i>Карта</i> 23. Выпрессовка цилиндрических и конических штифтов . . . . .	44
<i>Карта</i> 24. Выемка шариков из гнезда (отверстия, канавки) . . . . .	45
<i>Карта</i> 25. Выемка уплотнительных колец (дисков, сальников) . . . . .	46

Карта 26.	Снятие деталей (узлов) с плоскости вручную	47
Карта 27.	Снятие деталей (узлов) с помощью подъемника	48
Карта 28.	Снятие деталей вручную с вывертыванием болтов (винтов)	49
Карта 29.	Выемка валов (валиков) в сборе из открытых гнезд подшипников вручную	50
Карта 30.	Выемка валов из открытых гнезд подшипника с помощью подъемника	51
Карта 31.	Снятие деталей с валов или выемка из отверстий вручную. Детали установлены свободно	52
Карта 32.	Снятие деталей с валов или выемка из отверстий вручную	53
Карта 33.	Снятие деталей с вала или выемка из отверстия приспособлением	54
Карта 34.	Снятие рёска со станцы	55
Карта 35.	Выпрессовка подшипников качения с валов или из отверстий вручную	56
Карта 36.	Выпрессовка подшипников качения с валов или из отверстий с помощью приспособления	57
Карта 37.	Выпрессовка валов (валиков) из корпусов вручную	58
Карта 38.	Выпрессовка валов (валиков) из корпусов прессом. Установка и снятие корпуса (узла) вручную	59
Карта 39.	Выпрессовка валов (валиков) из корпусов прессом. Установка и снятие корпуса узла подъемником	60
Карта 40.	Снятие деталей (узлов) со шлицевых валов вручную	61
Карта 41.	Выемка пружинных колец из выточки на валу	62
Карта 42.	Выемка пружинных колец из выточки в отверстии	63
Карта 43.	Снятие пружин с вала или выемка из гнезда	64
Карта 44.	Снятие пружин, установленных с закреплением концов	65
Карта 45.	Выпрессовка втулок (стаканов) из корпусов вручную	66
Карта 46.	Выпрессовка втулок (стаканов) из корпусов приспособлением	67
Карта 47.	Снятие деталей (узлов), установленных на шпильки вручную	68
Карта 48.	Снятие деталей (узлов), установленных на шпильки с помощью подъемника	69
Карта 49.	Снятие ременных передач	70
Карта 50.	Снятие цепных передач	70
Карта 51.	Снятие фитилей	71
Карта 52.	Снятие смазочных трубок	71
Карта 53.	Вывертывание ходовых винтов	72
Карта 54.	Снятие кожухов с вывертыванием болтов (винтов)	73

#### 4.2. Слесарно-сборочные работы . . . . . 74

Карта 55.	Групповое стопорение болтов (гаек) проволокой	74
Карта 56.	Стопорение болтов (гаек) шайбами (замковыми пластинами)	75
Карта 57.	Стопорение соединений шплинтами	76
Карта 58.	Ввертывание болтов (навертывание гаек) гаечным ключом	77
Карта 59.	Ввертывание болтов (навертывание гаек) торцовым ключом	78
Карта 60.	Ввертывание (навертывание) штуцеров (масленок, пробок, барашков) вручную	79
Карта 61.	Ввертывание (навертывание) штуцеров (масленок, пробок, барашков) гаечным ключом	80
Карта 62.	Ввертывание винтов вручную	81
Карта 63.	Ввертывание шпилек с помощью солдатика	82
Карта 64.	Ввертывание шпилек с помощью двух гаек	83
Карта 65.	Навертывание круглых гаек	84
Карта 66.	Установка шайб на болты (винты, шпильки)	85
Карта 67.	Установка пальцев (осей, штоков) в отверстие одной или нескольких деталей	86
Карта 68.	Установка прямоугольных и круглых прокладок	87
Карта 69.	Установка маховичков (рукояток) с креплением винтами (гайками)	89
Карта 70.	Установка на вал деталей типа шкивов (маховиков) вручную	90
Карта 71.	Установка на вал деталей типа шкивов (маховиков) с помощью подъемника	91
Карта 72.	Установка указательных и фирменных табличек	92
Карта 73.	Установка крышек с прокладками с помощью подъемника и привертывание их винтами (болтами)	93
Карта 74.	Установка крышек с прокладками вручную и привертывание их винтами (болтами)	94
Карта 75.	Установка шпонок в паз вала (отверстия)	95
Карта 76.	Запрессовка цилиндрических и конических штифтов	96
Карта 77.	Крепление цилиндрических и конических штифтов в отверстиях	97
Карта 78.	Установка шариков в гнездо (отверстие, канавку)	98
Карта 79.	Установка уплотнительных колец (дисков, сальников)	99
Карта 80.	Установка деталей (узлов) на плоскость вручную	100
Карта 81.	Установка деталей (узлов) на плоскость с помощью подъемника	101
Карта 82.	Установка деталей (узлов) на плоскость с совмещением отверстий вручную	102
Карта 83.	Установка деталей (узлов) на плоскость с совмещением отверстий с помощью подъемника	103

<i>Карта 84.</i> Установка деталей (узлов) на плоскость по риску или разметке вручную . . . . .	104
<i>Карта 85.</i> Установка валов (валиков) в сборе в открытые гнезда подшипников вручную . . . . .	105
<i>Карта 86.</i> Установка валов в сборе в открытые гнезда подшипников с помощью подъемника . . . . .	106
<i>Карта 87.</i> Установка деталей (узлов) на вал или в отверстие до упора вручную . . . . .	107
<i>Карта 88.</i> Запрессовка деталей на вал или в отверстие со шпонкой вручную . . . . .	108
<i>Карта 89.</i> Запрессовка деталей на вал или в отверстие со шпонкой под прессом (установка деталей вручную) . . . . .	109
<i>Карта 90.</i> Запрессовка деталей на вал или в отверстие без шпонки вручную . . . . .	110
<i>Карта 91.</i> Запрессовка деталей на вал или в отверстие под гидравлическим прессом (установка и снятие деталей вручную) . . . . .	111
<i>Карта 92.</i> Установка реек на станину с центрированием их цилиндрическими штифтами и привертыванием винтами . . . . .	112
<i>Карта 93.</i> Установка реек на станину с центрированием их коническими штифтами и привертыванием винтами . . . . .	115
<i>Карта 94.</i> Запрессовка подшипников качения на вал или в отверстие вручную . . . . .	118
<i>Карта 95.</i> Запрессовка подшипников качения на вал или в отверстие под прессом . . . . .	119
<i>Карта 96.</i> Запрессовка валов (валиков) в корпус вручную . . . . .	120
<i>Карта 97.</i> Запрессовка валов (валиков) в отверстие корпуса прессом. Установка и снятие узла вручную . . . . .	121
<i>Карта 98.</i> Запрессовка валов (валиков) в отверстие корпуса прессом. Установка и снятие узла подъемником . . . . .	122
<i>Карта 99.</i> Установка деталей (узлов) на шлицевые валы вручную . . . . .	123
<i>Карта 100.</i> Установка шлицевых валов в отверстие корпуса . . . . .	124
<i>Карта 101.</i> Установка пружинных колец в выточку на валу . . . . .	126
<i>Карта 102.</i> Установка пружинных колец в выточку отверстия . . . . .	127
<i>Карта 103.</i> Установка пружин на стержень или в гнезда . . . . .	128
<i>Карта 104.</i> Установка пружин с закреплением концов . . . . .	129
<i>Карта 105.</i> Запрессовка втулок (стаканов) в корпус вручную . . . . .	130
<i>Карта 106.</i> Запрессовка втулок (стаканов) в корпус прессом . . . . .	131
<i>Карта 107.</i> Установка деталей (узлов) на шпильки вручную . . . . .	132
<i>Карта 108.</i> Установка деталей (узлов) на шпильки с помощью подъемника . . . . .	133
<i>Карта 109.</i> Установка смазочных трубок . . . . .	134
<i>Карта 110.</i> Изготовление и установка фитилей . . . . .	135
<i>Карта 111.</i> Установка ременных передач . . . . .	136
<i>Карта 112.</i> Установка цепных передач . . . . .	137
<i>Карта 113.</i> Ввертывание ходовых винтов . . . . .	138
<i>Карта 114.</i> Установка кожухов с креплением болтами (винтами) . . . . .	139
<i>Карта 115.</i> Установка и осевая регулировка зацепления цилиндрических шестерен на валу . . . . .	140
<i>Карта 116.</i> Регулировка зацепления червячных пар . . . . .	141
<i>Карта 117.</i> Регулировка зацеплений конических пар (колес) . . . . .	143
<i>Карта 118.</i> Регулировка подшипников . . . . .	145
<i>Карта 119.</i> Проверка легкости вращения детали (узла) при сборке . . . . .	147
<i>Карта 120.</i> Проверка соосности валов (отверстий) . . . . .	148
<i>Карта 121.</i> Установка специальных оправок (скалок, штоков) . . . . .	149
<i>Карта 122.</i> Установка специальных мостиков (уровней, подставок, угольников) на плоскость . . . . .	150
<i>Карта 123.</i> Измерение зазоров шупом (без подбора пластин шупа) . . . . .	151
<i>Карта 124.</i> Измерение зазоров шупом (с подбором пластин шупа) . . . . .	152
<i>Карта 125.</i> Измерение размеров штангенциркулем . . . . .	153
<i>Карта 126.</i> Измерение размеров микрометром . . . . .	154
<i>Карта 127.</i> Измерение размеров индикатором . . . . .	155
<i>Карта 128.</i> Проверка горизонтальности, вертикальности плоскостей слесарным уровнем . . . . .	156
<i>Карта 129.</i> Проверка прямолинейности плоскостей (при помощи линейки с шупом или индикатором) . . . . .	157
<i>Карта 130.</i> Проверка прямолинейности плоскостей при помощи струны и микроскопа . . . . .	158
<i>Карта 131.</i> Проверка перпендикулярности плоскостей . . . . .	159
<i>Карта 132.</i> Проверка параллельности плоскостей . . . . .	160
<i>Карта 133.</i> Включение и выключение станка (узла, машины) . . . . .	161
<i>Карта 134.</i> Подготовительно-заключительное время и время на обслуживание рабочего места . . . . .	161
<i>Карта 135.</i> Время на отдых и личные потребности . . . . .	162
<b>4.3. Вспомогательные работы . . . . .</b>	<b>163</b>
<i>Карта 136.</i> Перемещение детали (узла) рабочим . . . . .	163
<i>Карта 137.</i> Перемещение тележки с грузом и без груза по бетонному полу . . . . .	164
<i>Карта 138.</i> Строповка деталей (узлов) . . . . .	165
<i>Карта 139.</i> Перемещение деталей (узлов) электротельфером . . . . .	166

<i>Карта 140</i>	Перемещение деталей (узлов) электромостовым краном	167
<i>Карта 141</i>	Перемещение деталей (узлов) кран-балкой	168
<i>Карта 142</i>	Кантовка деталей (узлов) вручную	169
<i>Карта 143</i>	Кантовка деталей (узлов) подъемным устройством	170
<i>Карта 144</i>	Очистка деталей вручную	171
<i>Карта 145</i>	Промывка деталей (узлов) в стационарном положении	172
<i>Карта 146</i>	Промывка плоских деталей в ванне поштучно	173
<i>Карта 147</i>	Промывка цилиндрических деталей в ванне поштучно	174
<i>Карта 148</i>	Промывка деталей в ванне (групповая) струей из шланга	175
<i>Карта 149</i>	Промывка партии деталей в ванне	176
<i>Карта 150</i>	Обдувка поверхностей плоских деталей (узлов) сжатым воздухом	177
<i>Карта 151</i>	Обдувка поверхностей цилиндрических деталей (узлов) сжатым воздухом	178
<i>Карта 152</i>	Протирка поверхностей плоских деталей (узлов)	179
<i>Карта 153</i>	Протирка поверхностей цилиндрических деталей (узлов)	180
<i>Карта 154</i>	Смазывание поверхностей деталей маслом из масленки	181
<i>Карта 155</i>	Смазывание поверхностей деталей маслом	182
<i>Карта 156</i>	Установка и крепление деталей в тисках	183
<i>Карта 157</i>	Маркирование деталей и узлов	183

#### 4.4. Слесарные работы . . . . . 184

<i>Карта 158</i>	Правка прутков, углового проката, швеллеров и деталей из листового проката на плите после изготовительных операций вручную	184
<i>Карта 159</i>	Правка погнутости деталей типа валов и шатунов под винтовым прессом	185
<i>Карта 160</i>	Разметка деталей при помощи чертилки, циркуля, масштабной линейки и шаблона	186
<i>Карта 161</i>	Кернение линий контура детали и кернение центров отверстий	188
<i>Карта 162</i>	Резка металла ручной ножовкой	189
<i>Карта 163</i>	Вырезка прокладок ручными ножницами	190
<i>Карта 164</i>	Резка листового проката ручными ножницами	191
<i>Карта 165</i>	Вырубка деталей из листа зубилом вручную	192
<i>Карта 166</i>	Вырубка смазочных канавок крейцмейселем	193
<i>Карта 167</i>	Вырубка прокладок обстукиванием молотком по контуру детали или шаблона	194
<i>Карта 168</i>	Рубка проволоки (шпильки или пружины) зубилом вручную и откусывание проволоки кусачками	195
<i>Карта 169</i>	Пробивка отверстий в прокладках	197
<i>Карта 170</i>	Гибка детали из прутка или проволоки в тисках	198
<i>Карта 171</i>	Зачистка заусенцев и притупление острых кромок цилиндрических деталей по контуру	199
<i>Карта 172</i>	Зачистка поверхности шлифовальной шкуркой	200
<i>Карта 173</i>	Зачистка кромок зубьев зубчатых колес	201
<i>Карта 174</i>	Зачистка заусенцев и притупление острых кромок по контуру	202
<i>Карта 175</i>	Зачистка заусенцев крепежных деталей напильником	203
<i>Карта 176</i>	Зачистка заусенцев и притупление острых кромок шлицев и пазов пневматической шлифовальной машиной	204
<i>Карта 177</i>	Отливание плоскостей напильником	205
<i>Карта 178</i>	Обработка плоскостей напильником	207
<i>Карта 179</i>	Обработка плоскостей шлифовальной пневматической машиной	208
<i>Карта 180</i>	Притирка цилиндрических поверхностей	209
<i>Карта 181</i>	Шабрение бронзовых вкладышей	210
<i>Карта 182</i>	Шабрение бронзовых втулок	211
<i>Карта 183</i>	Шабрение горизонтальной плоскости	213
<i>Карта 184</i>	Изготовление шпонок	215
<i>Карта 185</i>	Сверление отверстий вручную	216
<i>Карта 186</i>	Сверление сквозных отверстий на вертикально-сверлильном станке	218
<i>Карта 187</i>	Зенкерование сквозных отверстий пневматической или электрической ручной сверлильной машиной	220
<i>Карта 188</i>	Развергивание цилиндрических и конических сквозных отверстий вручную	222
<i>Карта 189</i>	Нарезание резьбы в сквозных отверстиях вручную	224
<i>Карта 190</i>	Прогонка (калибровка) резьбы в сквозных отверстиях вручную	226
<i>Карта 191</i>	Нарезание резьбы на стержнях плашкой	228
<i>Карта 192</i>	Прогонка (калибровка) резьбы на стержнях плашкой	229
<i>Карта 193</i>	Клепка деталей (узлов)	230

**Нормативно-производственное издание**

**Общемашиностроительные нормативы времени  
на слесарные работы  
по ремонту оборудования**

**Зав. редакцией С. А. Юровский  
Редактор М. Ю. Чинякова  
Худож. редактор В. П. Рафальский  
Техн. редактор Л. С. Сазонова  
Корректор Е. В. Казачкова**

**ОИВ № 3402**

**Сдано в набор 26.01.88. Подписано к печати 15.02.89. Формат 70x100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Офсетная печать Усл.печл. 19,50/19,83 усл.кр.-отт. Уч.-издл. 14,43. Тираж 53000 экз. Заказ № 527. Цена 2 р. 90 к. Изд. № 6569.**

**Издательство „Экономика”, 121864. Москва, Г-59, Бережковская наб., 6.**

**Отпечатано в типографии им. Котлякова „Финансы и статистика” Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 195273, Ленинград, ул. Руставели, 13 с диапозитивов Ярославского полиграфкомбината Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.**