

P 2852-007-003

РОСТОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

СБОРНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
СРЕДСТВ
НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МОРСКИХ ПУТЕЙ
Р 2852 - 007 - 003

ИЗДАТЕЛЬСТВО	ПОДЪЕМ	КОМПЬЮТЕР	ПОПЛАВКИ
№ 118894	54204-810	857	

1985

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №52

СВЕТИЛЬНИКИ С ГАЗОСВЕТНЫМИ ТРУБКАМИ
 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ С ГАЗОСВЕТНЫМИ ТРУБКАМИ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ И НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ ЗНАКАХ
 Периодичность ТО (ремонта)
 ПРОВОДИТСЯ ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ДЕЙСТВИЯ ЗНАКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛИ ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ

Краткое содержание работы
 Доставить к навигационному знаку необходимый инвентарь и материалы.
 Перед началом работ необходимо снять напряжение на знаке (если оно не снято), снять предохранители, включенные последовательно с коммутационными аппаратами и вывесить предупредительный плакат: "Не включать - работают люди!". С помощью указателя напряжения или переносного вольтметра проверить отсутствие напряжения на знаке (отсутствие напряжения допускается проверять контрольной лампой при линейном напряжении до 220 В включительно). Проверку отсутствия напряжения провести между фазами по отношению к корпусу знака и к нулевому проводу. Подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы (в зимний период очистить от снега и льда). Снять газосветные трубки и спустить их со знака. Заглушить отверстия на газосветных коробках для газосветных трубок. Произвести консервацию электрооборудования светильника на знаке.
 Произвести приборку после окончания работ на знаке. После завершения приборки снять предупредительный плакат, закрыть на замок крышки люков и шкафов для оборудования. Уложить в ящики газосветные трубки и подготовить их к транспортированию.
 На транспортное средство погрузить инструмент, неизрасходованные материалы и ящики с газосветными трубками на склад хранения.
 Заполнить техническую документацию

КАПИТАН-начальник путевого поста (СМЕННЫЙ ПОМОЩНИК - смотритель огней)

СТАРШИЙ МЕХАНИК - смотритель огней (СМЕННЫЙ МЕХАНИК - смотритель огней)

МАТРОС I КЛАССА - смотритель огней

1. Проверяет у исполнителей наличие и состояние средств индивидуальной защиты.
 2. Контролирует исправность используемого оборудования и инструмента.
 3. Контролирует отсутствие напряжения на знаке и вывешивает предупредительный плакат

1. Проверяет исправность электротехнических приборов.
 2. Освобождает рабочее место от посторонних предметов.
 3. Готовит подходы к знаку.
 4. Проверяет отсутствие напряжения на знаке.
 5. Снимает предохранитель на коммутационных аппаратах

1. Проверяет наличие и исправность необходимого инструмента и материалов.
 2. Освобождает рабочее место от посторонних предметов.
 3. Готовит подходы к знаку

1. Осуществляет общее руководство работами.
 2. Проводит инструктаж по технике безопасности.
 3. Снимает предупредительный плакат.
 4. Закрывает на замок крышки люков и шкафов для оборудования.
 5. Заполняет техническую документацию

1. Снимает газосветные трубки.
 2. Производит консервацию электрооборудования.
 3. Производит подготовку к транспортированию газосветных трубок.
 4. Принимает участие в погрузке газосветных трубок на транспортное средство.
 5. Производит приборку после окончания работ

1. Принимает участие в снятии газосветных трубок и консервации электрооборудования.
 2. Производит подготовку к транспортированию газосветных трубок, грузит на транспортное средство инструмент и газосветные трубки.
 3. Производит приборку после окончания работ

1. Доставить к навигационному знаку необходимый инструмент и материалы.
 2. Снять напряжение на знаке.
 3. Проверить отсутствие напряжения на знаке.
 4. Снять газосветные трубки.
 5. Произвести консервацию электрооборудования.
 6. Произвести приборку после окончания работ на знаке.
 7. Закрыть на замок крышки люков и шкафов для оборудования.
 8. Подготовить к транспортированию и погрузить на транспортное средство инструмент и газосветные трубки.
 9. Заполнить техническую документацию

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ (номера на схеме соответствуют операциям, перечисленным выше)

Операция	Капитан (сменный пом. поста)	Ст. мех. (сменный мех.)	Матрос I кл.
1	■	■	■
2	■	■	■
3	■	■	■
4	■	■	■
5	■	■	■
6	■	■	■
7	■	■	■
8	■	■	■
9	■	■	■

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

1. К ТО электрооборудования знаков допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера и удостоверение о сдаче экзаменов по технике безопасности не ниже III группы при напряжении на знаке до 1000 В и не ниже IY группы при напряжении на знаке свыше 1000 В (при обслуживании газосветных высоковольтных трансформаторов и трубок).
 2. Производить любые работы на навигационном знаке разрешается только после полного отключения электропитания, подаваемого на знак.
 3. Предупредительные плакаты снимает по окончании работ только лицо, повесившее их, или лицо его сменившее.
 4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приступать к работе, если: исполнители работ не оснажены соответствующей спецодеждой и касками, рукавицами и предохранительными поясами; рабочее место загромождено, залито маслом, краской, покрыто снегом или льдом; не проверена исправность используемых инструментов и приспособлений, а также оборудования, грузоподъемных устройств и приспособлений.
 5. В случае, если подход к знаку затруднен, необходимо предварительно расчистить его, убрать коряги, камни, зыбкие места оборудовать настилами (гатиными).
 6. Перед подъемом на знак необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений конструкции знака, в исправности трапов и леерных ограждений.
 7. При подъеме на знак работника все необходимые ему инструменты должны находиться в специальной сумке, надетой через плечо работника (обе руки работника должны быть свободны). Масса поднимаемого работником груза не должна превышать 6 кг.
 8. Поднявшись на верхнюю площадку знака, работник должен закрыть крышку входного люка.
 9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на верхней площадке знака при ветре свыше 5 баллов, во время снегопада, гололедицы.
 10. Во время работы на верхней площадке и на конструкциях знака все необходимые работающему инструменты должны находиться в специальной сумке или быть закреплены у пояса работающего специальными штертами достаточной длины.
 11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали без соответствующих защитных устройств; работающим внизу находиться под знаком или в непосредственной близости к нему во время производства работ наверху

Оборудование, приспособления, инструмент и основные материалы

- Индикатор высокого напряжения.
- Прибор Ц 4317 (комбинированный).
- Ключи гаечные двусторонние (9x11; 12x14; 17x19; 22x24; 27x32).
- Ключ гаечный разводной № 2.
- Отвертки 150 и 175 мм.
- Плоскогубцы комбинированные 250 мм.
- Молоток слесарный.
- Нож монтерский.
- Боковые острогубцы.
- Ветошь обтирочная.
- Расходные материалы для консервации электрооборудования.
- Ящик для транспортирования газосветных трубок


Подпись и дата
 Инв. № дубл.
 № инв. №
 Подп. и дата
 № инв. подл.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

P 2852-007-003

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 46-52

ПОВОРОТНАЯ ГАЗОСВЕТНАЯ КОРОБКА

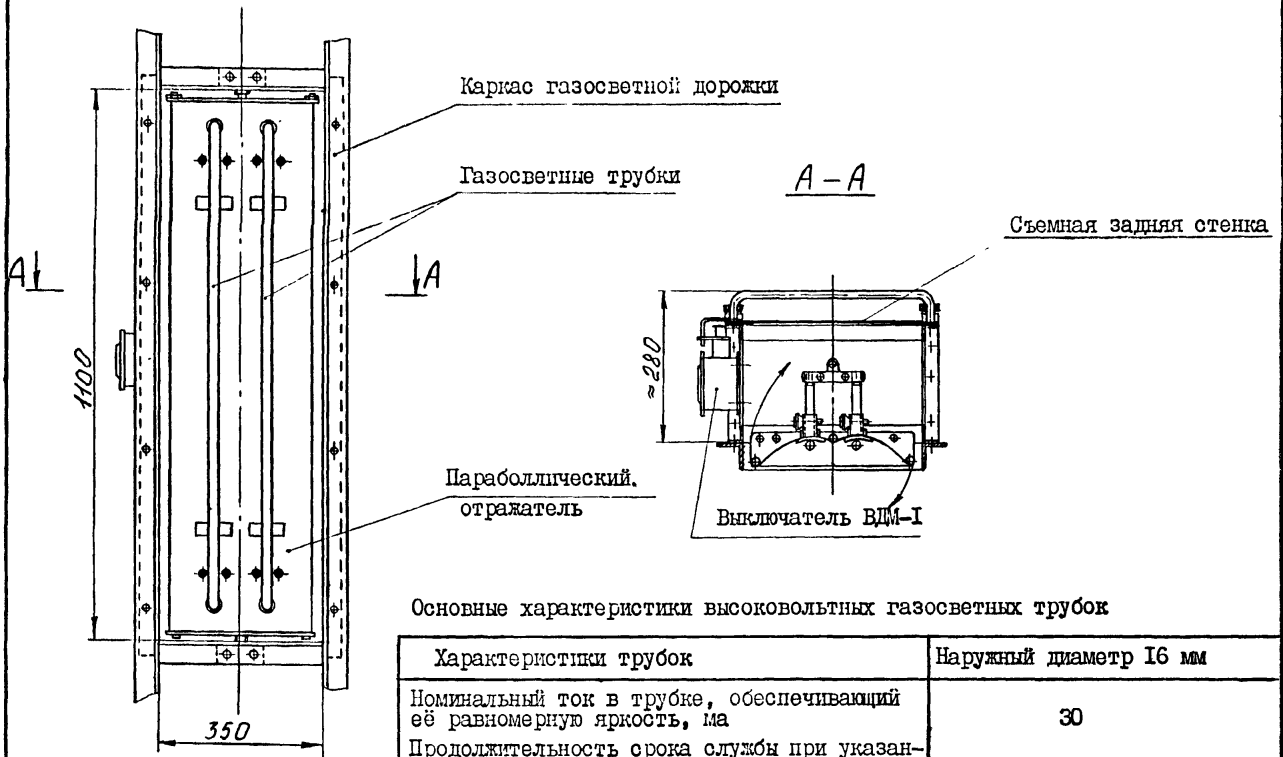


Основные характеристики высоковольтных газосветных трубок

Характеристики трубок	Наружный диаметр I6 мм
Номинальный ток в трубке, обеспечивающий её равномерную яркость, ма	30
Продолжительность срока службы при указанном номинальном токе для различных газонаполнителей (ориентировочно), ч	1000

Средние значения напряжений зажигания и горения для трубки длиной I м

Напряжение, в	Газонаполнитель; наружный диаметр, мм		
	Неон I6	Аргон I6	Гелий I6
Зажигание	1100	900	2300
Горение	605	495	1260

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОСВЕТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В

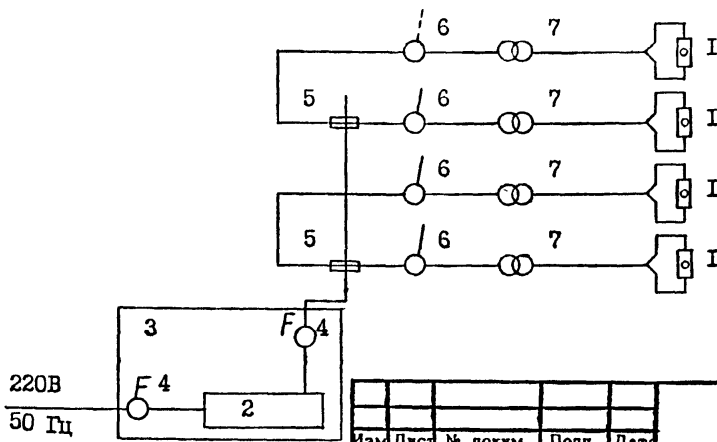

1-люминесцентный (газосветный) светильник;
2-распределительная коробка;
3-шкаф; 4-выключатель; 5-соединительная коробка; 6-дверной выключатель; 7-газосветный трансформатор.

Изм. № 1 Подп. и дата
Изм. № 2 Подп. и дата
Изм. № 3 Подп. и дата
Изм. № 4 Подп. и дата
Изм. № 5 Подп. и дата
Изм. № 6 Подп. и дата
Изм. № 7 Подп. и дата
Изм. № 8 Подп. и дата
Изм. № 9 Подп. и дата
Изм. № 10 Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

P2852-007-003

Лист
110