


Проектно-конструкторский и технологический
институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

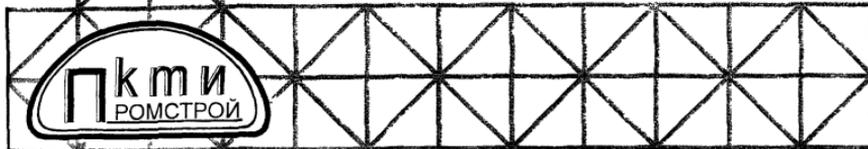

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

**НА УСТРОЙСТВО СТЫКА КОЛОНН С ПЛОСКИМИ
СТАЛЬНЫМИ ТОРЦАМИ ПО ТК 1-2**

1986

ГЛАВНОПРОМСТРОЙ ПРИ МОСТОРИСПОЛКОМЕ
Грест МОСОРЕПРОМСТРОЙ

ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО СТЫКА КОЛОНЫ С ПЛОСКИМИ
СТАЛЬНЫМИ ТОРЦАМИ ПО ТК I

Заместитель управляющего
грестом

Белкин
Б. Белкин

Начальник отдела № 9

А. Кочетков
А. Кочетков

/ Главный специалист

Д. Александровский
Д. Александровский

А Н Н О Т А Ц И Я

Операционно-технологическая карта является составной частью ППР и служит технологическим документом при производстве работ по заделке стыков колонн с плоскими стальными торцами методом иньектрования.

В карте приведена технология производства работ, организация рабочего места и приемы труда, представлен перечень машин, оборудования, механизмов и приспособлений, представлены разделы по технике безопасности и качеству работ.

Работа выполнена отделом совершенствования технологии строительства. Начальник отдела Кочетков А.Н., гл. специалист Александровский Ю.И., ответственный исполнитель ст. инженер Андреев И.В., ст. инженеры Быстрова А.П., Ивашкина В.И.

Технологическая карта не заменяет ППР. (см. СНиП 3.01.01.- 85*)


I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I.1. Операционно-технологическая карта на устройство отыка колонн с плоскими стальными торцами разработана по материалам Территориального каталога сборных железобетонных конструкций зданий и сооружений для промышленного и жилищно-гражданского строительства в г. Москве ТК I-2 и альбому ДС-27-I-83 "Основные несущие конструкции зданий с легким каркасом, Уэльс".

I.2. Все работы по заделке стыков должны выполняться по проекту производства работ и в соответствии с требованиями СНиП III-16-80 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Правила производства и приемки работ", СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", "Типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий", утвержденных ГУПО МВД СССР 21.08.75 г., "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Госэнергонадзором 12.04.69 г., а также в соответствии с настоящей операционно-технологической картой.

I.3. Сечение колонн принято 400x400 мм согласно альбому ДС 27-I-83. Стык колонн с плоскими стальными торцами показан на рис. I.

I.4. Замонolithicивание стыков колонн с плоскими стальными торцами выполняется с помощью пресс-опалубки и ручного раствора-оса СО-16А.

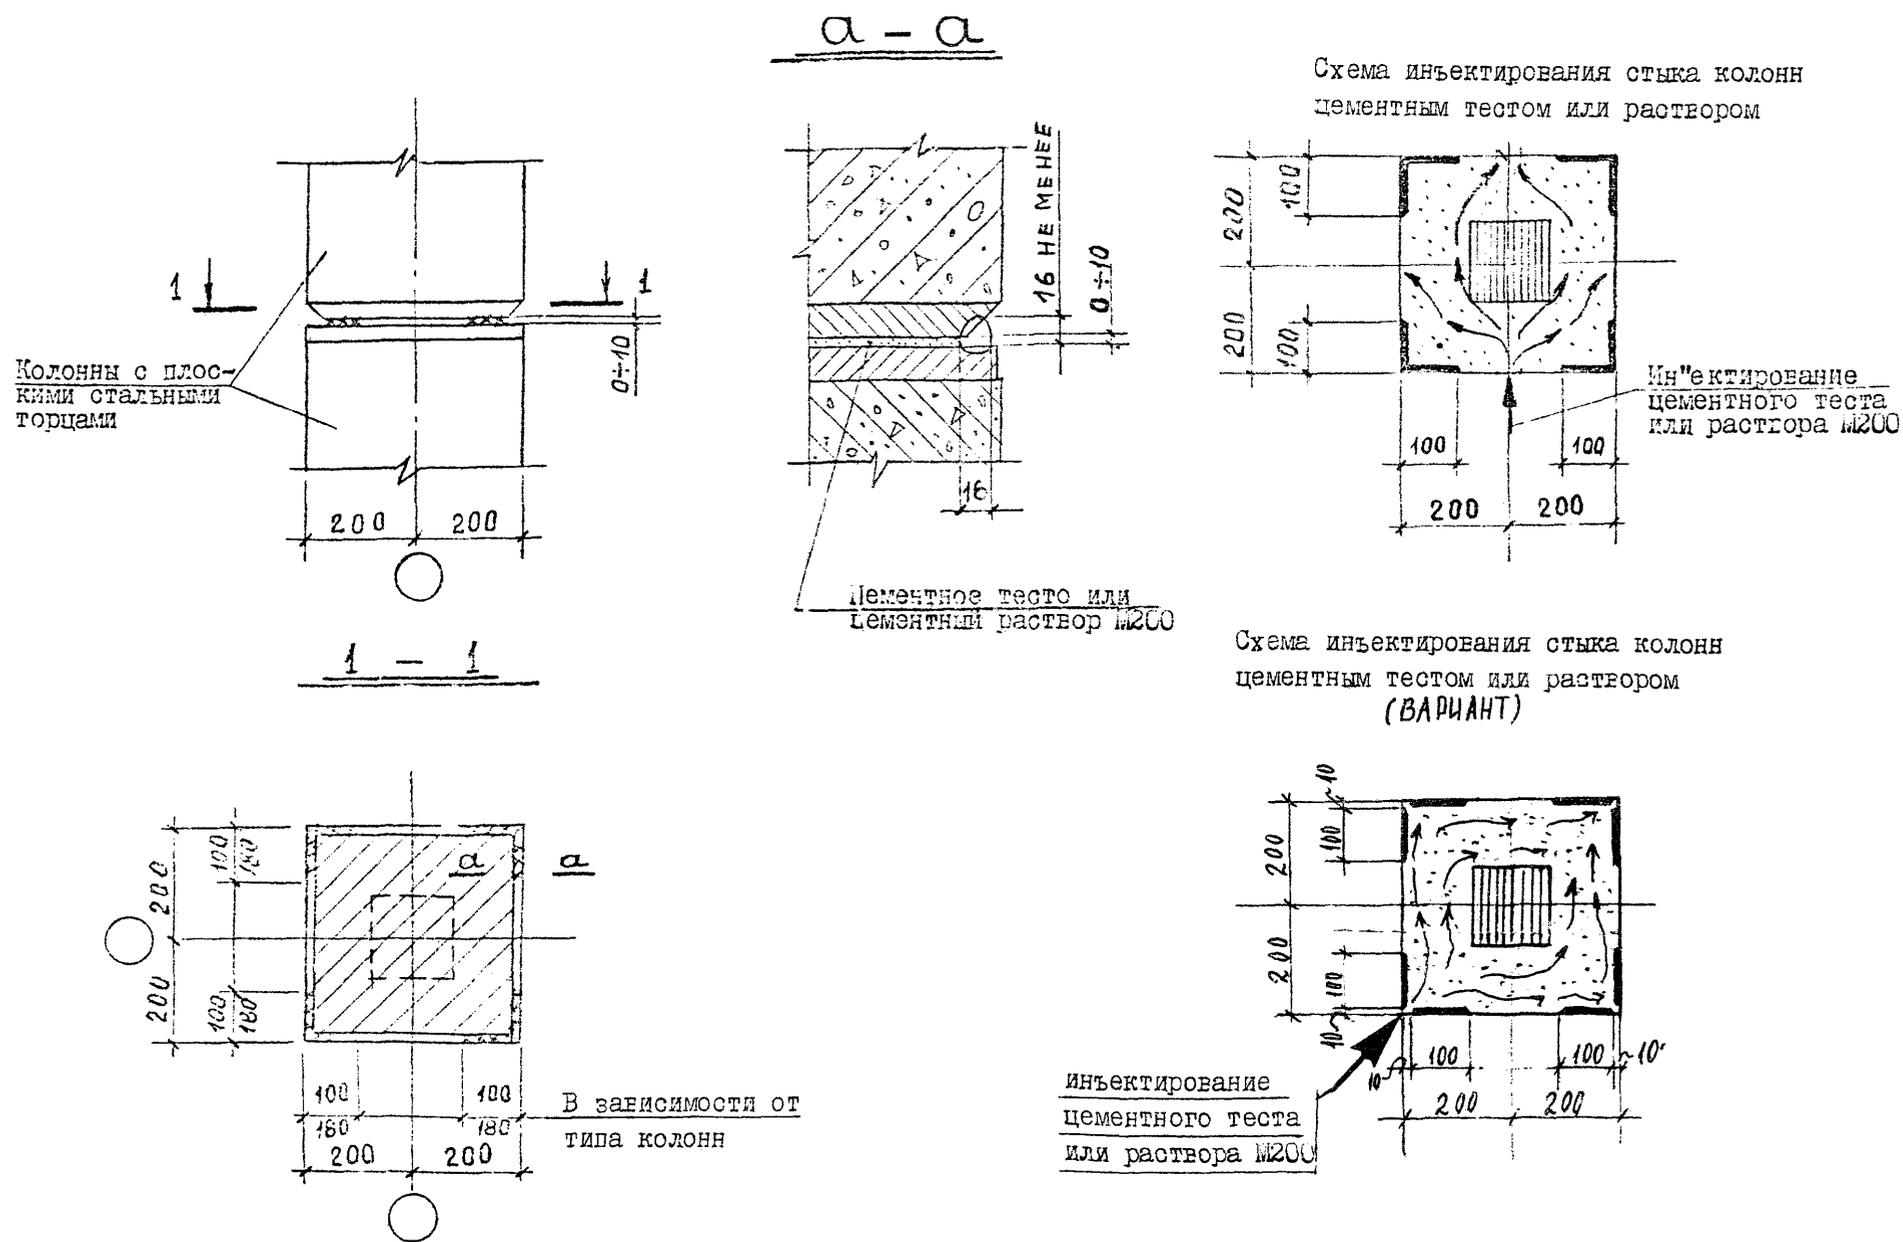

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА И ПРИЕМЫ ТРУДА

2.1. Работы по устройству стыков колонн с плоскими стальными торцами следует осуществлять захватками, назначаемыми проектом производства работ на конкретный объект.

2.2. Перед началом работ по устройству стыка колонн должны быть выполнены следующие виды работ:

- подведены вода и электроэнергия;
- установлены в проектное положение колонны (в соответствии с Операционно-технологической картой на монтаж конструкции номенклатуры ТК-2, том I, разработанной трестом Мосоргпромстрой в 1983 году);
- доставлено в зону производства работ по инъектированию стыков оборудование, инструмент, материалы;
- рабочие должны быть обучены правилам производства работ;

2.3. Стыки колонн с плоскими торцами из металла заделываются методом инъектирования цементного раствора в полость стыка.

2.4. Для заделки стыков колонн с плоскими стальными торцами методом инъектирования предназначена пресс-опалубка, разработанная трестом Мосоргпромстрой (рис. 2), для совместной работы с ручным растворонасосом СО-16А (рис. 3), которые обеспечивают заполнение полости стыка раствором.

2.5. Для инъектирования стыков колонн рекомендуется применять раствор состава Ц:П = 1:0,45 (по массе) с В/Ц = 0,45, портландцемент марки не ниже 400.

2.6. Перед началом работ по инъектированию стыков следует в лабораторных условиях сделать пробные замесы из тех составляющих, которые будут использованы на производстве, и провести испытание раствора с определением вязкости, водоотделения и прочности (в соответствии с требованиями "Рекомендаций по изготовлению и монтажу железобетонных колонн с высокопрочной арматурой". Москва, 1981г.), с последующей корректировкой (при необходимости) состава раствора. Такие испытания необходимо производить при изменении качества используемых составляющих цементно-песчаной смеси.

По данным НИИ Мосстроя для инъектирования в полость стыка может быть использована водоцементная смесь (цементное тесто) состава от В/Ц = 1:1,5 до В/Ц = 1:2 (по объему), портландцемент М 400.

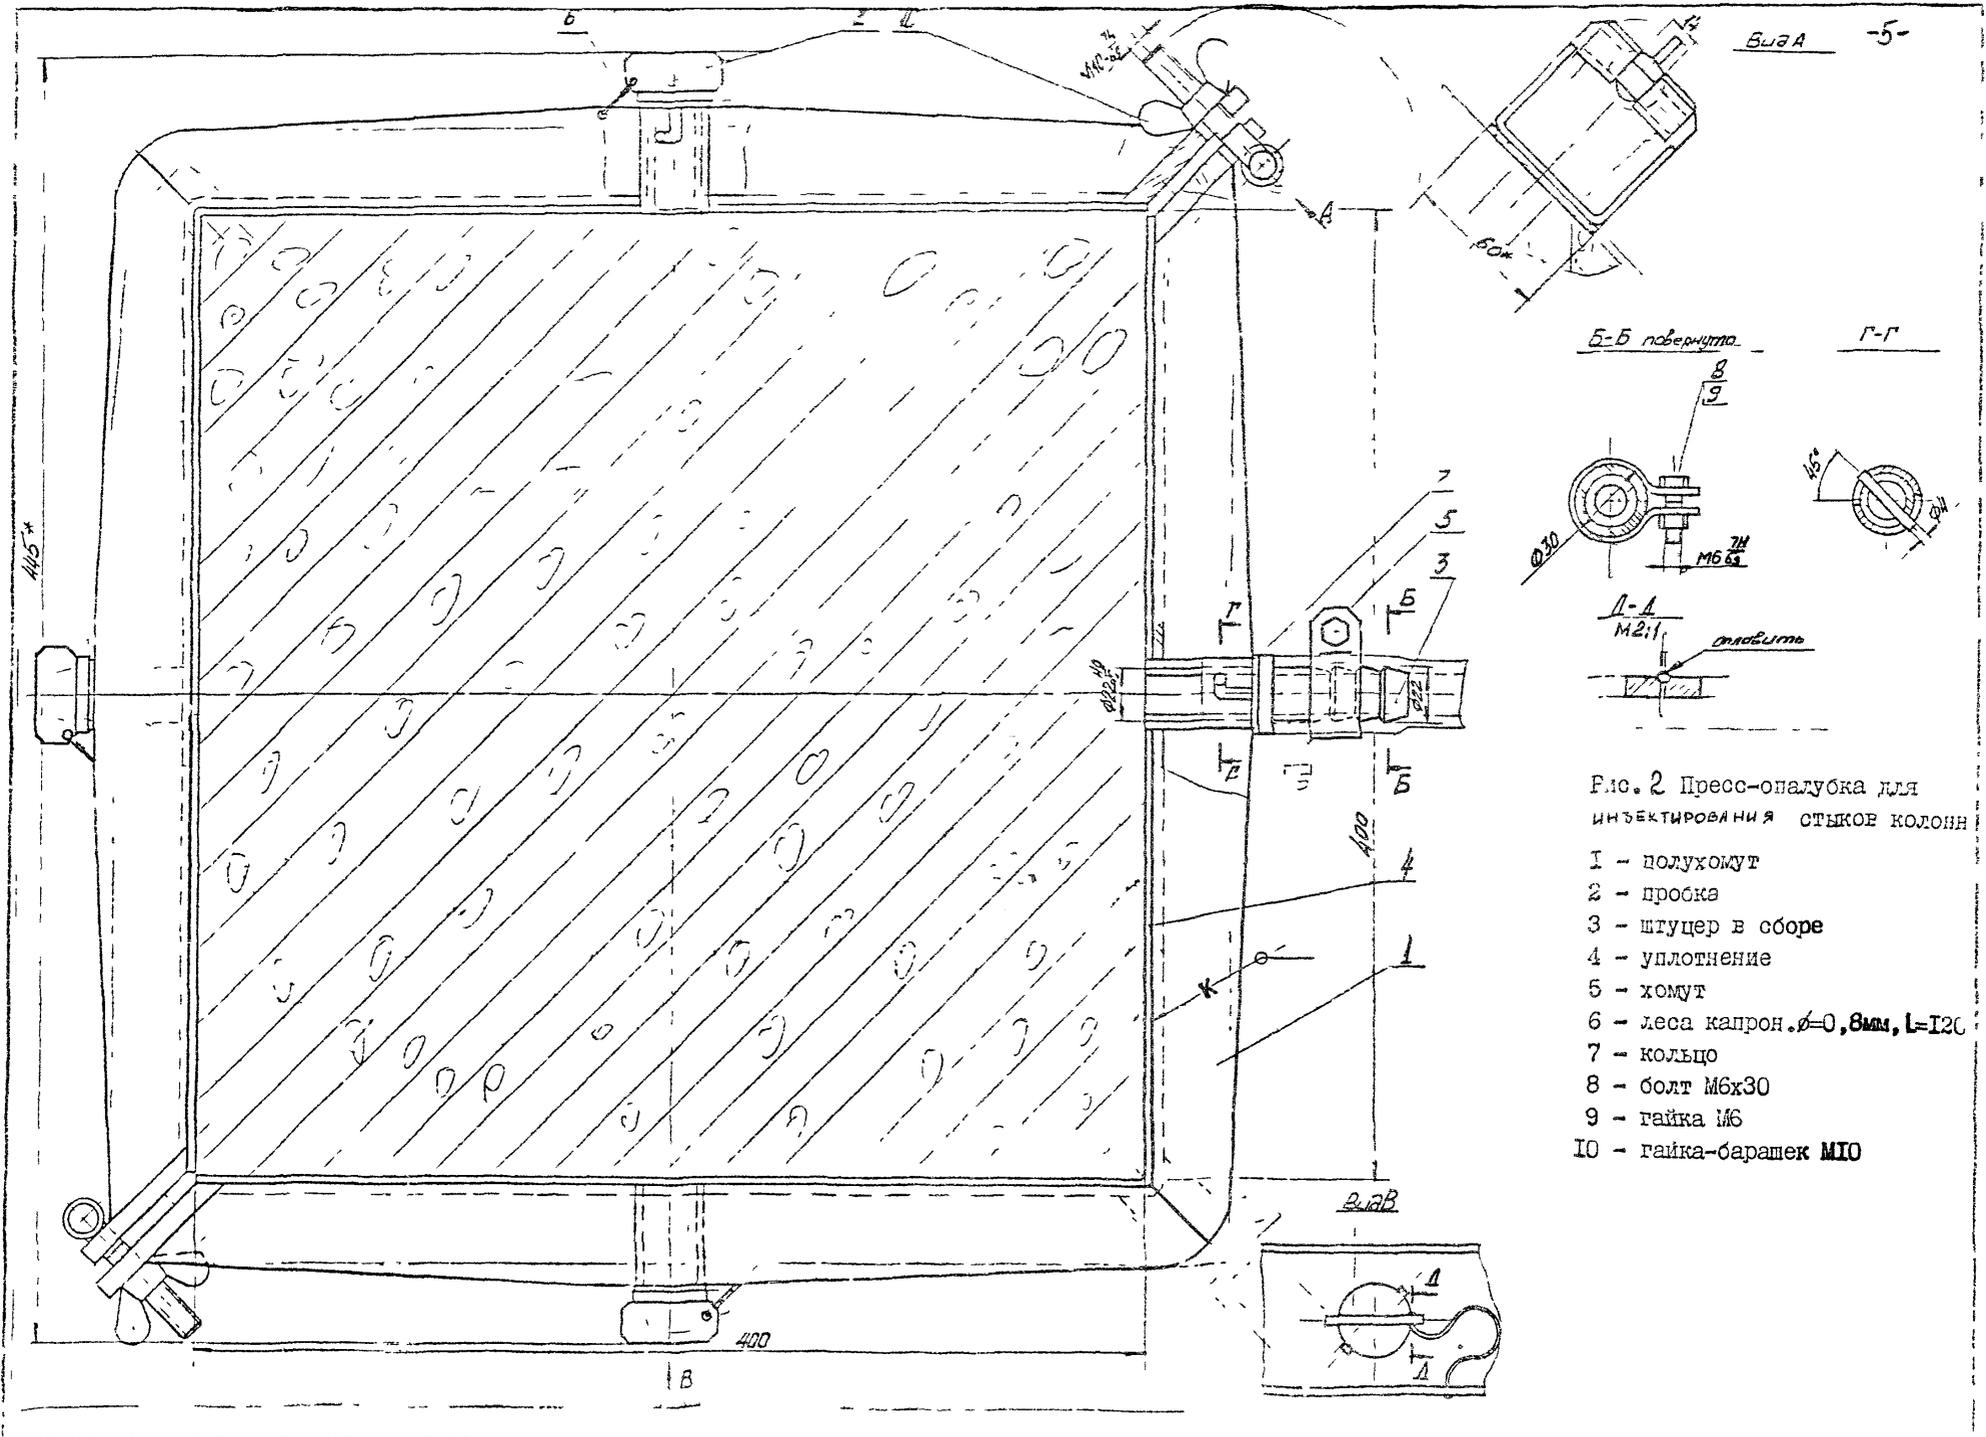


Рис. 2 Пресс-опалубка для инъектирования стыков колонн

- 1 - полухомут
- 2 - пробка
- 3 - штуцер в сборе
- 4 - уплотнение
- 5 - хомут
- 6 - леса капрон $\phi=0,8\text{мм}$, $L=120$
- 7 - кольцо
- 8 - болт М6х30
- 9 - гайка М6
- 10 - гайка-барашек М10

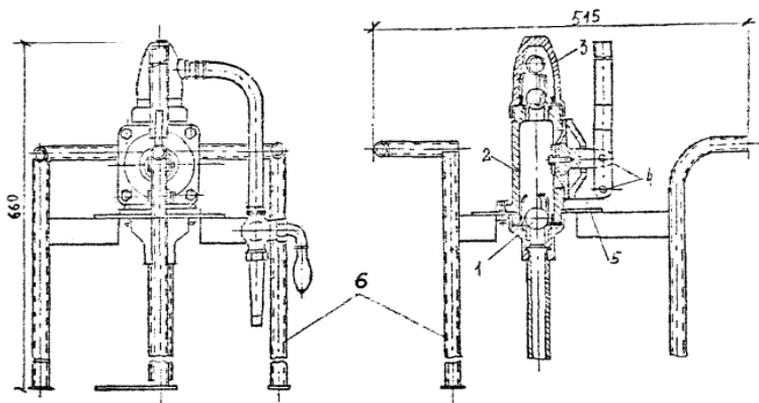


Рис. 3 Растворонасос СО-16А (ручной)

- 1 - шаровой клапан;
- 2 - насосная камера;
- 3 - воздушный клапан;
- 4 - пальцы рукоятки;
- 5 - крышка с диафрагменным устройством;
- 6 - подставка (сварная тренога).

2.7 Раствор готовят в следующей последовательности: просеянный песок (крупностью до 1 мм) и цемент в заданных количествах предварительно перемешивают; в емкость заливают необходимое количество воды, а затем засыпают смесь цемента с песком и перемешивают в течение 5 минут пневмодрелью ИП-1024.

2.8. Раствор для инъектирования следует готовить небольшими замесами из расчета использования его в течение не более 30 минут, принимая во внимание, что для одного стыка колонн сечением 400x400 мм при центрирующей прокладке толщиной 3 мм требуется примерно 0,7 л раствора.

2.9. Пресс-опалубка состоит из двух угольников, соединенных между собой откидными болтами с гайками-барашками. В каждом угольнике имеется по два патрубка с пробками. Подача раствора осуществляется через любой из патрубков при помощи штуцера, соединенного со шлангом растворонасоса и закрепленного на шланге хомутом.

2.10. Перед инъектированием стык очищают, продувая его сжатым воздухом.

2.11. Работы по замоноличиванию стыка производятся в следующей последовательности:

- угольники пресс-опалубки приставляются к боковой поверхности стыка колонн так, чтобы ось стыка делила поверхность пресс-опалубки пополам;
- откидные болты заводятся в пазы угольников и затягиваются гайками-барашками так, чтобы обеспечить неподвижность опалубки на колонне;
- штуцер соединяется с одним из патрубков. Остальные патрубки при этом должны быть открыты;
- затем надевают шланг насоса на штуцер и производят непрерывное нагнетание раствора в стык до тех пор, пока раствор не будет выходить из отверстий патрубков;
- при появлении потоков раствора из открытых патрубков они закрываются пробками по мере их заполнения;
- после того, как закрыты все пробки патрубков пресс-опалубки, производят уплотнение смеси максимальным давлением равным 6 кгс/см^2 .

После кратковременной выдержки ^(2-3 мин) производятся ^{снятие давления,} снятие опалубки и зачистка наплывов раствора на входах из патрубков.

2.12. После окончания работы остатки раствора удаляют из насоса и промывают водой.

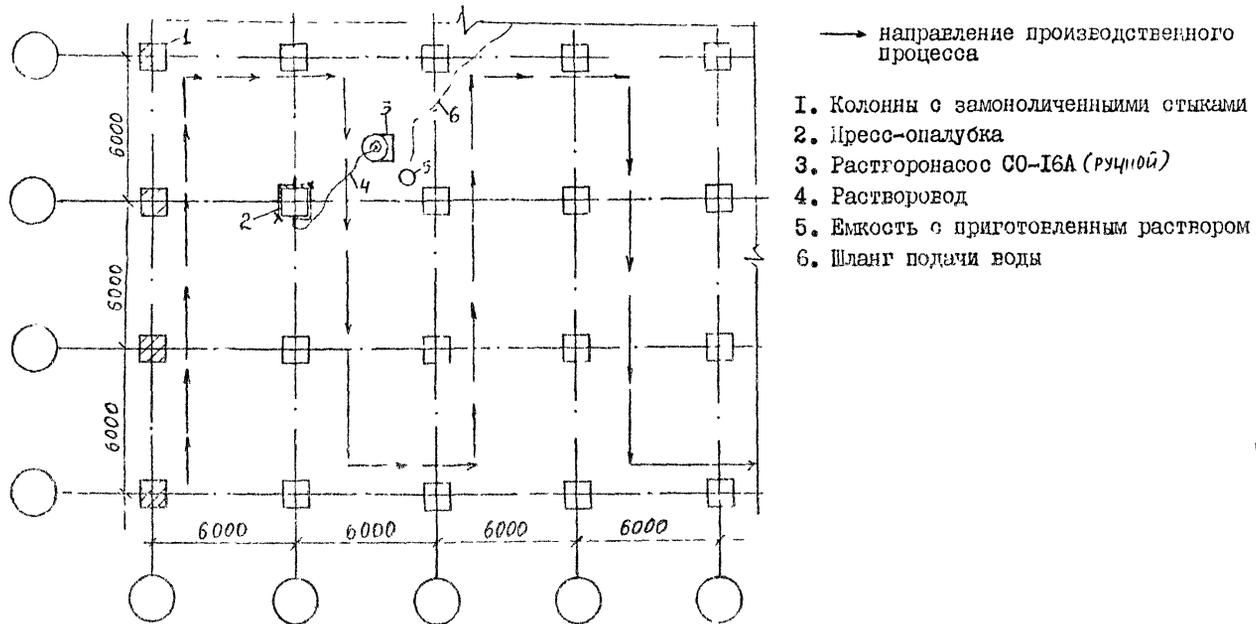


Рис. 4 Технологическая схема производства работ

2.13. Технологическая схема производства работ показана на рис.⁴. График производства работ представлен на листе К10. Схема организации рабочего места и приемы труда приведены на листах К4и12.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ИНЪЕКТИРОВАНИЮ ПОЛОСТЕЙ СТЫКОВ КОЛОНН С ПЛОСКИМИ СТАЛЬНЫМИ ТОРЦАМИ
ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Трудоемкость, чел-час		Состав звена	Ч А С Ы									
				на ед. изм.	на весь объем		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	ОЧИСТКА СТЫКОВ КОЛОНН И СМАЗКА ОПАЛУБКИ	1стык	20	0,1	2	Бетонщик 4 разр.- I 3 разр.- I	=====									
2.	ПОДНОСКА, УСТАНОВКА, СОЕДИНЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПАЛУБКИ	1стык	20	0,3	6	" "		=====								
3.	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИНЪЕКЦИОННОГО СОСТАВА И ИНЪЕКТИРОВАНИЕ	1стык	20	0,11	2,2	" "					=====					
4.	СНЯТИЕ ОПАЛУБКИ, ОЧИСТКА ЕЕ И ПЕРЕ- МЕНЕНИЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ СТЫКУ	1стык	20	0,23	4,6	" "						=====				
5.	НЕУЧЕТНЫЕ РАБОТЫ	1стык	20	-	1,2	" "										=====


ИТОГО на 20 стыков 16 часов

Трудоемкость замоноличивания одного стыка - 0,8 чел-час

Выработка одного рабочего в смену - 10 стыков.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА


1. Схема организации рабочего места при приготовлении раствора для инъектирования.

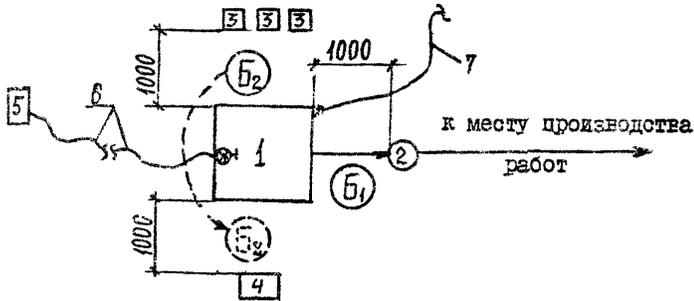

ⓑ₁ и ⓑ₂ - рабочие места бетонщиков;
---> перемещение бетонщика ⓑ₂ во время работы;

1. Емкость для раствора с пневматической ИИ-1024
2. Ведро
3. Мешки с цементом
4. Ящик с песком
5. Компрессор СО-7Б
6. Пневмощланг
7. Шланг для подачи воды

2. Схема организации рабочего места при инъектировании стыка

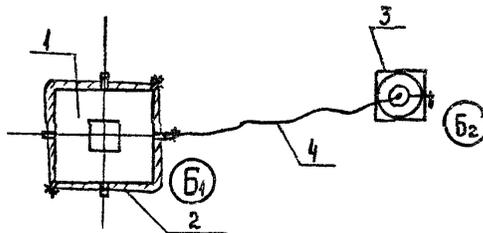

- ⓑ₁, ⓑ₂ - рабочие места бетонщиков
1. - Колонна
 2. Пресс-опалубка
 3. Растворонасос СО-16А (ручной)
 4. Растворовод


ПРИЕМЫ ТРУДА

1. Приготовление раствора



Бетонщики (Б₁) и (Б₂) загружают в емкость необходимое количество цемента, песка и воды. Затем бетонщик (Б₁) включает пневмодрель для перемешивания.

2. Сборка опалубки

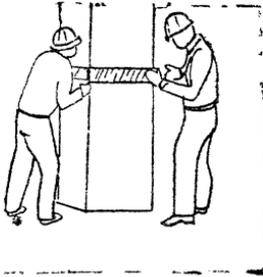

Бетонщики (Б₁) и (Б₂) устанавливает пресс-опалубку в проектное положение. Затем заводят в пазы угольников опалубки откидные болты и затягивают их гайками-барашками

3. Инъектирование стыка



Бетонщик (Б₁) соединяет штуцер раствора с одним из патрубков, оставляя остальные открытыми и дает команду бетонщику (Б₂) о подаче раствора. При появлении потоков раствора из открытых патрубков бетонщик (Б₁) закрывает их пробками.

3. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕХАНИЗМЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика	Назначение	Кол-во	Организация разработчик ГОСТ, ТУ
1	2	3	4	5	6
1.	Растворонасос СО-16А (ручной)	Производительность 0,2 м ³ /ч; Габариты, мм: длина-600 высота-1100 ширина-385 Масса, кг-20	Замоноличивание стыков	1	ТУ 22-5587-83
2.	Пневмодремель П-1024 сальпастрими 2x60=120 мм шириной-30мм	Расход сжатого воздуха-0,8 м ³ /мин Давление-0,5 МПа Масса - 2,1 кг	Приготовление раствора	1	ТУ 22-4482-79
3.	Пресс-опалубка (комплект)	Рабочее давление 2-6 кгс/см ² ; Масса, кг-7,67	Замоноличивание стыков колонн сечением 400x400	20	Трест Мос-оргпроектчерт. № 1177-70
4.	Тележка с рамой	Грузоподъемность, кг-125; масса, кг - 20	Перевозка мешков с цементом и песка к месту работы	1	НИИОМПИ проект № 1699.00.000
5.	Сито	Габариты по размеру емкости для раствора	Процеживание раствора	1	ГОСТ 3584-83
6.	Компрессор СО-7Б	производит. - 30 м ³ /ч рабочее давление, МПа - 0,6 масса - 140 кг	Очистка стыка от пыли и приготовления раствора	1	Вильнюсское объединение строительных-отделочных машин
7.	Ведро (рабочая емкость)	Емкость 10 л	Замоноличивание стыка	1	Выпускается серийно

1	2	3	4	5	6
8.	Кельма КШ	Габариты, мм: 165x200x65 Масса, кг-0,33	Затирка и зачеканка стыка	2	ГОСТ 9533-71
9.	Ковш для от- делочных ра- бот К-1	Емкость, л-1 Габариты, мм длина-320 высота-80 Масса, кг-0,4	Загрузка раствором рабочей емкости	1	ГОСТ 7945-73

Индивидуальные средства защиты

1.	Комбинезон тип "А"	Индивидуаль- ные размеры	Безопасное ведение работ	2	ГОСТ 12.4. 100-80
2.	Каска "Стро- итель"	"-	"-	2	ГОСТ 12.4. 87-84
3.	Перчатки ре- зиновые	"-	"-	2 пары	ТУ 38- -106140-78
4.	Рукавицы комбиниро- ванные	"-	"-	2 пары	ГОСТ 12.4. 010-75

4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. Контроль за качеством заполнения стыков раствором включает:

- контроль за качеством подготовки стыков;
- контроль за качеством материалов, из которых готовят раствор и качеством приготовленного раствора;
- контроль за качеством заполнения раствором стыка.

4.2. Контроль за качеством материалов, из которых готовят раствор включает в себя проверку соответствия их требованиям ГОСТов, соблюдение технологии приготовления раствора и правильность дозирования материалов в соответствии с рекомендуемым составом. Проверку осуществляют непосредственно на месте приготовления раствора.

4.3. Контроль за качеством заполнения стыков раствором включает всебя:

- наблюдение за заполнением стыков качественным раствором в соответствии с точным выполнением инструктивных указаний по заделке стыков;
- проверку прочности раствора.

4.4. Контроль прочности раствора необходимо производить по результатам испытаний контрольных кубов с ребром 7,07 см, в соответствии с ГОСТ 5802-78. Разрешается определять прочность отвердевшего раствора испытанием образцов - кубов с ребром 3-4 см, изготовленных из двух пластинок раствора или отдельных пластинок по методике ВСН 104-75 Главмосстроя и дополнению к ним "Методика оперативного контроля ..." 1978 года.

Результаты ^{КонтРсАя} прочности раствора должны заноситься в журнал бетонных работ.

4.5. Контроль за качеством заделки стыков должен осуществляться работниками строительных лабораторий трестов, мастерами и прорабами.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При производстве работ по устройству стыка колонны с плоскими стальными торцами необходимо соблюдать требования правил техники безопасности, предусмотренные СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве", ГОСТом 12.1.004-76 "Пожарная безопасность" а также требования настоящего раздела. При производстве работ надлежит соблюдать правила по технике безопасности, прилагаемые к конструкции по эксплуатации соответствующих механизмов к приспособлений.

5.2. К работам, связанным с приготовлением раствора и инъектированием стыков, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медико-цинское освидетельствование в соответствии с приказом № 700 Минздрава СССР от 19 июня 1984 года, обученные безопасным приемом работы и имеющие соответствующие удостоверения по технике безопасности.

5.3. Все рабочие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми отраслевыми нормами. Перечень индивидуальных средств защиты приведен в главе 3 настоящей операционно-технологической карты.

5.4. При работе с растворонасосом необходимо:

- не ранее одного раза в три месяца испытывать растворонасос и трубопроводы для подачи раствора гидравлическим давлением, превышающим в 1,5 раза рабочее;
- периодически проверять и удостоверить актами исправности предохранительных клапанов и манометров;
- следить за тем, чтобы рабочее давление не превышало величин указанных в паспорте.

5.5. О всех замеченных недостатках, которые могут привести к несчастному случаю и которые нельзя устранить своими силами, рабочие обязаны сообщить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

Подписано к печати 23.11.87 Зак. 177 Тир. 150 экз.
Ротапечатный участок треста Мосоргпромстрой

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Аннотация	I
1. Область применения	2
2. Технология производства работ, организация рабочего места и приемы труда	4
3. Машины, оборудование, механизмы и приспособления	13
4. Качество работ	15
5. Техника безопасности	16