

Документы Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору



Серия 03

Документы
межотраслевого применения по вопросам
промышленной безопасности и охраны недр

Выпуск 11

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТНЫХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ
УСТАНОВОК ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ**

РД 03-427-01

2009

Документы Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору

Серия 03

Документы
межотраслевого применения по вопросам
промышленной безопасности и охраны недр

Выпуск 11

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТНЫХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ
УСТАНОВОК ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ**

РД 03-427-01

Москва

ООО «НПЦ «Промышленная безопасность»

2009

ББК 33.18
М54

Ответственные разработчики:
А.И. Субботин, В.Д. Чигрин, А.И. Перепелицын, Л.А. Беляк

М54 **Методические указания по проведению экспертных обследований вентиляторных установок главного проветривания (РД 03-427-01). Серия 03. Выпуск 11 / Колл. авт. — М.: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Промышленная безопасность», 2009. — 84 с.**

ISBN 978-5-9687-0262-3.

Нормативно-технический документ Госгортехнадзора России Методические указания по проведению экспертных обследований вентиляторных установок главного проветривания, утвержденный постановлением Госгортехнадзора России от 20.12.01 № 61, разработан для реализации в горнодобывающих отраслях требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации «О применении технических устройств на опасных производственных объектах» от 25.12.98 № 1540

Требования документа обязательны для акционерных обществ, предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание, экспертное обследование вентиляторных установок главного проветривания предприятий по подземному способу добычи полезных ископаемых.

При проведении экспертных обследований следует также руководствоваться Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.98 № 64.

ББК 33.18

ISBN 978-5-9687-0262-3



© Оформление. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Промышленная безопасность», 2009

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Термины и определения | 6 |
| Принятые сокращения | 7 |
| 1. Общие положения | 8 |
| 1.1. Назначение и область применения | 8 |
| 1.2. Организация экспертного обследования | 9 |
| 1.3. Предъявляемая предприятием документация | 9 |
| 1.4. Этапы работы по обследованию ВУГП | 9 |
| 1.5. Оформление результатов экспертного обследования | 10 |
| 2. Технология обследования и оценка технического состояния ответственных элементов ВУГП | 12 |
| 2.1. Вибродиагностическое обследование и оценка технического состояния узлов механической части вентиляторов | 12 |
| 2.1.1. Основные понятия и определения | 12 |
| 2.1.2. Измерительно-регистрирующая аппаратура | 13 |
| 2.1.3. Проведение измерений | 18 |
| 2.1.4. Оценка интенсивности вибрации | 20 |
| 2.1.5. Периодичность проведения виброконтроля и анализ тенденций | 25 |
| 2.1.6. Оценка технического состояния ВУГП по параметрам вибрации | 26 |
| 2.1.7. Требования к операторам виброконтроля | 27 |
| 2.2. Технические требования по подготовке к проведению работ по дефектоскопии элементов ВУГП | 27 |
| 2.2.1. Общие требования | 27 |

| | |
|--|----|
| 2.2.2. Аппаратура контроля | 27 |
| 2.2.3. Требования безопасности | 28 |
| 2.3. Обследование состояния ответственных элементов и отдельных узлов оборудования ВУГП | 28 |
| 2.3.1. Основные положения | 28 |
| 2.3.2. Ультразвуковой контроль вала рабочего колеса с подшипниками качения и промежуточного вала | 29 |
| 2.3.3. Дефектоскопия валов с подшипниками скольжения | 30 |
| 2.3.4. Дефектоскопия анкерных болтов | 30 |
| 2.3.5. Ультразвуковая толщинометрия обшивок лопаток центробежных вентиляторов | 33 |
| 2.4. Обследование и оценка технического состояния электрооборудования ВУГП | 33 |
| 2.5. Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций | 35 |
| 3. Указания по ультразвуковой дефектоскопии лопаток осевых ВГП | 35 |
| 3.1. Основные исходные положения | 35 |
| 3.2. Технология проведения контроля лопаток | 37 |
| 3.2.1. Визуальный осмотр | 37 |
| 3.2.2. Ультразвуковой контроль | 37 |
| 3.2.3. Дефектоскопия лопаток ВГП типа ВОД-30М | 44 |
| 3.2.4. Дефектоскопия лопаток ВГП типа ВОД-40М | 46 |
| 3.2.5. Дефектоскопия лопаток ВГП типа ВОКД-3,6 | 46 |
| 3.2.6. Дефектоскопия лопаток ВГП типа ВОД-40 | 51 |
| Приложение 1. Рекомендуемая форма технического отчета | 54 |
| Приложение 2. Заключение экспертно-технической комиссии | 75 |
| Приложение 3. Журнал контроля интенсивности вибраций ВГП | 76 |
| Приложение 4. Формуляры контроля | 78 |

Утверждены
постановлением Госгортехнадзора
России от 20.12.01 № 61
Введены в действие с 01.04.02
постановлением Госгортехнадзора
России от 10.01.02 № 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ*

РД 03-427-01

Методические указания по проведению экспертных обследований (экспертизы промышленной безопасности) вентиляторных установок главного проветривания (далее — Методические указания) предназначены для определения технического состояния оборудования и элементов вентиляторных установок главного проветривания, определения их остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации.

Требования Методических указаний распространяются на вентиляторные установки главного проветривания, применяющиеся на предприятиях с подземным способом добычи полезных ископаемых в угольной и горнорудной отраслях промышленности.

В Методических указаниях рассмотрены общие положения, этапы работ по обследованию, технология обследования и оценка состояния элементов вентиляторных установок главного проветривания, порядок составления заключения экспертизы по результатам обследования.

* В разработке Методических указаний по проведению экспертных обследований вентиляторных установок главного проветривания принимали участие: Р.И. Чернов, В.И. Завгородний (НЦ ВостНИИ); А.И. Петрачков, Б.Т. Смердин, В.В. Васенин, Б.Л. Герике (АО «Сибэнергочермет»); Ю.М. Казин, Л.А. Беляк (Госгортехнадзор России).

При разработке настоящих Методических указаний использован опыт проведения ревизии и наладки оборудования вентиляторных установок, экспертизы отдельных элементов установок, ответственных узлов и деталей.

В настоящие Методические указания будут вноситься соответствующие изменения и дополнения по мере накопления опыта их использования.

Замечания и предложения заинтересованных специалистов, предприятий и организаций по настоящим Методическим указаниям следует направлять в Управление по надзору в угольной промышленности Госгортехнадзора России*.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. **Обследование конструкций** — комплекс инженерно-технических работ по сбору данных о техническом состоянии конструкций, необходимых для оценки технического состояния, разработки проекта восстановления их несущей способности, усиления или реконструкции.

2. **Натурное освидетельствование конструкций** — осмотр и обмер конструкций в натуральных условиях с применением в необходимых случаях специальных приборных методов в целях выявления в конструкциях отклонений от конструкторской (проектной) документации, дефектов и повреждений.

3. **Проба** — фрагмент конструкции, отобранный из ее характерного участка, предназначенный для изготовления из него стандартных образцов в целях определения служебных свойств материала.

4. **Неработоспособное состояние конструкции** — состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не со-

* Указами Президента Российской Федерации от 09.03.04 № 314 и от 20.05.04 № 649 функции Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора России) переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору). (Примеч. изд.)

ответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

5. **Предельное состояние** — состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

6. **Отказ** — нарушение работоспособного состояния объекта вследствие порчи.

7. **Критический дефект** — дефект, при котором использование оборудования по назначению практически невозможно или недопустимо в соответствии с требованиями безопасности.

8. **Значительный дефект** — дефект, который существенно влияет на использование оборудования по назначению и (или) на его долговечность, но не является критическим.

9. **Главная вентиляторная установка** — вентиляционный комплекс, включающий два вентиляторных агрегата, один из которых является резервным, с присоединенными к ним входными и выходными элементами: подводящим каналом, диффузором, выходной частью и вспомогательными устройствами для переключения и реверсирования воздушной струи, приводными электродвигателями, звукопоглощающим устройством, зданием вентиляторной установки.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- БЦО — блок цифрового отсчета
- ВРЧ — временная регулировка частоты
- КОП — контрольный образец предприятия
- НТД — нормативно-техническая документация
- ПЭП — пьезоэлектрический преобразователь
- СКЗ — среднеквадратическое значение
- СО — стандартный образец
- СОП — стандартный образец предприятия
- УЗ — ультразвук, ультразвуковой
- УЗК — ультразвуковой контроль
- ФК — формуляры контроля

ВГП — вентилятор главного проветривания
ВУГП — вентиляторная установка главного проветривания
ЭЛТ — электронно-лучевая трубка
ЭТК — экспертно-техническая комиссия

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения

1.1.1. Настоящие Методические указания по проведению экспертных обследований вентиляторных установок являются руководящим документом при проведении обследований ВУГП, устанавливают необходимые методы и объемы обследований в целях определения возможности их дальнейшей безопасной и безаварийной эксплуатации.

1.1.2. Действие Методических указаний распространяется на осевые и центробежные вентиляторы главного проветривания.

1.1.3. Экспертное обследование ВУГП — это комплекс работ по техническому диагностированию для оценки реального состояния механизмов и узлов, отработавших расчетный срок службы. Основное назначение технического диагностирования состоит в определении возможности дальнейшей эксплуатации ВУГП.

1.1.4. Экспертное обследование ВУГП не заменяет проводимых в установленном порядке технического обслуживания, ревизий и наладки оборудования.

1.1.5. Экспертное обследование ВУГП проводится по окончании нормативного срока службы, а в дальнейшем не реже одного раза в семь лет. За нормативный срок службы следует принимать:

20 лет — для ВУГП с диаметром рабочего колеса вентилятора до 2500 мм;

25 лет — для ВУГП с диаметром рабочего колеса вентилятора от 2500 мм до 3150 мм;

30 лет — для ВУГП с диаметром рабочего колеса вентилятора более 3150 мм.

1.2. Организация экспертного обследования

1.2.1. Экспертное обследование ВУГП осуществляется в порядке, определяемом Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246–98), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.98 № 64, зарегистрированными распоряжением Минюста России от 08.12.98, регистрационный № 1656.

1.2.2. В течение всего периода экспертного обследования должны приниматься необходимые меры, обеспечивающие безопасное ведение работ, а также выполнение работ в полном объеме.

1.2.3. Специалисты, проводящие экспертное обследование, должны быть проинструктированы по правилам техники безопасности в необходимом объеме.

1.3. Предъявляемая предприятием документация

Для проведения обследования необходима следующая документация:

документы завода-изготовителя на вентиляторы;

отчеты по ревизиям и наладкам главной вентиляторной установки шахты за последние пять-шесть лет;

эксплуатационная документация, в том числе содержащая данные об осмотрах, ремонтах, о ранее проведенных экспертных обследованиях;

чертежи узлов и их элементов, которые будут подвергаться техническому диагностированию;

акты расследования аварий за последние пять лет;

заключения по дефектоскопии и вибродиагностике по результатам предыдущего обследования.

1.4. Этапы работы по обследованию ВУГП

1.4.1. Анализ технической документации.

1.4.2. Проведение предварительного обследования.

При предварительном обследовании проводятся инструментальные замеры уровня вибрации в соответствии с разделом 2.1 настоящих Методических указаний, дается оценка состоянию агрегатов и их фундаментов. При выявлении в результате предварительного обследования несоответствий ВУГП требованиям НТД шахтой должны быть приняты меры к устранению отклонений в сроки, согласованные со специализированной организацией, проводящей обследование, и территориальным органом Госгортехнадзора России.

1.4.3. Составление программы работ по экспертному обследованию ВУГП с учетом анализа технической документации и результатов предварительного обследования. Программа работ утверждается главным инженером шахты.

1.4.4. Проведение технического диагностирования в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

1.4.5. Оформление технического отчета по результатам экспертного обследования ВУГП.

1.4.6. Оформление заключения с оценкой состояния ВУГП экспертно-технической комиссией.

1.5. Оформление результатов экспертного обследования

1.5.1. По результатам обследования специализированная организация, проводившая обследование, оформляет технический отчет, в котором дается оценка состояния ВУГП.

Рекомендуемая форма технического отчета приведена в приложении 1.

Технический отчет должен содержать:

заключение по вибродиагностике вентилятора;

заключение по визуальному осмотру и дефектоскопии ответственных элементов вентилятора;

копию акта последних контрольных испытаний ВУГП;

ведомость дефектов по результатам проведенного обследования;

выводы и рекомендации специалистов, проводящих обследование.

Технический отчет утверждается главным инженером организации, проводившей экспертное обследование.

1.5.2. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации ВУГП, отработавшей нормативный срок службы, ее отдельных элементов, узлов и механизмов выдается ЭТК на основании анализа выявленных дефектов, их вида и влияния на эксплуатационные характеристики вентиляторов.

Основным фактором при оценке технического состояния вентиляторов главного проветривания является уровень вибрации вентилятора в системе «ротор-фундамент».

ЭТК может рекомендовать руководству шахты принять решение об остановке вентилятора на капитальный ремонт, о реконструкции или его замене, если при неоднократных балансировках и наладках не удалось обеспечить поддержание вибрационного уровня в границах, обусловленных эксплуатационными нормами.

1.5.3. В отдельных случаях в целях проведения дополнительных исследований, расчетов, испытаний, ремонтов элементов ВУГП ЭТК может привлекать компетентных специалистов соответствующих организаций.

1.5.4. ЭТК устанавливает срок очередного экспертного обследования.

В необходимых случаях ЭТК может сократить нормативные сроки эксплуатации до проведения очередных работ по техническому обслуживанию и ремонту отдельных элементов ВУГП, а также сократить срок эксплуатации до очередного экспертно-технического обследования с учетом технического состояния оборудования ВУГП.

1.5.5. Заключение ЭТК о возможности дальнейшей эксплуатации ВУГП с указанием мероприятий по устранению выявленных дефектов и сроков выполнения работ, даты очередного экспертного обследования, сокращению нормативных сроков проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту отдельных элементов вентилятора утверждается главным механиком объедине-

ния (акционерного общества, концерна), а на самостоятельных предприятиях, не входящих в объединения, — директором шахты.

Рекомендуемая форма Заключения экспертно-технической комиссии приведена в приложении 2.

1.5.6. Заключение экспертно-технической комиссии должно храниться с технической документацией ВУГП до окончания ее эксплуатации.

1.5.7. В случаях когда среди членов ЭТК на стадии утверждения заключения имеются разногласия, решение принимается председателем по согласованию с большинством членов ЭТК.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВУГП

2.1. Вибродиагностическое обследование и оценка технического состояния узлов механической части вентиляторов

2.1.1. Основные понятия и определения

Из возможных измеряемых значений (амплитуда перемещений S_a , эффективная скорость колебаний $V_{эф}$, ускорение) для оценки технического состояния рекомендуется использовать скорость колебаний (скорость вибрации) $V_{эф}$ (мм/с), поскольку этот параметр наиболее полно характеризует энергию колебательного процесса.

Максимальное значение эффективной скорости вибрации, измеренное на функционально важной точке машины (в особенности на подшипниках), называется интенсивностью вибрации. Она является показателем опасности вибрации и позволяет оценить механические повреждения, возникшие в машине.

Из рассмотрения подобия в механике следует, что аналогичные друг другу машины, сгруппированные по мощности на валу,

создают механические колебания, которые в первом приближении можно оценить как эквивалентные. Это основополагающее допущение взято за принцип деления интенсивности вибрации на качественные интервалы для различных групп машин.

На основе результатов только широкополосных измерений (например, в диапазоне 10–1000 Гц) нельзя обнаружить изменения состояния машинного оборудования до того как увеличивающаяся амплитуда определенной гармоники достигнет уровня составляющей с самой большой амплитудой (обычно на частоте вращения ротора) в рассматриваемом частотном диапазоне.

Путем же сравнения спектров механических колебаний опор электродвигателя и вентилятора (рис. 1) можно своевременно обнаружить изменения технического состояния оборудования по увеличению уровня одной из компонент колебательного процесса. Это связано с тем, что различным конкретным дефектам соответствуют определенные комбинации различных гармоник в общем спектре вибронагруженности (табл. 1).

2.1.2. Измерительно-регистрирующая аппаратура

Измерительно-регистрирующая аппаратура, которая состоит из измерительного преобразователя (датчика), усилительного преобразователя и показывающего прибора, должна отвечать следующим требованиям:

измерительный преобразователь должен быть избирательным по направлению измерений (коэффициент искажения не более 5 %);

соотношение массы измерительного преобразователя и местной колеблющейся массы объекта исследования не должно превышать 10 %;

предел погрешности измерительно-регистрирующего тракта не должен превышать 10 % (в частотном диапазоне 10–1000 Гц не должен превышать 2 %);

частотный диапазон должен охватывать все частотные компоненты, имеющие решающее значение для оценки интенсивности вибрации (не уже чем 2–1000 Гц, предпочтительно — 1–10 000 Гц);

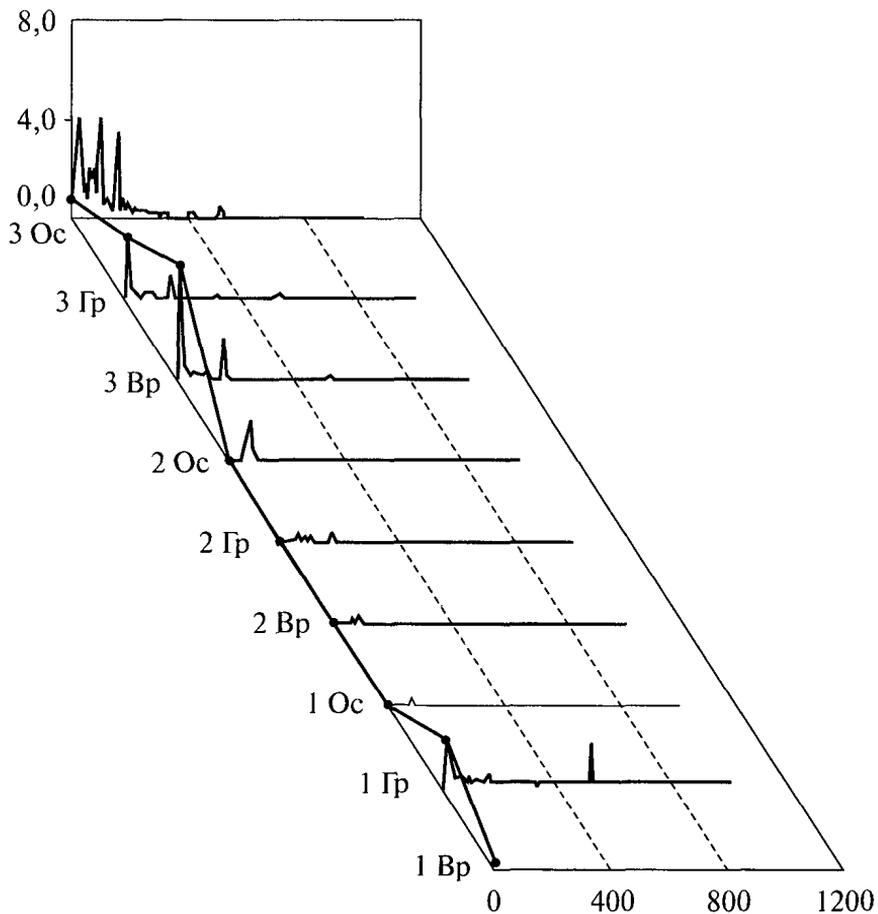


Рис. 1. Спектры механических колебаний опор электродвигателя и вентилятора

**Идентификация механических колебаний
(вероятные причины колебаний в спектре вибронгруженности)**

| Причина возникновения колебаний | Частоты соответствующих колебаний | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|--------|--------|--------|---------------|------------|
| | $<0,4f_p$ | $(0,4-0,5)f_p$ | $(0,5-1,0)f_p$ | f_p | $2f_p$ | nf_p | Разные | Очень высокие | $(1-2)f_c$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дисбаланс | | | | x | 0 | 0 | | | |
| Расцентровка | | | | x | x | 0 | | | |
| Перекося фундамента | | 0 | | x | 0 | 0 | | | |
| Перекося корпуса подшипника | 0 | 0 | 0 | x | 0 | | | | |
| Осевое биение ротора | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | | | |
| Дефекты подшипника качения | | | | | | | x | 0 | |
| Дефекты упорного подшипника | | x | x | x | x | | | | |

Окончание табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Увеличенные зазоры в подшипниковых узлах | | | | x | x | x | | | |
| Электромагнитная асимметрия ротора | x | | | | | | | | |
| Фазовая асимметрия | | | | | | | | | x |
| Резонансы | В зависимости от конструкции | | | | | | | | |
| Аэродинамические силы | | | | 0 | | x | | 0 | |
| Дефекты подшипников скольжения | | x | | | | | | | |

Примечание: x — характерная частота колебаний; 0 — частоты колебаний, которые могут возникнуть дополнительно к характерным частотам; f_p — частота вращения ротора; f_c — частота тока в сети.

динамический диапазон должен охватывать все возможные значения амплитуд отдельных компонентов (не уже чем 0–200 мм/с);
показывающий (регистрирующий) прибор должен иметь квадратическую характеристику для отображения СКЗ скорости вибрации;
иметь возможность узкополосного анализа спектра вибрационных процессов аппаратурным или алгоритмическим (на основе быстрого преобразования Фурье) методами;

иметь возможность накапливать информацию об измеренных процессах для дальнейшей передачи в персональный компьютер и отображения ее на твердых носителях;

климатическое исполнение должно соответствовать условиям проведения измерений.

Этим требованиям отвечают следующие комплексы вибродиагностической аппаратуры:

анализаторы CUO60 или «Топаз» с системой прогнозируемого обслуживания «Диамант» (Диамех, Россия);

анализаторы DC-7B или WATCHMAN с экспертной диагностической системой ExpertALERT (DLI, США);

анализатор 2400 с экспертной системой MasterTREND (CSI, США);

анализатор Microlog 6100 с диагностической системой PRISM2 (Palomar, США);

анализатор CF-1200 (ONO SOKKI, Япония);

система COMPASS (B&K, Дания).

Для анализа технического состояния подшипников качения могут быть использованы:

анализатор «Кварц» или коллектор данных «Малахит» с системой прогнозируемого обслуживания «Диамант» (Диамех, Россия);
прибор АЛ-2-3 (ПКФ ЭП, Россия);

анализатор ударных импульсов А2011 (SPM, Швеция);

сборщик данных VIBROTIP (Pruftechnik, Германия).

Могут быть использованы и другие аппаратурно-программные комплексы, отвечающие вышеперечисленным требованиям.

2.1.3. Проведение измерений

Перед назначением контрольных точек необходимо снять контурную характеристику для выявления наиболее информативных точек, то есть таких, в которых регистрируемый сигнал имеет наибольшую величину. Контрольные точки указываются на кинематической схеме контроля (пример их размещения указан на рис. 2) и должны быть четко помечены на корпусе обследуемой машины, чтобы все измерения проводить в одном и том же месте. Это связано с тем, что если путь распространения механических колебаний от точки возбуждения (вала, шестерни и т.д.) до точки регистрации не имеет идентичного коэффициента затухания, то дефекты одинакового характера могут создавать различные по форме и амплитуде сигналы на измерительном преобразователе и, следовательно, могут быть причиной различных интерпретаций и заключений. При этом следует назначать контрольные точки на корпусах вдали от ребер жесткости, а также местных концентраторов напряжений и деформаций, где происходит сильное искажение сигналов.

Параметры вибрации должны измеряться на всех подшипниковых опорах в трех ортогональных направлениях по отношению к геометрической оси ВГП: вертикальном, горизонтальном и осевом.


Вертикальная компонента вибрации должна измеряться на верхней части крышки подшипника над серединой длины его вкладыша.

Горизонтальная компонента вибрации должна измеряться напротив середины длины вкладыша подшипника на верхней крышке в непосредственной близости от горизонтального разъема.


Осевая компонента вибрации должна измеряться напротив середины толщины вкладыша подшипника на торце верхней крышки в непосредственной близости от горизонтального разъема.

Если верхняя крышка подшипника не имеет жесткой связи с вкладышем или имеются другие конструктивные особенности, препятствующие установке датчика в точках, указанных выше, допускается проводить измерения параметров вибрации в других точ-

Осевой вентилятор

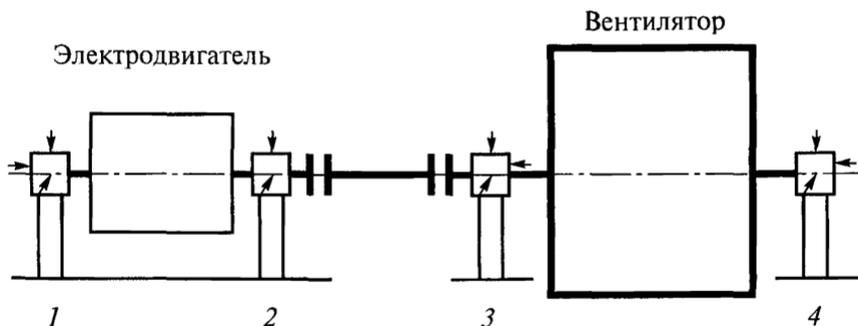

Центробежный вентилятор

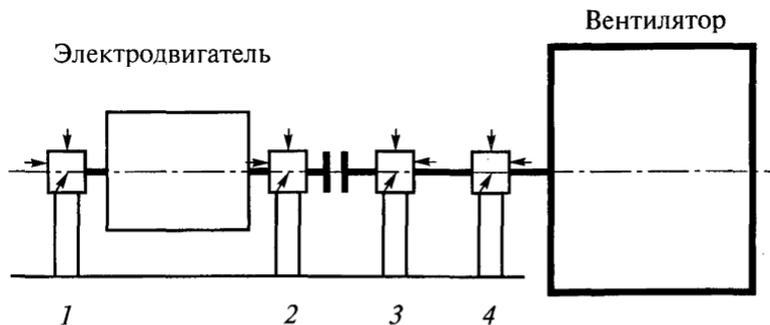

1, 2, 3, 4 — номера опор

→ ↙ — точки установки датчиков

Рис. 2. Кинематическая схема контроля

ках корпуса подшипника, жестко связанных с опорной частью вкладыша и не имеющих резонансов в диапазоне частот 10–1000 Гц.

Время наблюдения за результатом измерений каждой из компонент на каждой контрольной точке должно быть не менее 30 с. Число отсчетов результата измерения СКЗ скорости вибрации — не менее трех.

2.1.4. Оценка интенсивности вибрации

2.1.4.1. В качестве нормируемого параметра вибрации устанавливается среднеквадратическое значение скорости вибрации в рабочей полосе частот 10–100 Гц. Если вибрационные процессы представлены сложными колебаниями в диапазоне от 2 до 10 Гц, то вводится дополнительное условие по ограничению размаха колебаний $2S_a$.

Техническое состояние ВГП оценивается по наибольшему значению одной из компонент вибрации, измеренной по п. 2.1.3.

2.1.4.2. Интервалы интенсивности вибрации для оценки общего состояния ВГП приведены в табл. 2 и 3.

Группа I — электродвигатели, жестко соединенные с исполнительной машиной, мощностью до 150 кВт.

Группа II — средние машины мощностью до 300 кВт только с вращающимися элементами, установленные на специальных фундаментах.

Таблица 2

Предельные значения интенсивности вибрации для механического оборудования

| Группа машин | Класс оценки $V_{эф}$, мм/с | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Хорошо | Удовлетворительно | Допустимо | Недопустимо |
| I | <0,7 | 0,7–1,8 | 1,8–4,5 | >4,5 |
| II | <1,1 | 1,1–2,8 | 2,8–7,1 | >7,1 |
| III | <1,8 | 1,8–4,5 | 4,5–11,0 | >11,0 |
| IV | <2,8 | 2,8–7,1 | 7,1–18,0 | >18,0 |

Таблица 3

**Предельные значения интенсивности вибрации
для электрических машин**

| СКЗ скорости вибрации, мм/с | Оценка технического состояния | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | Высота оси вращения электродвигателя H , мм | | |
| | $80 < H \leq 132$ | $132 < H \leq 225$ | $225 < H \leq 400$ |
| Менее 1,8 | Допустимо после ремонта | Допустимо после ремонта | Допустимо после ремонта |
| От 1,8 до 2,8 | Удовлетвори- тельно | | |
| От 2,8 до 4,5 | Допустимо | Удовлетвори- тельно | |
| От 4,5 до 7,1 | Предельно допустимо | Допустимо | Удовлетвори- тельно |
| От 7,1 до 11,2 | Недопустимо | Предельно допустимо | Допустимо |
| От 11,2 до 18,0 | | Недопустимо | Предельно допустимо |
| Более 18,0 | | | Недопустимо |

Группа III — мощные машины мощностью свыше 300 кВт только с вращающимися элементами, установленные на высокосо-
гласованных, жестких или тяжелых фундаментах.

Группа IV — мощные машины мощностью свыше 300 кВт толь-
ко с вращающимися элементами, установленные на низкосо-
гласованных фундаментах.

Согласно расчетам, вентиляторы диаметром до 3 м относят-
ся к IV группе машин, а вентиляторы диаметром свыше 3 м —
к III группе машин.

Приемка ВГП из монтажа и ремонта допускается, если вертикальная и горизонтальная составляющие интенсивности вибрации на опорах не превышают 1,8 мм/с, а осевая компонента — не более 2,8 мм/с (оценка технического состояния «хорошо»). При наличии составляющих в частотном диапазоне от 2 до 10 Гц размах радиальных колебаний не должен превышать 0,65 мм, а осевых — 0,1 мм.

Длительная эксплуатация ВГП допускается при величине радиальных составляющих интенсивности вибрации подшипниковых опор, не превышающих 4,5 мм/с, и осевой — 7,1 мм/с (оценка уровня технического состояния «удовлетворительно»). При наличии составляющих в частотном диапазоне от 2 до 10 Гц длительная эксплуатация допускается при величине размаха радиальных колебаний, не превышающей 0,1 мм, а осевых — 0,25 мм.

Не допускается длительная работа ВГП при интенсивности радиальной составляющей интенсивности вибрации хотя бы одного подшипникового узла свыше 7,1 мм/с, а осевой — 11,2 мм/с (оценка уровня технического состояния «допустимо»). Дополнительным условием является ограничение размаха радиальных колебаний величиной 0,25 мм, а осевых — 0,40 мм. При превышении этого нормативного значения необходимо планировать остановку ВГП для проведения ремонтных работ в целях устранения причин повышенной вибрации.

Не допускается работа ВГП при интенсивности радиальной составляющей интенсивности вибрации хотя бы одного подшипникового узла свыше 11,2 мм/с, а осевой — 18 мм/с (оценка уровня технического состояния «недопустимо»). При наличии низкочастотных составляющих (в диапазоне 2–10 Гц) не допускается эксплуатация при величине размаха радиальных колебаний более 0,40 мм, а осевых — 0,63 мм.

2.1.4.3. Допустимые уровни отдельных гармоник в спектре вибронгруженности.

По аналогии с ограничителями уровней интенсивности вибрации (10–1000 Гц) при широкополосном измерении механических колебаний вводятся ограничения для отдельных спектральных ком-

понент, что связывается с различным уровнем опасности возникновения аварийного отказа оборудования от различных его дефектов. Такие спектральные ограничения называются опорными спектральными масками (рис. 3).

Для опорных спектральных масок вводятся две границы — «предупреждение» и «тревога».

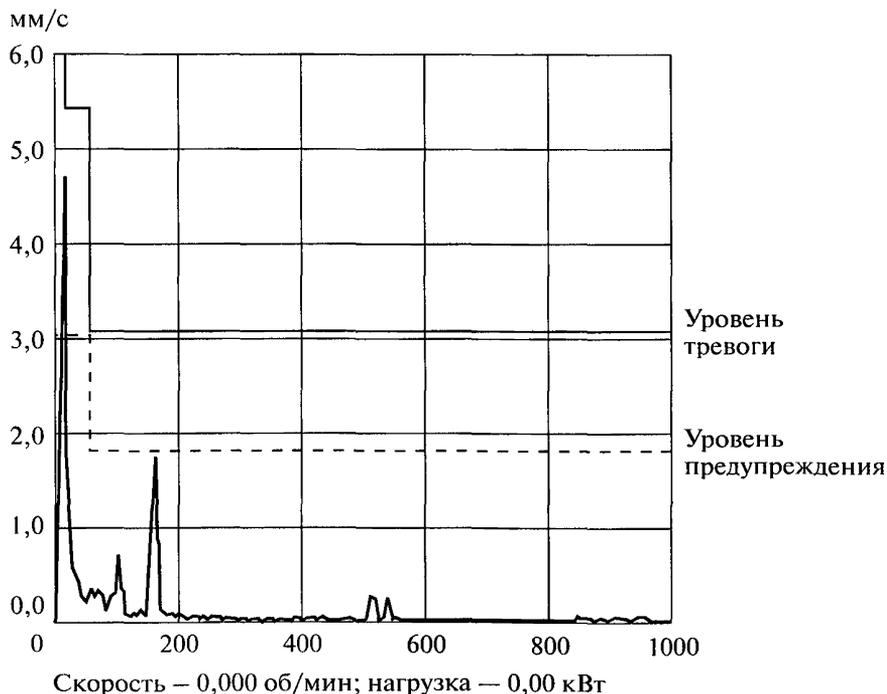


Рис. 3. Опорные спектральные маски

Граница «предупреждение» для составляющих на частоте вращения ротора соответствует нижней границе класса «допустимо» для каждой группы машин (табл. 2), а граница «тревога» вводится для этих составляющих умножением величины границы «предупреждение» на 1,6. Границы «предупреждение» и «тревога» для субгармоник и обертонов вводятся в долях от границ маски на частоте вращения ротора (табл. 4), а для общего уровня интенсивности вибрации границы определяются как СКЗ всех компонентов опорной спектральной маски.

Как видно из табл. 4, граница «тревога» для общего уровня интенсивности механических колебаний оставляет небольшой резерв времени для принятия решения об остановке ВУГП для ремонта.

Таблица 4

**Опорные маски для оценки степени опасности
спектральных составляющих механических колебаний**

| Спектральные компоненты | Группа машин | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|---------|-----------------------|---------|
| | II ($V_{ЭФ}$, мм/с) | | III ($V_{ЭФ}$, мм/с) | | IV ($V_{ЭФ}$, мм/с) | |
| | Предупреждение | Тревога | Предупреждение | Тревога | Предупреждение | Тревога |
| Общий уровень | 3,6 | 6,5 | 5,8 | 10,3 | 9,2 | 16,4 |
| Субгармоники | 1,1 | 2,3 | 1,8 | 3,6 | 2,8 | 5,7 |
| f_p | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 7,2 | 7,1 | 11,4 |
| $(2-3)f_p$ | 1,7 | 3,4 | 2,7 | 5,4 | 4,3 | 8,6 |
| $>3f_p$ | 1,1 | 2,3 | 1,8 | 3,6 | 2,8 | 5,7 |

Нижний предел (граница «предупреждение») опорной спектральной маски определяет границу учитываемого динамического диапазона. Это значит, что изменение амплитуд спектральных составляющих ниже этого предела не вызывает опасных последствий.

2.1.5. Периодичность проведения виброконтроля и анализ тенденций

Результаты замеров уровня вибрации при периодическом контроле должны быть занесены в журнал контроля интенсивности вибраций ВГП (приложение 3).

При оценке интенсивности вибрации ВГП «хорошо» периодичность виброконтроля устанавливается один раз в два года и совмещается с проведением ревизии и наладки ВГП.

При оценке интенсивности вибрации ВГП «удовлетворительно» периодичность виброконтроля устанавливается один раз в год.

При оценке интенсивности вибрации ВГП «допустимо» периодичность виброконтроля назначается оператором виброконтроля в целях получения данных временного изменения уровня вибронегруженности для анализа и прогнозирования технического состояния ВГП.

При интенсивности вибрации ВГП, достигающей верхней границы оценки «допустимо», должно быть проведено вибродиагностическое обследование со снятием временных и спектральных характеристик, что позволит выявить возможные причины возникновения повышенного уровня вибронегруженности. Если одна из спектральных компонент или общий уровень вибронегруженности достигнет границы «тревога» опорной спектральной маски, необходимо планировать остановку ВГП для проведения ремонтных работ.

Рекомендуется проводить вибродиагностическое обследование перед (для определения возможного и необходимого объема ремонтных работ) и после (для определения качества выполненных работ и получения уточненных опорных спектральных характеристик) капитального ремонта ВГП.

2.1.6. Оценка технического состояния ВУГП по параметрам вибрации

По результатам вибродиагностического обследования ВУГП выдается заключение, содержащее оценку технического состояния с указанием возможных дефектов (при оценках технического состояния «допустимо» и «недопустимо»), повлекших за собой повышение уровня интенсивности вибрации.

Оценки соответствуют следующему техническому состоянию:

«хорошо» — сборка узлов вентилятора оптимальна, вероятность появления дефектов на протяжении длительной эксплуатации минимальна ($V_{\text{эф}} < 1,8$ мм/с, $S_a < 0,04$ мм);

«удовлетворительно» — сборка узлов обеспечивает минимальную вероятность появления эксплуатационных дефектов на протяжении межремонтного пробега ($1,8$ мм/с $< V_{\text{эф}} < 4,5$ мм/с, $0,04$ мм $< S_a < 0,1$ мм);

«допустимо» — повышенная вероятность преждевременного выхода узла из строя, вентиляторная установка требует ремонта, повышенный уровень механических колебаний должен быть устранен ($4,5$ мм/с $< V_{\text{эф}} < 11,2$ мм/с, $0,1$ мм $< S_a < 0,25$ мм);

«недопустимо» — дальнейшая эксплуатация может привести к аварийному отказу ВГП ($V_{\text{эф}} > 11,2$ мм/с, $S_a > 0,25$ мм).

В заключении должны быть указаны:

дата измерения, фамилии лиц и наименование организации, проводивших измерения;

рабочие параметры ВГП, при которых проводились измерения (производительность, статическое давление перед рабочим колесом, потребляемая мощность, частота вращения ротора приводного двигателя), необходимые для определения рабочей точки;

схема контрольных точек;

значения интенсивности вибраций подшипниковых опор, полученные при измерении;

сведения об использованных аппаратурных и программных средствах.

2.1.7. Требования к операторам виброконтроля

Операторы виброконтроля должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке.

2.2. Технические требования по подготовке к проведению работ по дефектоскопии элементов ВУГП

2.2.1. Общие требования

Подготовительные работы проводят по плану, утвержденному главным механиком шахты.

Детали, представленные на контроль, должны быть тщательно очищены от пыли и грязи. Поверхность детали в зоне контроля должна быть зачищена до шероховатости, соответствующей требованиям настоящих Методических указаний. Она оценивается визуально, путем сравнения с поверхностью контрольного образца.

Освещенность контролируемых поверхностей при визуальном контроле должна быть достаточной для надежного выявления дефектов, но в любом случае не менее 300 лк.

Дефектоскопическая аппаратура должна быть обеспечена электрическим питанием напряжением 220 В.

В случае колебания напряжения в сети $\pm 5\%$ от номинала дефектоскоп следует подключить через стабилизатор.

2.2.2. Аппаратура контроля

Для контроля сплошности металла оборудования ВУГП применяют серийные УЗ дефектоскопы типа ДУК-6БПМ, УД-11ПУ, УД2-12. Использование дефектоскопов других типов допускается, если их технические характеристики не уступают характеристикам указанных выше дефектоскопов.

Для определения толщины металла элементов вентилятора применяют ультразвуковые толщиномеры типов УТ-93П, «Кварц-15», УТ-91П.

2.2.3. Требования безопасности

Перед любым включением дефектоскопа его необходимо заземлить. Заземление должно осуществляться посредством специальной отдельной жилы (медный провод сечением не менее 1,5 мм²), которая не должна служить проводником тока. Использование для этой цели нулевого провода непосредственно у электроприемника запрещается.

Подключение дефектоскопа к электрической сети и отключение от нее производится дежурным электрослесарем.

При работе внутри кожуха, обтекателя, обода рабочего колеса вентилятора с использованием аппаратуры ультразвукового контроля напряжение питания должно быть не более 12 В.

При осуществлении контроля должны выполняться все действующие на предприятии правила по технике безопасности.

К работе по ультразвуковому контролю допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в соответствии с порядком, установленным на предприятии. Проведение инструктажа фиксируется в специальном Журнале инструктажа по технике безопасности.

2.3. Обследование состояния ответственных элементов и отдельных узлов оборудования ВУГП

2.3.1. Основные положения

Обследование состояния ответственных элементов оборудования ВУГП включает в себя визуальный осмотр, визуально-оптическую, ультразвуковую дефектоскопию и толщинометрию деталей вентилятора.

Визуальному осмотру подлежат:

- сварные швы рам, кожухов и других металлоконструкций;
- подшипниковые узлы;
- рабочие колеса осевых и центробежных вентиляторов;
- лопатки направляющих и спрямляющих аппаратов;
- лопатки центробежных вентиляторов.

Визуальный осмотр проводится невооруженным глазом. Оpozнание отдельных мелких дефектов рекомендуется вести с помощью лупы с увеличением до семикратного.

Для уточнения наличия дефектов рекомендуется применять капиллярные или магнитные методы контроля. Технологии проведения контроля данными методами приведены в соответствующих инструкциях.

Ультразвуковой дефектоскопии подлежат:

- вал рабочего колеса;
- промежуточный вал;
- анкерные болты вентиляторов;
- лопатки рабочих колес.

Ультразвуковой толщинометрии подлежат лопатки рабочих колес центробежных вентиляторов.

2.3.2. Ультразвуковой контроль вала рабочего колеса с подшипниками качения и промежуточного вала

Перед проведением контроля шахты проводятся следующие подготовительные работы. Демонтируют промежуточный вал и укладывают на подставки. С дальней от электродвигателя стороны вала рабочего колеса снимают торцевую крышку подшипника. Торцы вала зачищаются металлическими щетками, а затем наждачной бумагой до шероховатости не хуже Rz 40.

Контроль валов ведется на частоте 2,5 МГц. При прозвучивании толщины более 260 мм рекомендуется частота 1,8 МГц.

Для контроля используются нормальные ПЭП. Рекомендуются искатели дополнить насадками с углом ввода 4 и 6.

Настройка дефектоскопа производится на испытательном образце в виде цилиндра $\varnothing 60-100$ мм и длиной 1000 мм, имеющем искусственные дефекты площадью:

- 7 мм² — на расстоянии 100 мм;
- 50 мм² — на расстоянии 400 мм;
- 80 мм² — на расстоянии 700 мм.

Для определения контролируемых параметров дефектоскопа и ПЭП используются стандартные образцы № 1, 2, 3.

Установленную чувствительность с помощью СО № 1 переводят в условную чувствительность, что в дальнейшем будет служить для настройки чувствительности прибора.

Контроль осуществляется путем постепенного обвода ПЭП по периметру торца вала с удалением от его края по радиусу на 5–10 мм с шагом сканирования не более 0,5 диаметра пьезопластин ПЭП. Скорость сканирования должна быть в пределах 50–150 мм/с.

Схемы прозвучивания валов приведены на рис. 4 и 5.

Недопустимыми дефектами считаются выходящие на поверхность поперечные и наклонные трещины.

Вопрос о дальнейшей эксплуатации детали после устранения обнаруженного дефекта (за исключением трещины) решается ЭТК на основании данных о размерах, форме и местоположении дефекта.

2.3.3. Дефектоскопия валов с подшипниками скольжения

Валы рабочих колес шахтных вентиляторов главного проветривания с подшипниками скольжения подвергаются дефектоскопии в местах сопряжений подшипниковых шеек и галтелей вала.

Контроль галтелей шеек валов проводится методом капиллярной дефектоскопии (цветной вариант).

Недопустимыми дефектами считаются поперечные трещины на галтелях, указывающие на усталость металла в зоне перехода.

2.3.4. Дефектоскопия анкерных болтов

Контроль проводится ультразвуковым методом с применением стандартного прямого преобразователя с рабочей частотой 5 МГц.

Прозвучивание проводится продольными волнами со стороны торца анкерного болта.

Настройку чувствительности и скорости развертки дефектоскопа проводят на специальном контрольном образце, представляющем собой анкерный болт с искусственным дефектом типа надреза (пропила) глубиной 2 мм, шириной не более 1,5 мм, нанесенного от торца на расстоянии, равном длине резьбы.

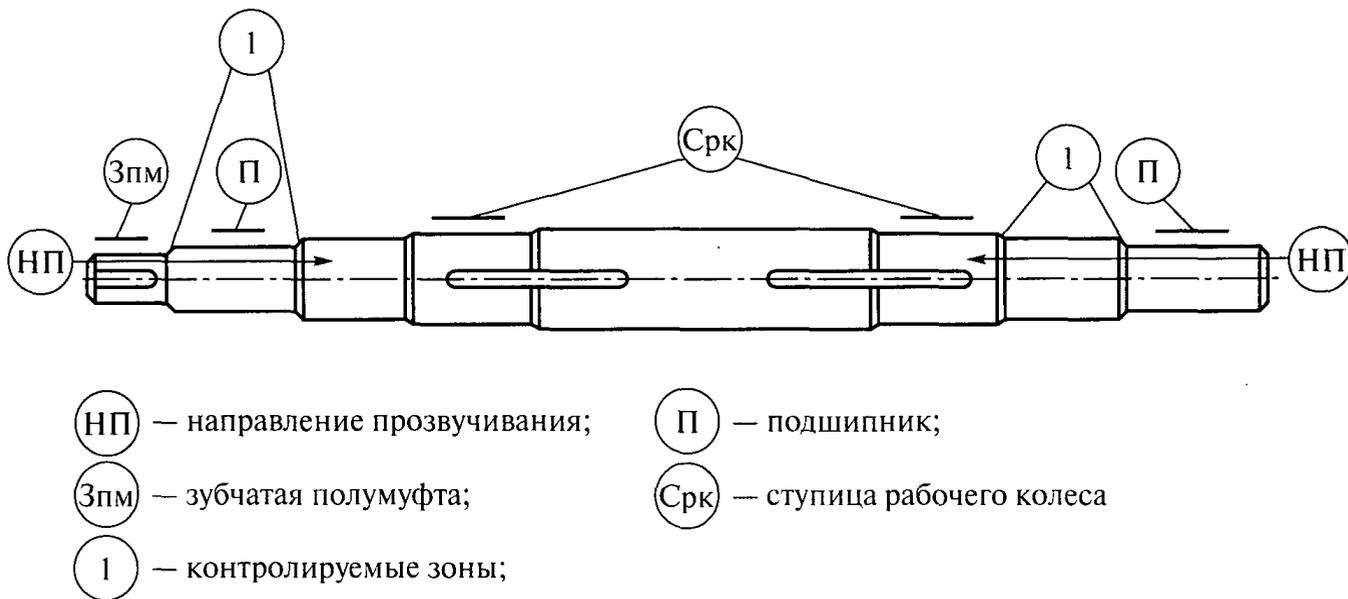


Рис. 4. Схема прозвучивания вала рабочего колеса

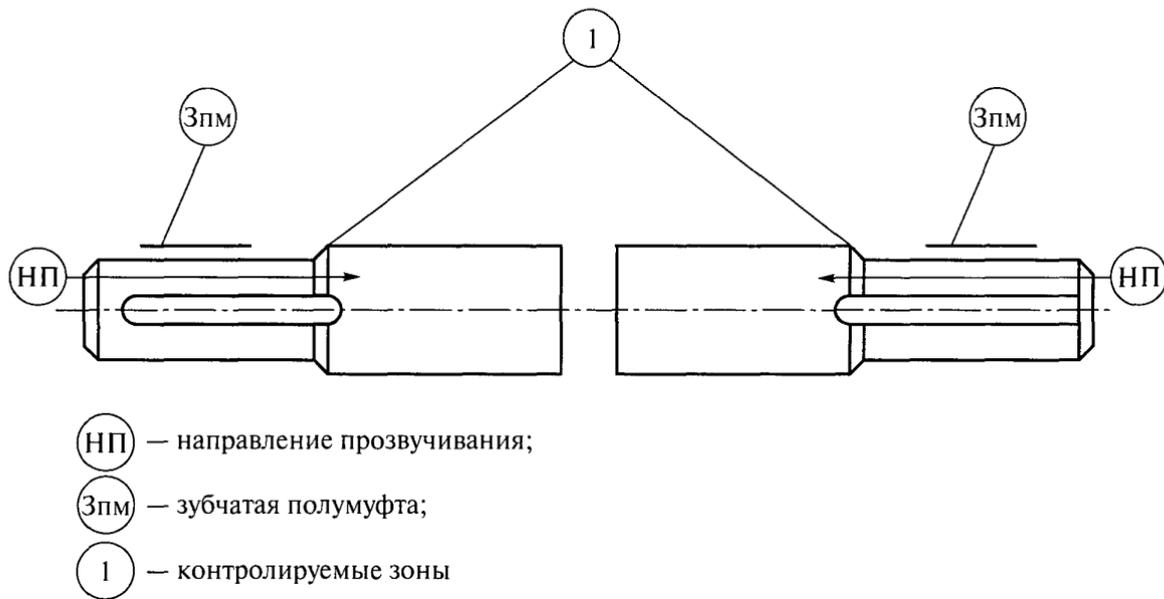


Рис. 5. Схема прозвучивания промежуточного вала

Если амплитуда сигнала от дефекта на контролируемом анкерном болте равна или превышает амплитуду сигнала от искусственного дефекта на контрольном образце, болт считается бракованным.

2.3.5. Ультразвуковая толщинометрия обшивок лопаток центробежных вентиляторов

Величину абразивного износа обшивок лопаток на рабочих колесах центробежных вентиляторов контролируют ультразвуковыми толщиномерами, указанными в п. 1.7.2 настоящих Методических указаний.

Контроль осуществляется на каждой лопатке с внутренней и внешней сторон в трех точках с проведением в каждой точке трех замеров (рис. 6).

Величина износа толщины обшивки каждой лопатки определяется разницей между начальной толщиной и среднеарифметическим всех замеров.

2.4. Обследование и оценка технического состояния электрооборудования ВУГП

Порядок проведения обследования:

проверка соответствия установленного оборудования, аппаратуры и схем управления проектной (конструкторской) документации; анализ отчетных документов по ревизиям и наладкам;

проверка выполнения работ по плановым осмотрам и ремонтам на основании Журнала регистрации выполнения ППР;

проверка правильности функционирования распределительных устройств напряжением выше 1000 В, распределительных устройств напряжением до 1000 В, электрических машин, аппаратуры управления, защиты и контроля, схемы управления, защиты и контроля, схемы и аппаратуры дистанционно-автоматизированного управления.

Указанная проверка проводится в том числе путем перехода с работающего агрегата на резервный.

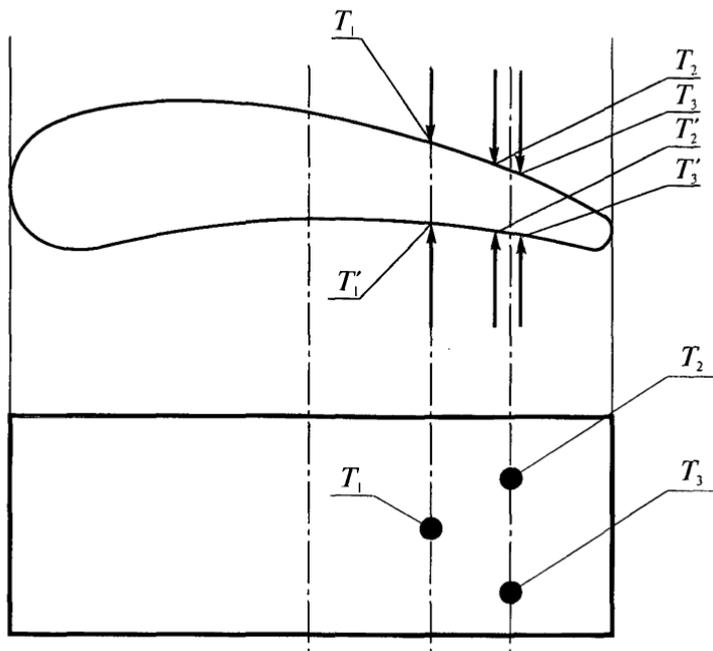


Рис. 6. Схема контроля лопатки центробежного вентилятора:

T_1, T_2, T_3 — точки контроля с внешней стороны лопатки;
 T'_1, T'_2, T'_3 — точки контроля с внутренней стороны лопатки

В случае выявления отказов в работе пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры режима работы, контроля, дистанционно-автоматизированного управления, защиты, распределительных устройств персоналом, обслуживающим ВУГП, производится необходимый ремонт, по окончании которого проводится повторное испытание отремонтированного узла на функциональную работоспособность.

По результатам обследования дается оценка состояния электрооборудования, которая отражается в техническом отчете.

2.5. Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций

Обследование железобетонных конструкций и фундаментов ВУГП проводится специалистами компетентной организации в том случае, если при предварительном осмотре установлено нарушение их целостности или определено нарушение вибрационной характеристики системы «Ротор-фундамент». При оценке состояния строительных конструкций и фундаментов следует руководствоваться соответствующими методиками.

3. УКАЗАНИЯ ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТΟΣКОПИИ ЛОПАТОК ОСЕВЫХ ВГП

3.1. Основные исходные положения

3.1.1. Настоящие указания распространяются на лопатки осевых ВГП, устанавливают периодичность контроля, порядок и технологию, а также нормы браковки.

3.1.2. Ультразвуковой контроль рабочих лопаток осевых вентиляторов проводится при обследовании вентиляторов типа ВОД-30М, ВОД-40М, ВОКД-3,6, ВОД-40, которые имеют повышенный уровень аварийности, связанный с разрушением лопаток. Проведение УЗК лопаток других типов вентиляторов нецелесообразно по причине их относительно низкой аварийности и сложности технического обеспечения контроля.

3.1.3. Контроль в полном объеме, определенном данной методикой, проводится перед установкой лопаток на ВГП, а также перед каждым экспертным обследованием. Рекомендуется производить замену лопаток один раз в шесть лет.

3.1.4. При ультразвуковом контроле недопустимыми дефектами считать все трещины, находящиеся в местах опасных сечений,

а также трудно расшифровываемые по форме дефекты, амплитуда сигнала от которых превышает амплитуду сигнала от репера.

3.1.5. Под термином «репер» понимается искусственный дефект (цилиндрическое отверстие, зарубка, пропилен и т.д.), нанесенный на КОП (п. 2.2.2.2) в местах наиболее опасных сечений (концентраторов напряжений) и служащий для настройки координат, чувствительности и скорости развертки дефектоскопа.

3.1.6. Контроль лопаток связан с их снятием с рабочего колеса вентиляторной установки и транспортировкой к рабочему месту оператора. При контроле лопатки без ее снятия с рабочего колеса энергомеханической службе предприятия необходимо исключить влияние электромагнитных помех на дефектоскопическую аппаратуру.

3.1.7. Лопатка, представленная на контроль, должна быть тщательно очищена от пыли и грязи. Поверхность лопатки в зоне перемещения искателя должна быть подготовлена до шероховатости не хуже Rz 40. Она оценивается оператором путем сравнения с поверхностью контрольного образца.

3.1.8. По результатам проведенного контроля составляется Заключение по дефектоскопии лопаток ВГП. Заключение заполняется работниками, производящими контроль, и выдается предприятию, эксплуатирующему ВУГП.

После проведенного контроля на лопатках, пригодных к дальнейшей эксплуатации, при отсутствии заводского номера с выпуклой стороны у основания ставится клеймо, состоящее из трех групп двузначных чисел, которые указывают:

- порядковый номер лопатки — первые две цифры;
- номер заключения — вторые две цифры;
- год проведения дефектоскопии — третьи две цифры.

При наличии заводского номера клеймо на лопатке не ставится. В Заключение по дефектоскопии лопаток ВГП заносится заводской номер лопатки.

При наличии в лопатке недопустимых дефектов вместо года проведения дефектоскопии (третьи две цифры) ставятся нули — 00.

В этом случае к Заключению прилагается эскиз лопатки с указанием местонахождения дефекта, его координат и вида (трещина, единичная пора, цепочка пор).

3.1.9. Часть лопатки с выявленным недопустимым дефектом вырезается и передается организации, проводящей контроль.

3.2. Технология проведения контроля лопаток

3.2.1. Визуальный осмотр

3.2.1.1. Визуальному осмотру подлежат хвостовики лопаток, сварные швы и зоны заклепок на обшивках. При визуальном контроле рекомендуется применять лупу с увеличением до семикратного.

3.2.1.2. Особое внимание при визуальном осмотре следует обратить на сварные швы обшивок в местах соединения с основанием рамки лопатки.

Трещины в этой зоне могут являться следствием нарушения целостности самой рамки в опасных сечениях. Лопатки с такими дефектами бракуются.

3.2.1.3. При выявлении дефектов в сварных соединениях между листами обшивки лопатки или в сварном шве лопатки дефекты следует устранить и повторить визуальный осмотр после ремонта.

3.2.2. Ультразвуковой контроль

3.2.2.1. Лопатки осевого вентилятора конструктивно выполняются клепаными с рамкой хвостовика (рис. 7) или сварными (рис. 8).

3.2.2.2. Для настройки УЗ дефектоскопа при контроле лопаток используются контрольные образцы предприятия (КОП). КОП изготавливается из рабочей лопатки вентилятора, в которой отсутствуют несплошности, обнаруживаемые методом УЗК. Для каждого типа лопатки изготавливается свой КОП. Для настройки дефектоскопа по координатам, чувствительности, скорости развертки на КОП наносятся реперы (черт. 4).

3.2.2.3. УЗК проводится УЗ дефектоскопами, удовлетворяющими требованиям п. 2.2.2. При работе с УЗ дефектоскопами, не имеющими программного обеспечения для увеличения производитель-

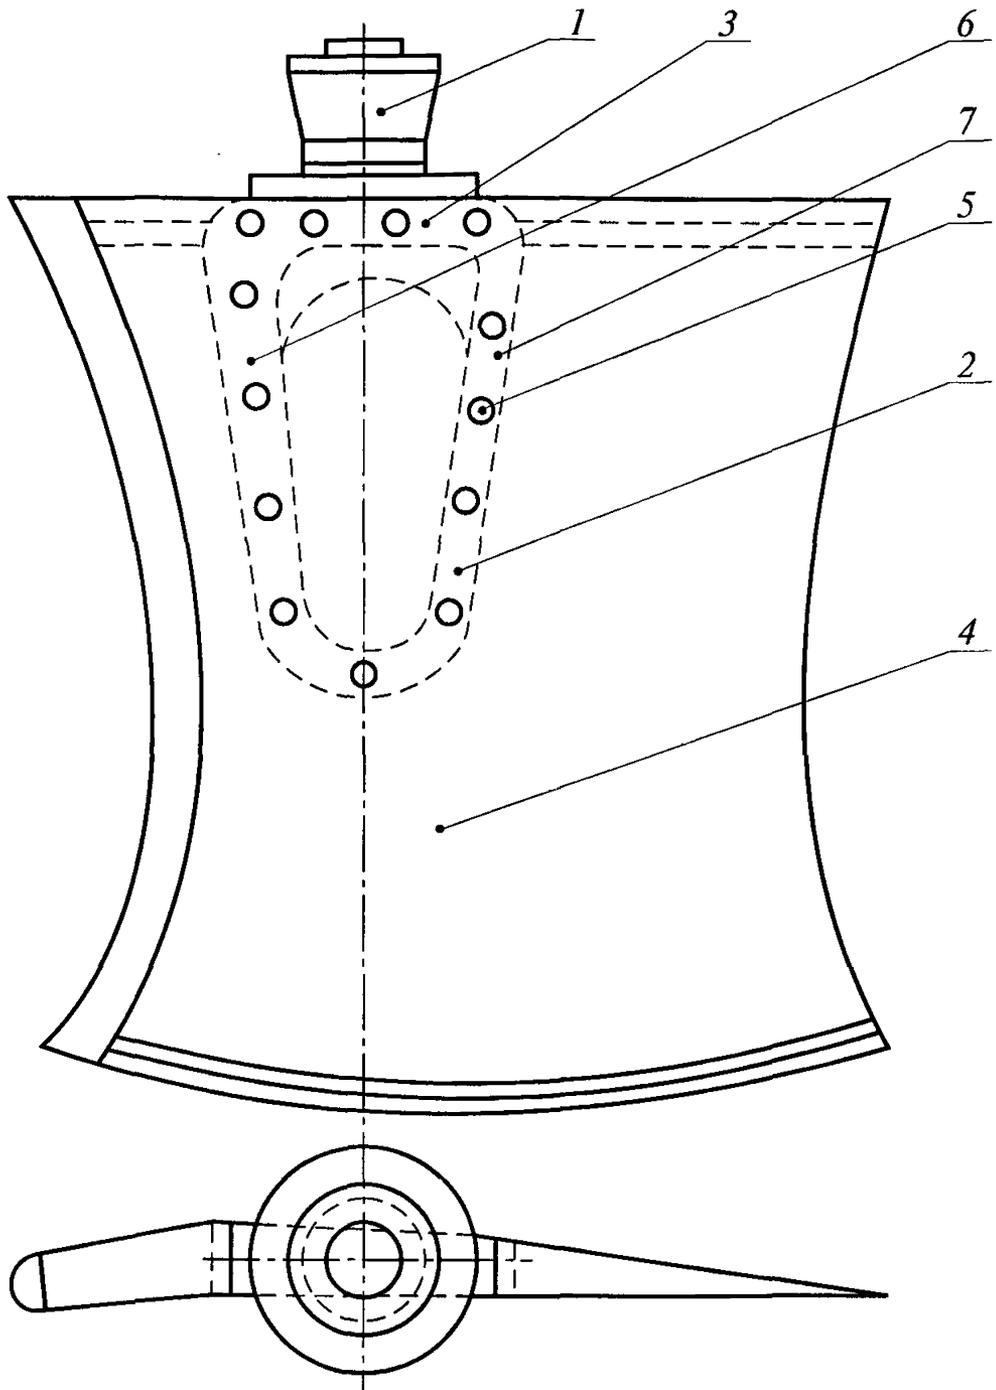


Рис. 7. Лопатка клепаная: 1 — хвостовик конический;
 2 — рамка лопатки; 3 — основание рамки; 4 — лопасть;
 5 — заклепка; 6 — левое плечо рамки; 7 — правое плечо рамки

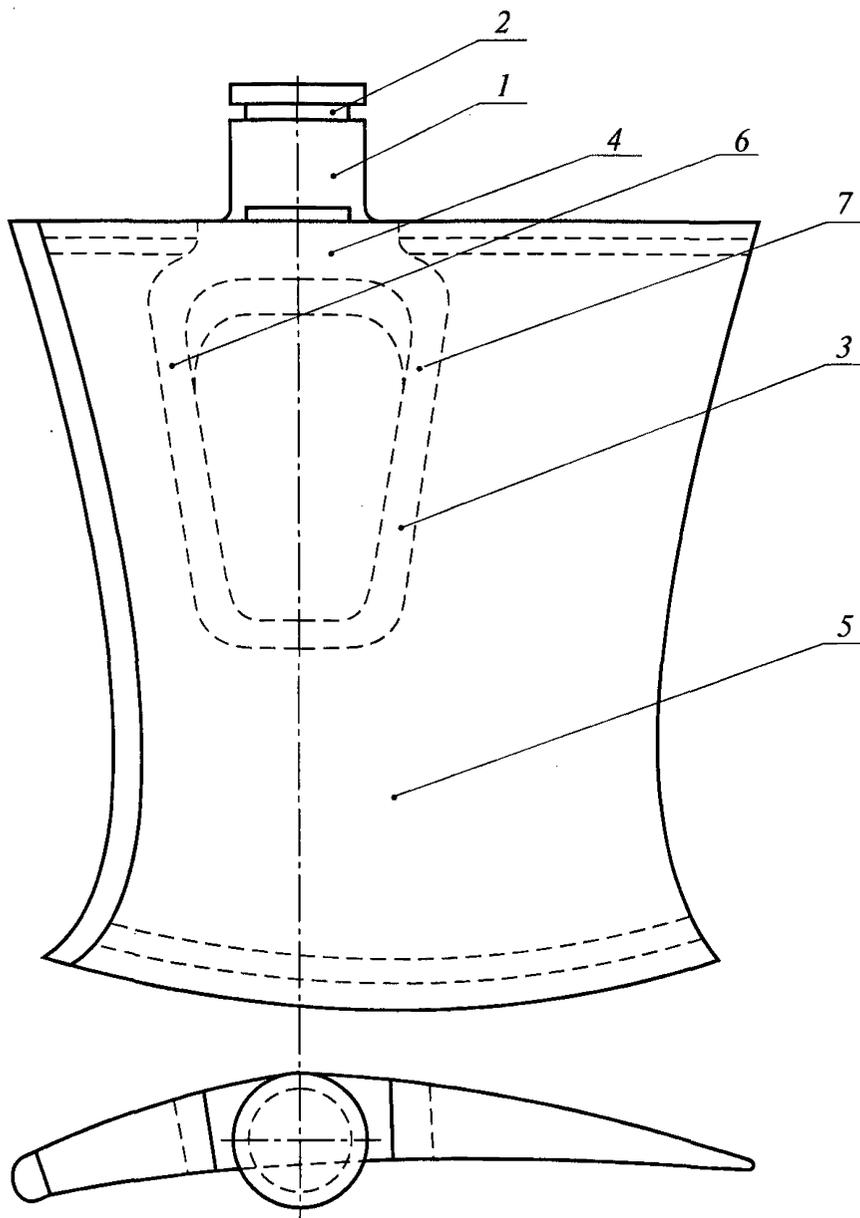


Рис. 8. Лопатка сварная: 1 — хвостовик цилиндрический;
 2 — проточка под закладные кольца замка; 3 — рамка лопатки;
 4 — основание рамки; 5 — лопасть;
 6 — левое плечо рамки; 7 — правое плечо рамки

ности контроля за счет уменьшения времени, необходимого для перестройки дефектоскопа с одного пьезоэлектрического преобразователя (ПЭП) на другой, рекомендуется проводить контроль двумя УЗ дефектоскопами.

3.2.2.4. УЗ дефектоскопия проводится по схемам контроля конкретного типа лопаток ВГП, приведенным в формулярах контроля (далее — ФК). Чертеж лопаток в ФК выполнен в масштабе 1 : 1. При проведении контроля для удобства визуализации ввода УЗ волны в изделие, переноса координат обнаруженных дефектов на чертеж (схему), расшифровки сигналов с экрана дефектоскопа используется накладная карта (черт. 1) из прозрачного материала (калька, тонкий плексиглас и т.д.) с изображением на ней координат и лучей ввода УЗ, применяемых при контроле данной лопатки ПЭП.


При наложении начала координат накладной карты в точку ввода луча в изделие по ФК, используя значение координат дефектов блока цифрового отсчета, оператор определяет место дефекта на чертеже и, следовательно, местоположение дефекта в контролируемой детали.

3.2.2.5. При использовании наклонных ПЭП, притертых к цилиндрической поверхности с $R = 50$ мм, для определения угла ввода ПЭП, настройки скорости развертки и глубиномера (БЦО) дефектоскопа применяется специально разработанный стандартный образец предприятия № 1 (черт. 2). СОП № 1 изготавливается из стали марки Ст20.


3.2.2.6. Для определения условной чувствительности при работе с наклонным ПЭП применяется СОП № 2, изготовленный из СО № 1, с радиусом сопрягаемой поверхности под наклонный ПЭП, равным 50 мм (черт. 3).

3.2.2.7. При использовании стандартных пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) для настройки прибора применяются СО № 1, 2, 3.


3.2.2.8. При настройке дефектоскопа в режиме измерения координат залегания отражателя координаты точек С, Д (угловые отражатели) и точки Е (отражение от цилиндрического отверстия)

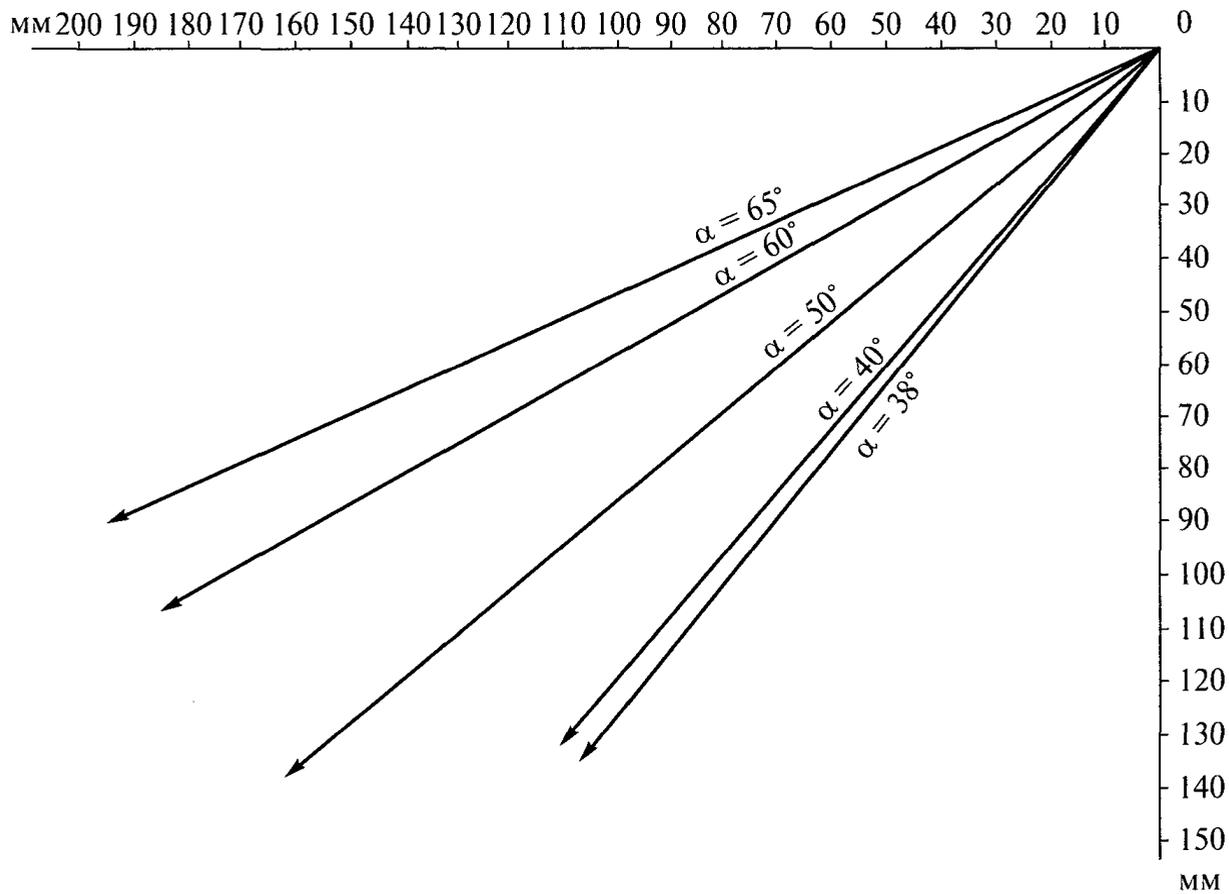

Черт. 1. Накладная карта

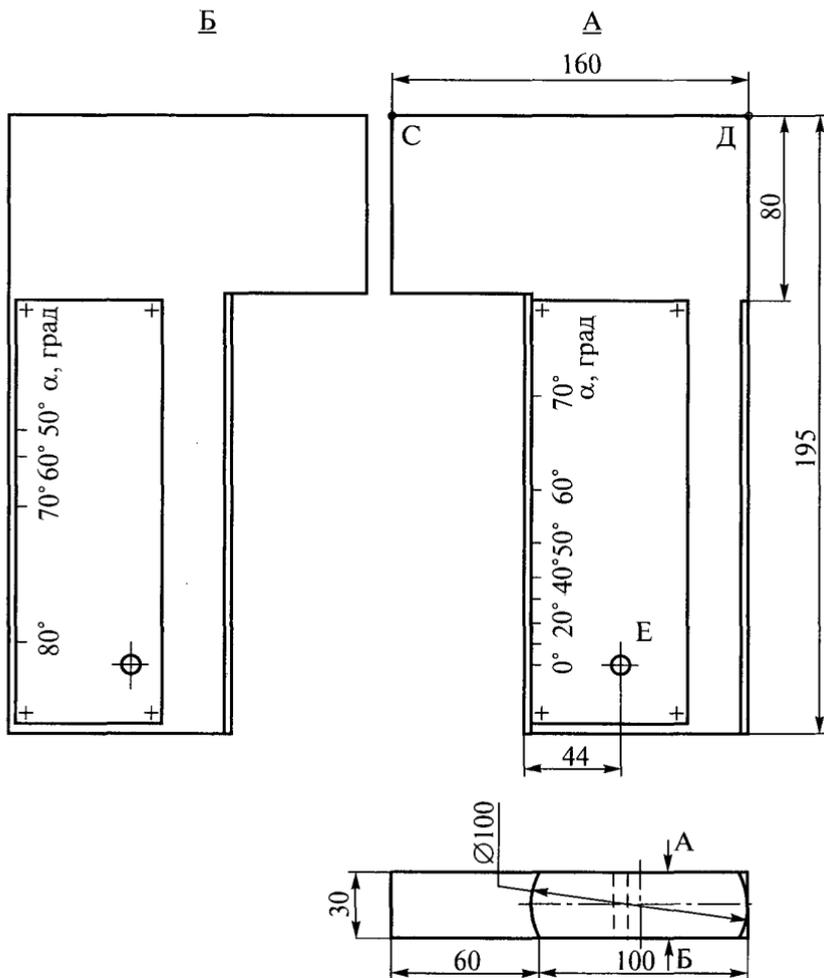

Черт. 2. Стандартный образец предприятия № 1:
 А — вид спереди; Б — вид сзади

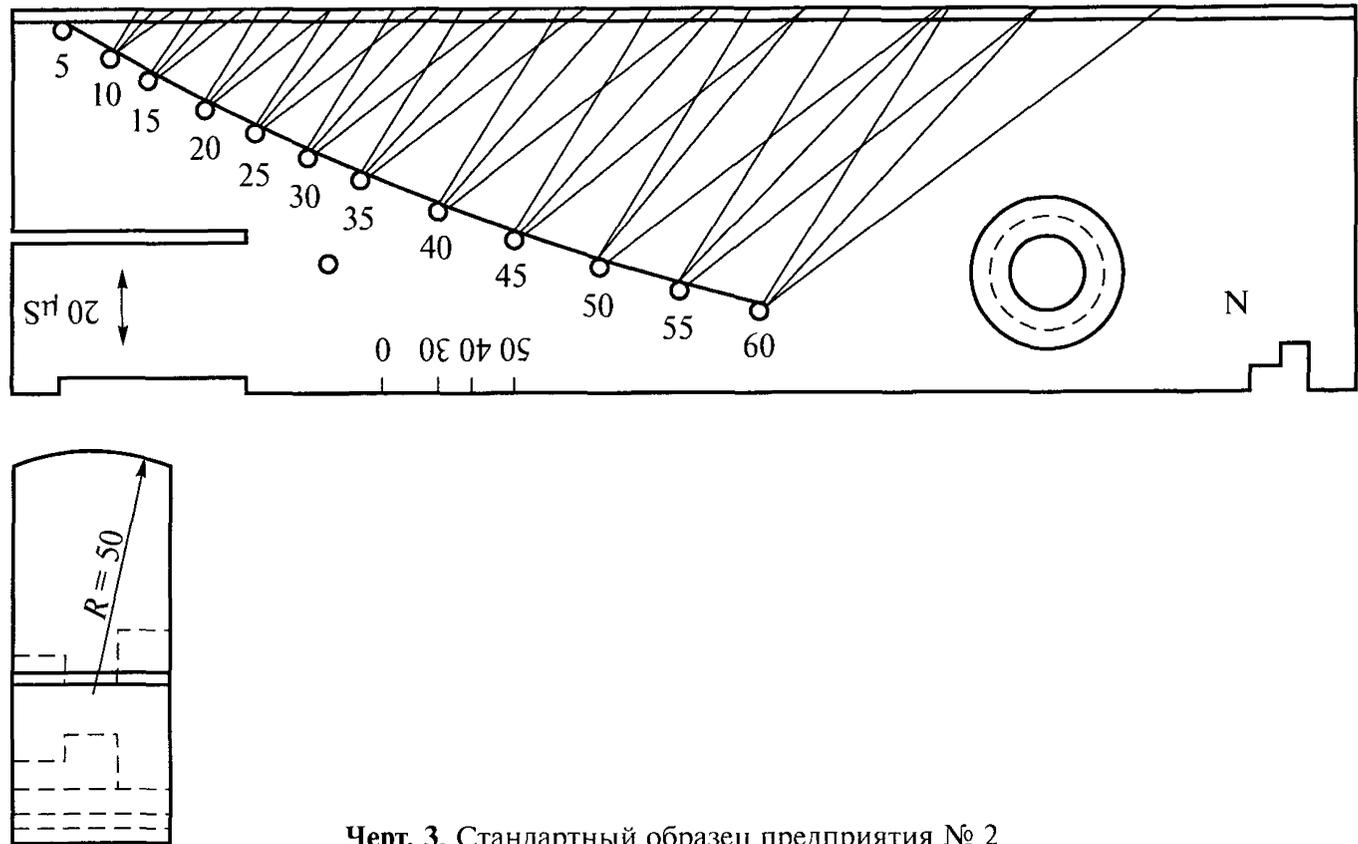

Черт. 3. Стандартный образец предприятия № 2

СОП № 1 являются соответственно дальним, средним и ближним отражателями. Настройка прибора осуществляется в соответствии с Руководством по эксплуатации к дефектоскопу.

3.2.2.9. При проведении УЗК для каждого типа ВГП используются формуляры контроля ФК1–ФК5 (приложение 4).

Формуляр контроля представляет собой общий вид части основания рамки лопатки с хвостовиком без обшивки, выполненный в масштабе 1 : 1 с приведенной на нем схемой контроля. На схеме контроля показаны пронумерованные репера, места ввода УЗ лучей (цифры в кружке) и направления их прохождения в изделии, используемые как данные для настройки дефектоскопа.

В таблице контроля приведены рекомендуемые тип, угол ввода УЗ волн (α , град), частота ПЭП.

Места опасных сечений условно разделены на две зоны — А и Б.

3.2.3. Дефектоскопия лопаток ВГП типа ВОД-30М

3.2.3.1. Визуальный контроль проводится в соответствии с разделом 3.2.1 настоящих Методических указаний.


3.2.3.2. После выполнения предварительной настройки окончательную настройку УЗ дефектоскопа осуществляют по КОП № 1 (черт. 4) с использованием схемы контроля ФК1.

В соответствии с Руководством по эксплуатации дефектоскопа в режиме ВРЧ устанавливается стандартная амплитуда сигнала (шесть делений по шкале ЭЛТ дефектоскопа) от ближнего и дальнего отражателей.

3.2.3.3. При настройке прибора для работы прямыми ПЭП при контроле металла в месте проточки под закладные кольца замка ближним и дальним отражателями являются реперы 1 и 2 соответственно.

3.2.3.4. При настройке прибора для работы наклонным ПЭП при контроле шейки хвостовика контрольным отражателем является репер 3.

3.2.3.5. При настройке прибора для работы наклонными ПЭП при контроле основания и части плечей рамки ближним и дальним отражателями являются реперы 4 и 5 соответственно.

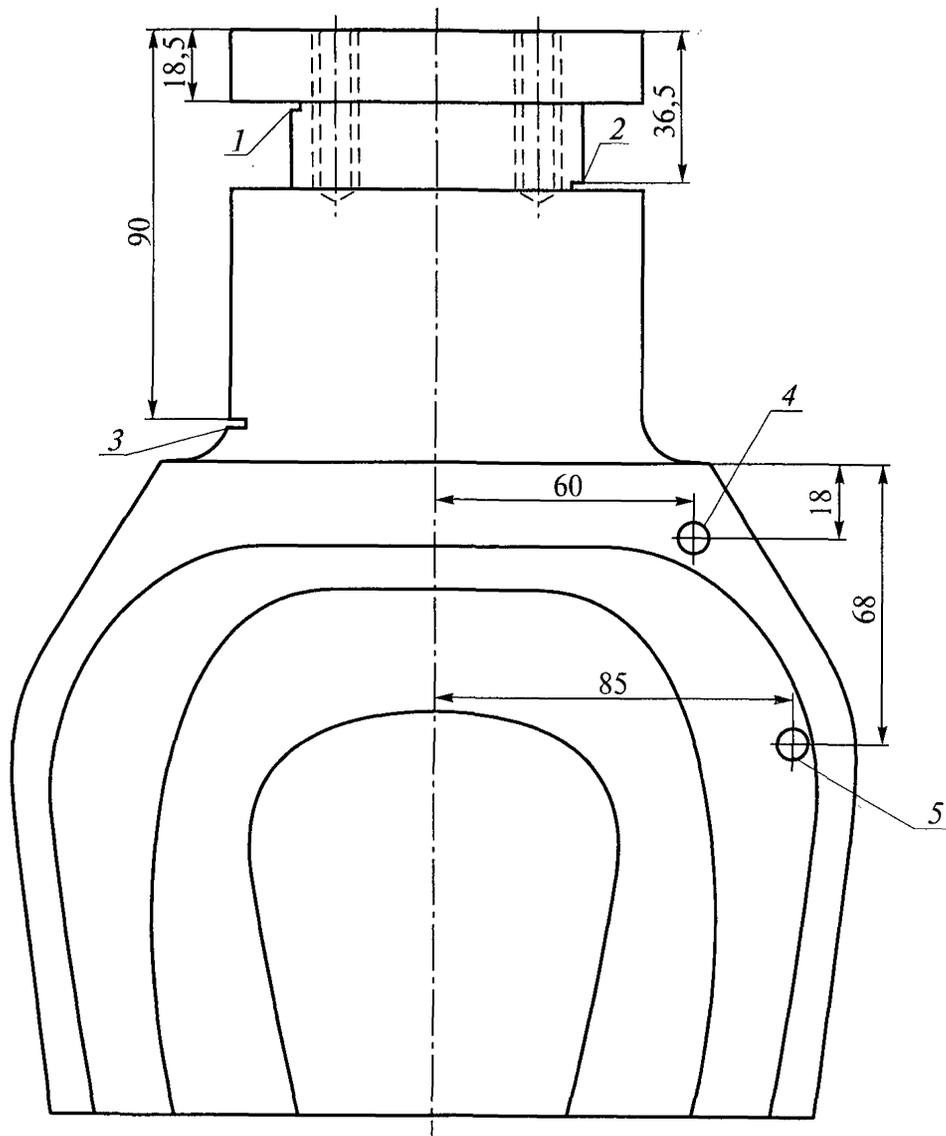

Черт. 4. Контрольный образец предприятия № 1
к лопатке ВГП типа ВОД-30М:

1, 2, 3 — реперы (запил, надрез) глубиной 2 мм и шириной $\leq 1,5$ мм;
4, 5 — реперы (сверление) $\varnothing 6$ мм

3.2.3.6. Проточка под закладные кольца замка контролируется с применением ограничительного кольца (черт. 5). Контроль ведется по внутреннему периметру ограничительного кольца. Применение ограничительного кольца исключает возможность появления отраженного сигнала от верхней части самой проточки. В случае обнаружения дефекта измеряются его условная протяженность по окружности, \varnothing , и глубина залегания, мм (черт. 6). Ограничительное кольцо изготавливается из стали марки Ст3.

3.2.3.7. При контроле наклонным искателем шейки хвостовика, основания и плечей рамки расшифровка сигналов ведется с использованием КОП № 1, схемы контроля ФК1 и накладной карты.

3.2.3.8. При дефектоскопии основания и плечей рамки в случае появления сигналов на экране дефектоскопа судить о наличии дефектов следует по методу сравнения с сигналами, полученными от КОП.

3.2.4. Дефектоскопия лопаток ВГП типа ВОД-40М

3.2.4.1. Визуальный контроль проводится в соответствии с разделом 3.2.1 настоящих Методических указаний.

3.2.4.2. После выполнения предварительной настройки окончательную настройку УЗ дефектоскопа осуществляют по КОП № 2 (черт. 7) с использованием схемы контроля ФК2.


3.2.4.3. Контроль лопаток проводится в соответствии со схемой прозвучивания, приведенной в схеме контроля ФК2, аналогично контролю лопаток ВГП типа ВОД-30М (п. 3.2.3).

3.2.5. Дефектоскопия лопаток ВГП типа ВОКД-3,6


3.2.5.1. Визуальный осмотр проводится в соответствии с разделом 3.2.1 настоящих Методических указаний.

3.2.5.2. Настройку дефектоскопа осуществляют по КОП № 3 (черт. 8) с использованием схемы контроля ФК3.


3.2.5.3. По ближнему (репер 1) и дальнему (репер 2) отражателям в режиме ВРЧ выставляется стандартная амплитуда сигнала. Контроль зоны А (шейки хвостовика) осуществляется путем poste-

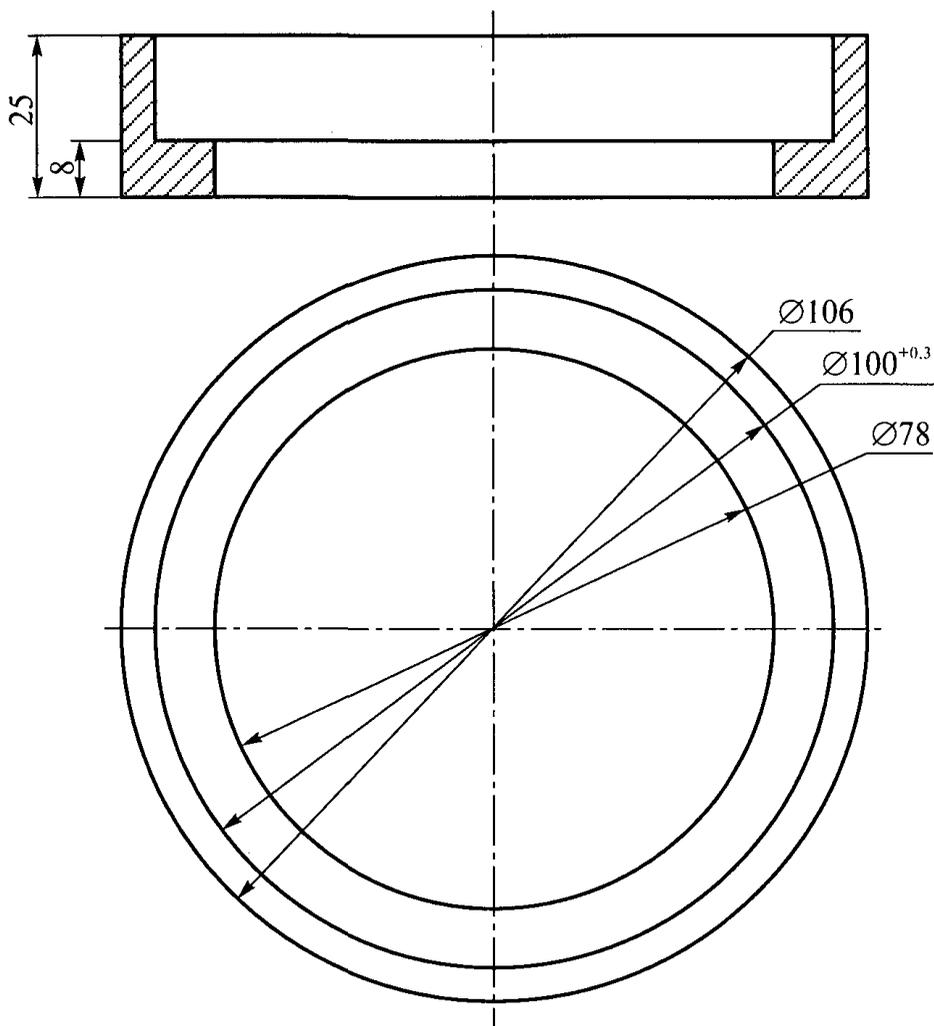

Черт. 5. Ограничительное кольцо. Материал — Ст3

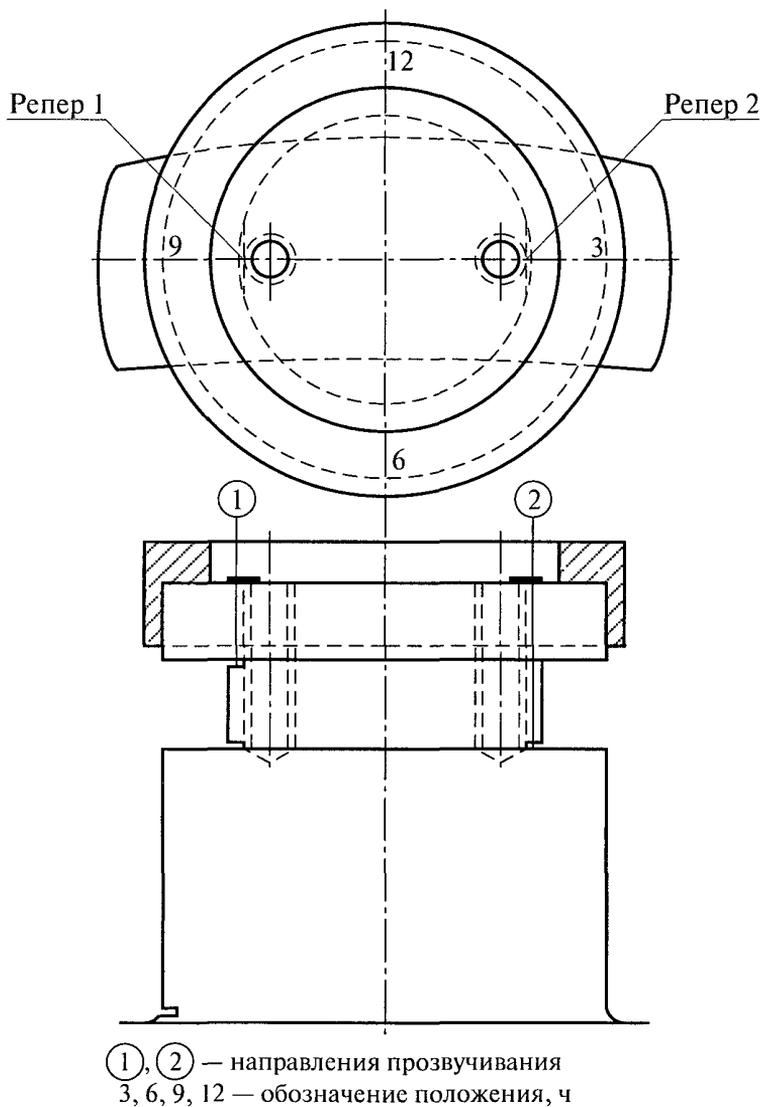


Черт. 6. Применение ограничительного кольца для УЗК цилиндрического хвостовика

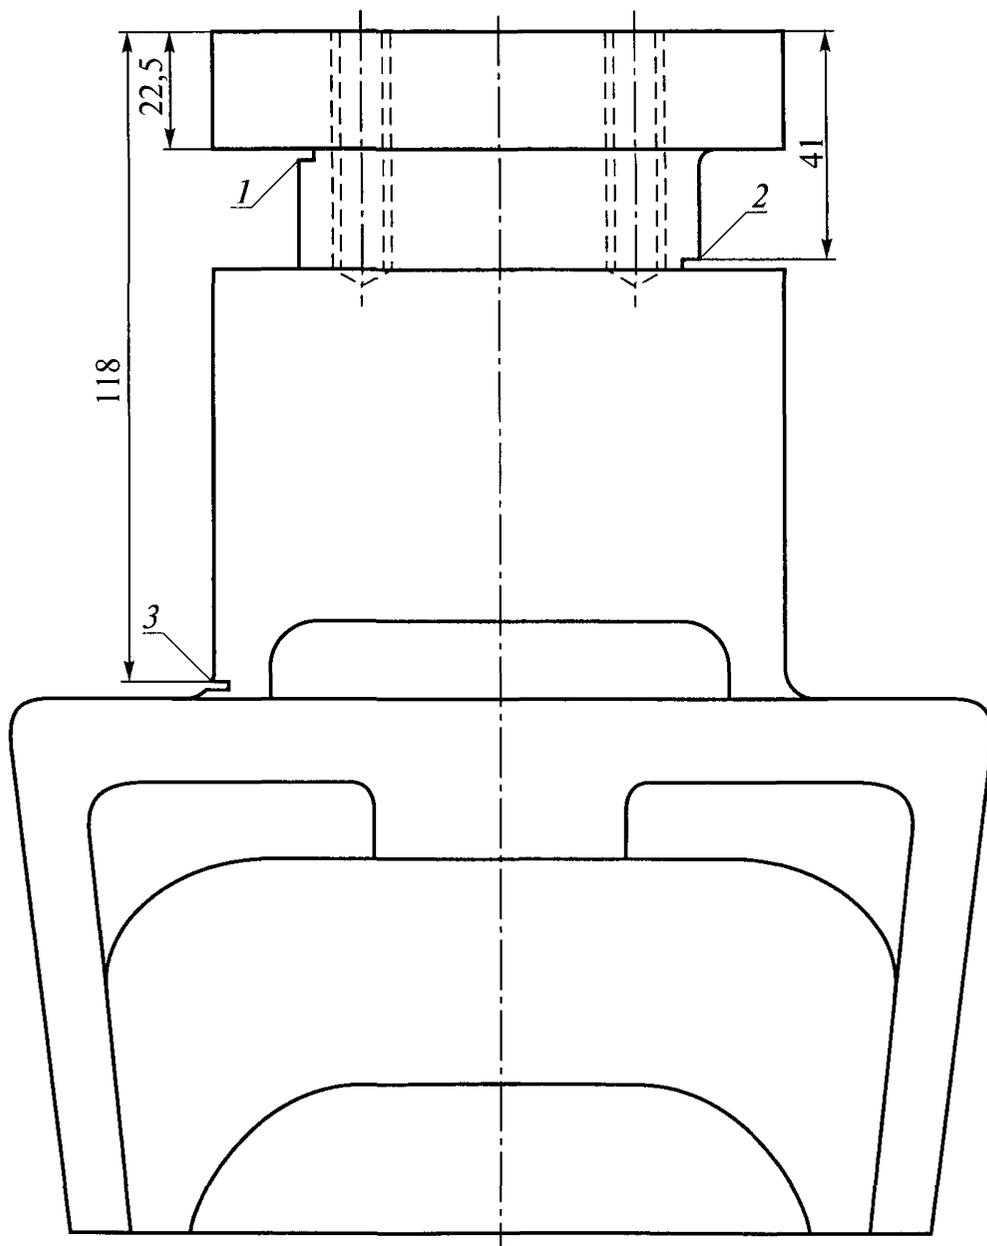

Черт. 7. Контрольный образец предприятия № 2
к лопатке ВГП типа ВОД-40М:

1, 2, 3 — реперы (запил, надрез) глубиной 2 мм и шириной $\leq 1,5$ мм

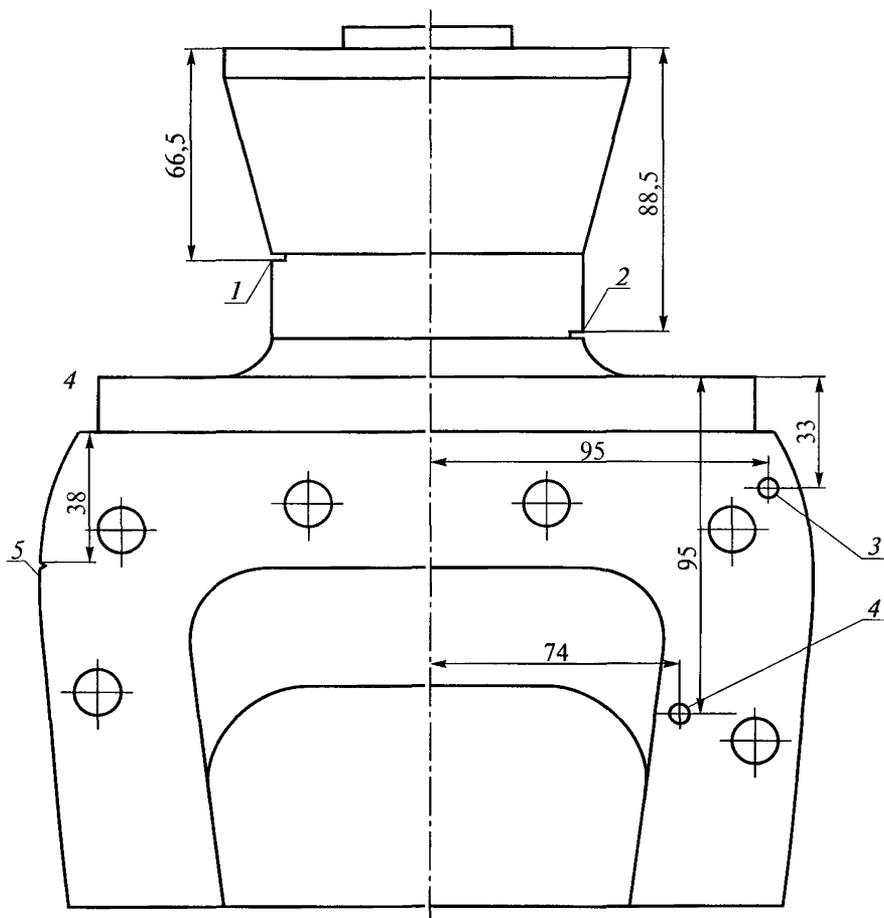

Черт. 8. Контрольный образец предприятия № 3
к лопатке ВГП типа ВОКД-3,6:

- 1, 2 — реперы (запил, надрез) глубиной 2 мм и шириной $\leq 1,5$ мм;
3, 4 — реперы (сверления) $\varnothing 6$ мм; 5 — репер (зарубка) 3,5×4 мм

пенного обвода искателем по окружности торца хвостовика с одновременным сканированием вдоль радиуса. Шаг сканирования не должен превышать 0,5 диаметра пьезопластины искателя (ПЭП).

3.2.5.4. При контроле прямым ПЭП плечей рамки (зона Б) ближним отражателем служит репер 1, дальним — репер 4.

3.2.5.5. Настройка наклонного ПЭП проводится по реперу 3 (ближний отражатель) и реперу 5 (дальний отражатель).

3.2.5.6. При настройке прибора необходимо заранее отметить на экране, используя БЦО, сигналы от отверстий под заклепки, соединяющие рамку лопатки с ее обшивкой. Следует иметь в виду, что при плотной посадке заклепки рядом с сигналом от отверстия, но немного дальше по глубине, на экране прибора может появиться сигнал, превышающий контрольный уровень, от противоположной стенки заклепки. При появлении такого сигнала надо замерить координаты отражателя и при помощи накладной карты отметить его местоположение на чертеже формуляра контроля.

Сигнал исчезает одновременно с сигналом от отверстия под заклепку при небольшом перемещении искателя.


3.2.5.7. При контроле лопатки рекомендуется пользоваться накладной картой и схемой контроля для расшифровки ложных сигналов на экране прибора, появляющихся при однажды или дважды отраженных лучах от отверстий под заклепки и от граней поверхности рамки лопатки. Судить о наличии дефекта в таких случаях следует по методу сравнения этих сигналов с сигналами, полученными от КОП № 3.

3.2.5.8. После проверки лопатки необходимо убедиться в правильности настройки дефектоскопа, используя КОП № 3.

3.2.6. Дефектоскопия лопаток ВГП типа ВОД-40

3.2.6.1. Визуальный осмотр проводится в соответствии с разделом 3.2.1 настоящих Методических указаний.

3.2.6.2. Настройку дефектоскопа осуществляют по КОП № 4 (черт. 9) с использованием схемы контроля ФК4, схемы сканирования и направления прозвучивания ФК5.

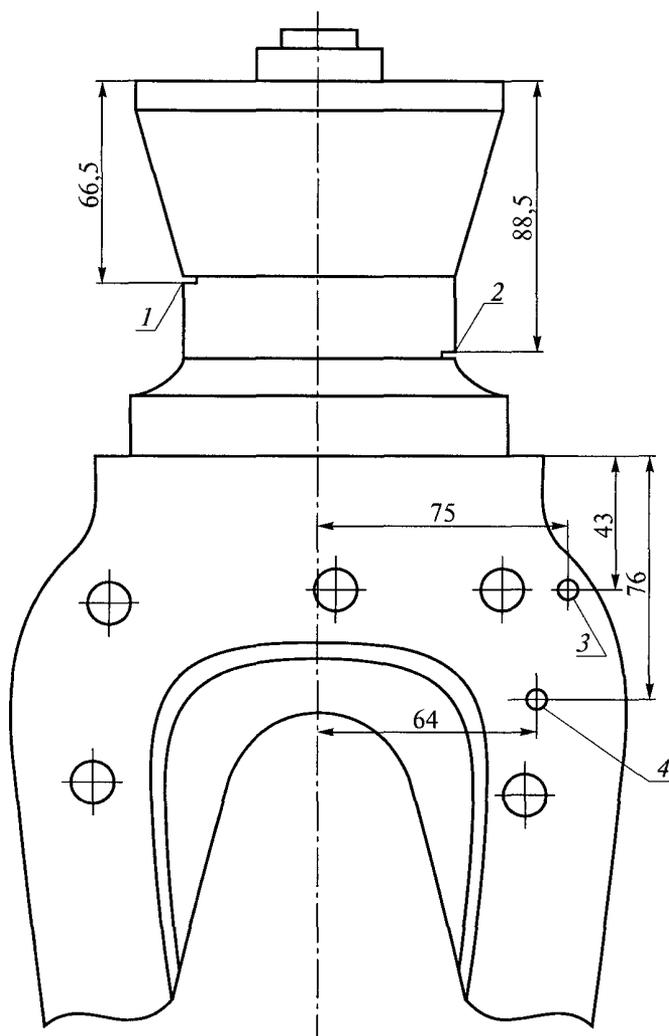

Черт. 9. Контрольный образец предприятия № 4
к лопатке ВГП типа ВОД-40:

1, 2 — реперы (запил, надрез) глубиной 2 мм и шириной $\leq 1,5$ мм;
3, 4 — реперы (сверления) $\varnothing 6$ мм

3.2.6.3. УЗК хвостовика (зона А) производится в соответствии с п. 3.2.5.3.

3.2.6.4. Предварительная настройка дефектоскопа для контроля зоны Б производится в соответствии с п. 3.2.2.

3.2.6.5. Окончательная настройка осуществляется по реперам 3 (ближний отражатель) и 4 (дальний отражатель) КОП № 4.

Приложение 1**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА**

Утверждаю
Главный инженер

(наименование организации,
проводящей обследование)

« ____ » _____ 200 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по экспертному обследованию
вентиляторной установки главного
проветривания ствола _____
шахты (рудника) _____
объединения _____

Ответственный руководитель
работ _____

« ____ » _____ 200 ____ г.

Список исполнителей

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Аннотация

Цель и задача работы по экспертному обследованию вентиляторной установки главного проветривания, отработавшей расчетный срок службы, — оценка технического состояния и определение возможности дальнейшей эксплуатации. В техническом отчете содержатся результаты обследования механического и электрического оборудования ВУГП, результаты дефектоскопии металла ответственных элементов вентилятора, виброконтроля, результаты обследования фундаментов, строительных конструкций и зданий. Результаты работ по техническому диагностированию отражены в выводах и рекомендациях.

Содержание

Введение

Программа работ

1. Результаты работ

2. Выводы и рекомендации

Приложения к техническому отчету:

Ведомость дефектов вентиляторной установки главного проветривания

Протокол измерения вибрационных параметров подшипниковых узлов

Заключение по данным виброконтроля о техническом состоянии ВУГП

Заключение по визуальному осмотру металла и сварных швов ответственных элементов оборудования ВУГП

Заключение по дефектоскопии лопаток ВГП

Эскиз лопатки ВГП

Заключение по дефектоскопии металла и сварных швов ответственных элементов оборудования ВУГП

Заключение по обследованию зданий и сооружений ВУГП

Акт приемки работ по экспертному обследованию

Введение

Работа по экспертному обследованию проводилась по договору № _____ от _____ специалистами

(наименование организации, проводящей обследованиис)

на основании лицензии № _____ от _____ выданной

(наименованис органа Госгортехнадзора России)

срок действия которой установлен до _____ г.

Обследование проводилось в соответствии с Методикой экспертной оценки состояния шахтных вентиляторных установок главного проветривания, отработавших расчетный срок службы, в связи с истечением нормативного срока службы ВУГП.

Данная работа проводилась по утвержденному графику и программе работ с _____

(дата начала работ)

по _____

(дата окончания работ)

Окончание работ подтверждается Актом приемки работ по экспертному обследованию (приложения к техническому отчету).

Согласовано
Главный механик

Утверждаю
Главный инженер

« ___ » _____ 200__ г.

« ___ » _____ 200__ г.

ПРОГРАММА РАБОТ (рекомендуемый объем работ)

1. Ознакомление с технической документацией (проектной, заводской, монтажной, эксплуатационной, ремонтной) и ее анализ. Составление и согласование с заказчиком программы и графика проведения работ.

2. Предварительная проверка и тарировка аппаратуры по вибродиагностике. Изучение и анализ состояния агрегата. Подключение и опробование прибора: замеры параметров вибрации подшипников, корпуса, фундаментов. Обработка результатов измерений. Составление заключения о вибросостоянии агрегата.

3. Подготовка приборов и материалов для проведения работ по дефектоскопии ответственных элементов оборудования ВГП; ознакомление с результатами предыдущего контроля, конструктивными особенностями контролируемых элементов; технический надзор за подготовкой элементов, подлежащих контролю. Проведение дефектоскопии металла элементов ВГП; предварительная обработка результатов контроля и составление предварительного заключения. Окончательная обработка результатов контроля. Составление окончательного заключения.

4. Обследование состояния фундаментов, железобетонных конструкций, здания ВУГП. Обработка материалов обследования. Составление заключения по результатам обследования.

5. Обработка и систематизация материалов по экспертному обследованию. Оценка состояния вентиляторной установки главного проветривания с выдачей рекомендаций о возможности ее дальнейшей эксплуатации. Оформление технического отчета.

Ответственный руководитель _____
работ

1. Результаты работ

В результате _____ обследования установлено:
(первичного, повторного)

1.1. Вентиляторная установка оборудована _____
_____ вентилятор _____ главного проветривания.
(одним, двумя)

После окончания расчетного срока службы на ВУГП проведе-
но _____ обследование.
(первичное, повторное)

Агрегат № 1:

1.2. _____ вентилятор
(осевой, центробежный)

главного проветривания типа _____
изготовлен в 19__ г. _____ заводом,
(завод-изготовитель)

зав. № _____, смонтирован в 19__ г. и эксплуатиру-
ется с 19__ г.

1.2.1. Состояние механического оборудования:

рамы, кожуха, диффузора, коллектора, _____
обтекателя, подшипниковых узлов _____
рабочего колеса осевого вентилятора _____
рабочего колеса _____
центробежного вентилятора _____
направляющих и спрямляющего аппаратов _____
подшипников качения _____
подшипников скольжения _____
опорных валов _____
промежуточного вала _____
соединительных муфт _____
тормозного устройства _____
реверсивных и переключающих _____
устройств _____

1.2.2. Состояние электрического оборудования:

распределительного устройства

напряжением выше 1000 В _____

распределительного устройства _____

напряжением до 1000 В _____

электрических машин _____

аппаратуры управления, _____

защиты и контроля _____

схемы и аппаратуры дистанционно-

автоматизированного управления _____

1.2.3. Состояние металла ответственных

деталей, узлов и механизмов _____

по результатам дефектоскопии _____

1.2.4. Состояние вентилятора _____

по результатам вибродиагностики _____

1.2.5. Состояние фундаментов _____

оборудования вентилятора _____

Агрегат № 2:

1.3. _____ вентилятор

главного проветривания типа _____

изготовлен в 19__ г. _____ заводом,

(завод-изготовитель)

зав. № _____, смонтирован в 19__ г. и эксплуатируется с 19__ г.

1.3.1. Состояние механического оборудования:

рамы, кожуха, диффузора, коллектора, _____

обтекателя, подшипниковых узлов _____

рабочего колеса осевого вентилятора _____

рабочего колеса _____

центробежного вентилятора _____

направляющих и спрямляющего аппаратов _____

подшипников качения _____

подшипников скольжения _____

опорных валов _____

промежуточного вала _____
 соединительных муфт _____
 тормозного устройства _____
 реверсивных и переключающих _____
 устройств _____

1.3.2. Состояние электрического оборудования:

распределительного устройства _____
 напряжением выше 1000 В _____
 распределительного устройства _____
 напряжением до 1000 В _____
 электрических машин _____
 аппаратуры управления, _____
 защиты и контроля _____
 схемы и аппаратуры дистанционно- _____
 автоматизированного управления _____

1.3.3. Состояние металла ответст-
 венных деталей узлов и механизмов

по результатам дефектоскопии _____

1.3.4. Состояние вентилятора _____
 по результатам вибродиагностики _____

1.3.5. Состояние фундаментов _____
 оборудования вентилятора _____

1.4. Состояние зданий, сооружений, _____
 железобетонных конструкций, _____
 фундаментов _____

2. Выводы и рекомендации

2.1. Учитывая результаты обследования, центр диагностики горно-шахтного оборудования _____ рекомендует ЭТК допустить ВУГП к дальнейшей эксплуатации при условии выполнения следующих мероприятий:

2.2. Повторное обследование ВУГП провести в срок _____

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
вентиляторной установки главного
проветривания**

ствола _____

шахты (рудника) _____

объединения _____

| № п/п | Наименование и обозначение проверяемого элемента | Описание дефекта | Примечание |
|----------|--|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ПРОТОКОЛ
измерения вибрационных параметров
подшипниковых узлов
ВУГП типа _____

установленной _____
шахты (рудника) _____

I. Общие сведения


1. Место испытаний: шахта (рудника) _____
 2. Дата испытаний _____
 3. Организация, проводившая испытания _____
-
4. Тип оборудования _____

II. Нормативно-техническая документация

III. Агрегат №1
Параметры контроля

1. Заводской № _____
 2. Регистрационный № _____
 3. Тип прибора _____
 4. Тип преобразователя _____
 5. Диапазон измеряемых частот, Гц _____
 6. Основные информационные параметры _____
 7. Направление измерений уровня вибрации:
Вр. — вертикальное;
Гр. — горизонтальное;
Ос. — осевое.
-

Схема подшипниковых узлов

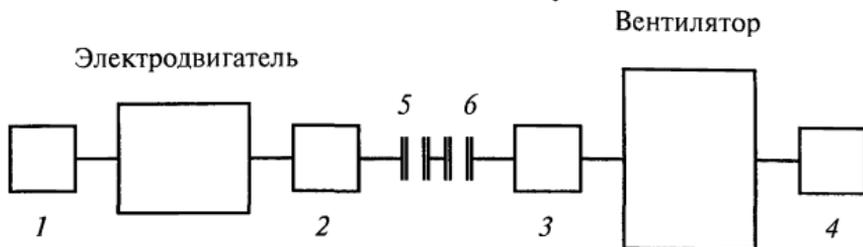

1, 2, 3, 4 — опоры 5, 6 — муфты


Результаты обследования

| Точка | | Данные замера | | | |
|-------|-----------------------------------|---------------|-------|----------|----------|
| НИ | Описание | Дата | Время | Значение | Ед. изм. |
| 1 Вр. | Эл. дв. т. 1 Вертикальная | | | | |
| 1 Гр. | Эл. дв. т. 1 Горизонтальная | | | | |
| 1 Ос. | Эл. дв. т. 1 Осевая | | | | |
| 2 Вр. | Эл. дв. т. 2 Вертикальная | | | | |
| 2 Гр. | Эл. дв. т. 2 Горизонтальная | | | | |
| 2 Ос. | Эл. дв. т. 2 Осевая | | | | |
| 3 Вр. | Вентилятор т. 3 Вертикальная | | | | |
| 3 Гр. | Вентилятор т. 3 Горизонтальная | | | | |
| 3 Ос. | Вентилятор т. 3 Осевая | | | | |
| 4 Вр. | Вентилятор т. 4 Вертикальная | | | | |
| 4 Гр. | Вентилятор т. 4 Горизонтальная | | | | |
| 4 Ос. | Вентилятор т. 4 Осевая | | | | |

IV. Агрегат № 2
Параметры контроля

1. Заводской № _____
 2. Регистрационный № _____
 3. Тип прибора _____
 4. Тип преобразователя _____
 5. Диапазон измеряемых частот, Гц _____
 6. Основные информационные параметры _____
 7. Направление измерений уровня вибрации:
Вр. — вертикальное;
Гр. — горизонтальное;
Ос. — осевое.
-

Схема подшипниковых узлов

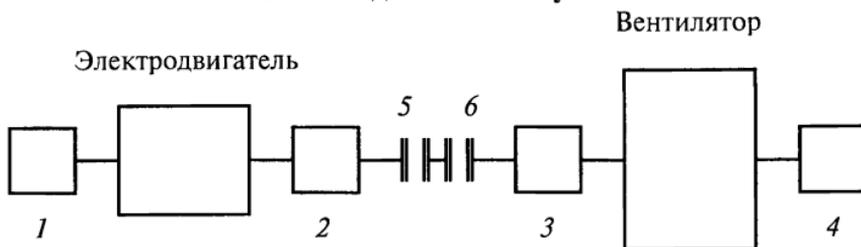

1, 2, 3, 4 — опоры 5, 6 — муфты

Результаты обследования

| Точка | | Данные замера | | | |
|-------|-----------------------------------|---------------|-------|----------|----------|
| НИ | Описание | Дата | Время | Значение | Ед. изм. |
| 1 Вр. | Эл. дв. т. 1 Вертикальная | | | | |
| 1 Гр. | Эл. дв. т. 1 Горизонтальная | | | | |
| 1 Ос. | Эл. дв. т. 1 Осевая | | | | |
| 2 Вр. | Эл. дв. т. 2 Вертикальная | | | | |
| 2 Гр. | Эл. дв. т. 2 Горизонтальная | | | | |
| 2 Ос. | Эл. дв. т. 2 Осевая | | | | |
| 3 Вр. | Вентилятор т. 3 Вертикальная | | | | |
| 3 Гр. | Вентилятор т. 3 Горизонтальная | | | | |
| 3 Ос. | Вентилятор т. 3 Осевая | | | | |
| 4 Вр. | Вентилятор т. 4 Вертикальная | | | | |
| 4 Гр. | Вентилятор т. 4 Горизонтальная | | | | |
| 4 Ос. | Вентилятор т. 4 Осевая | | | | |

Заключение № _____
по данным виброконтроля
о техническом состоянии ВУГП,
установленной _____
шахты (рудника) _____

Агрегат № 1

1. Электропривод

Оценка технического состояния _____

Причины повышенной вибрации: _____

2. Вентилятор

Оценка технического состояния _____

Причины повышенной вибрации: _____

Агрегат № 2

1. Электропривод

Оценка технического состояния _____

Причины повышенной вибрации: _____

2. Вентилятор

Оценка технического состояния _____

Причины повышенной вибрации: _____

Исполнители _____

Заключение № _____
по визуальному осмотру металла
и сварных швов ответственных элементов
оборудования ВУГП _____
 ствола _____
 шахты (рудника) _____
 объединения _____

Результаты контроля

Визуальному контролю подвергались:

1. Металл и сварные швы рам, кожухов, рабочих колес вентиляторов, лопаток направляющих и спрямляющих аппаратов.
2. Подшипниковые узлы.

Контроль проводился визуально с применением лупы $\times 5$.

В результате проведенного контроля установлено:

На агрегате № 1 _____

На агрегате № 2 _____

Исполнители _____

**Заключение № _____
по дефектоскопии лопаток ВГП**

Типа _____ зав. № _____ хоз. № _____
установленной на _____ вентиляционном стволе
шахты (рудника) _____
изготовленной _____

(завод-изготовитель)

_____ ; дата пуска в эксплуатацию _____
(дата изготовления)

Инструктивный материал _____

Контролируемое место _____

Метод и режим контроля _____

| № п/п | Место установки, № агрегата, № ступени или резерв | Заводской № | № клейма | Результат контроля | Примечание |
|-------|---|-------------|----------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Дата проведения дефектоскопии _____

Исполнители _____ № удостоверения _____

_____ № удостоверения _____

_____ № удостоверения _____

К заключению № _____
по дефектоскопии
лопаток ВГП

Эскиз лопатки ВГП типа _____
с обозначением выявленных дефектов

Описание дефектов и их координаты _____

Заключение № _____
по дефектоскопии металла и сварных швов
ответственных элементов оборудования ВУП

(объект контроля)

(место установки контролируемого объекта, предприятие)

(инструктивный материал, в соответствии с которым проводился контроль)

Контролю подвергались следующие детали:

1. _____
(название детали)

Контролируемое место _____

Метод контроля и режим _____

Результаты контроля _____

2. _____
(название детали)

Контролируемое место _____

Метод контроля и режим _____

Результаты контроля _____

3. _____

4. _____

Дата проведения контроля _____

Исполнители 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Заключение № _____
по обследованию зданий и сооружений ВУГП
ствола _____
шахты (рудника) _____
объединения _____

Исполнители _____

Приложение 2

Утверждаю

 « ____ » _____ 200__ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 экспертно-технической комиссии**

На основании приказа № ____ от _____
 по _____ комиссия в составе
 (наименование предприятия)

| | | |
|----------|-------------|--------------------------|
| _____ | _____ | Председатель комиссии |
| (Ф.И.О.) | (должность) | |
| _____ | _____ | Член комиссии |
| _____ | _____ | » |
| _____ | _____ | » |
| _____ | _____ | » |

рассмотрела и проанализировала эксплуатационно-техническую документацию, технический отчет по экспертному обследованию вентиляторной установки главного проветривания ствола

шахты (рудника) _____
 протоколы, акты, заключения № _____

Приняла решение: _____

Председатель комиссии _____
 (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии _____

Журнал контроля интенсивности

| Дата контроля | Измеряемые параметры | Контрольные точки | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| | | Направление измерения | | | | | | | | | | | |
| | | В | Г | О | В | Г | О | В | Г | О | В | Г | О |
| | S , мкм | | | | | | | | | | | | |
| | V , мм/с | | | | | | | | | | | | |
| | f , Гц | | | | | | | | | | | | |
| | S , мкм | | | | | | | | | | | | |
| | V , мм/с | | | | | | | | | | | | |
| | f , Гц | | | | | | | | | | | | |
| | S , мкм | | | | | | | | | | | | |
| | V , мм/с | | | | | | | | | | | | |
| | f , Гц | | | | | | | | | | | | |


Приложение 3

вибраций ВГП


| Потребляе- мая мощ- ность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производи- тельность, м ³ /мин | Давление, МПа | Подпись оператора виброкон- троля |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Приложение 4


ФОРМУЛЯРЫ КОНТРОЛЯ

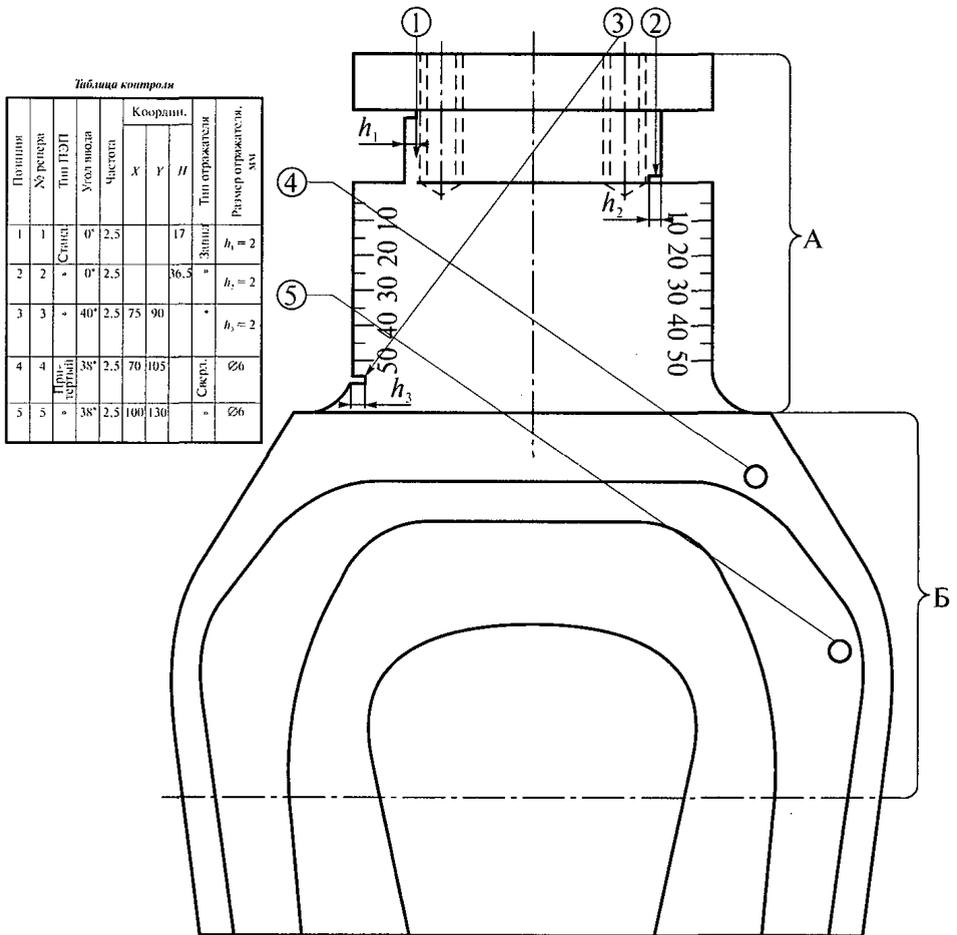

ФК1. Схема контроля лопатки ВГП типа ВОД-30М

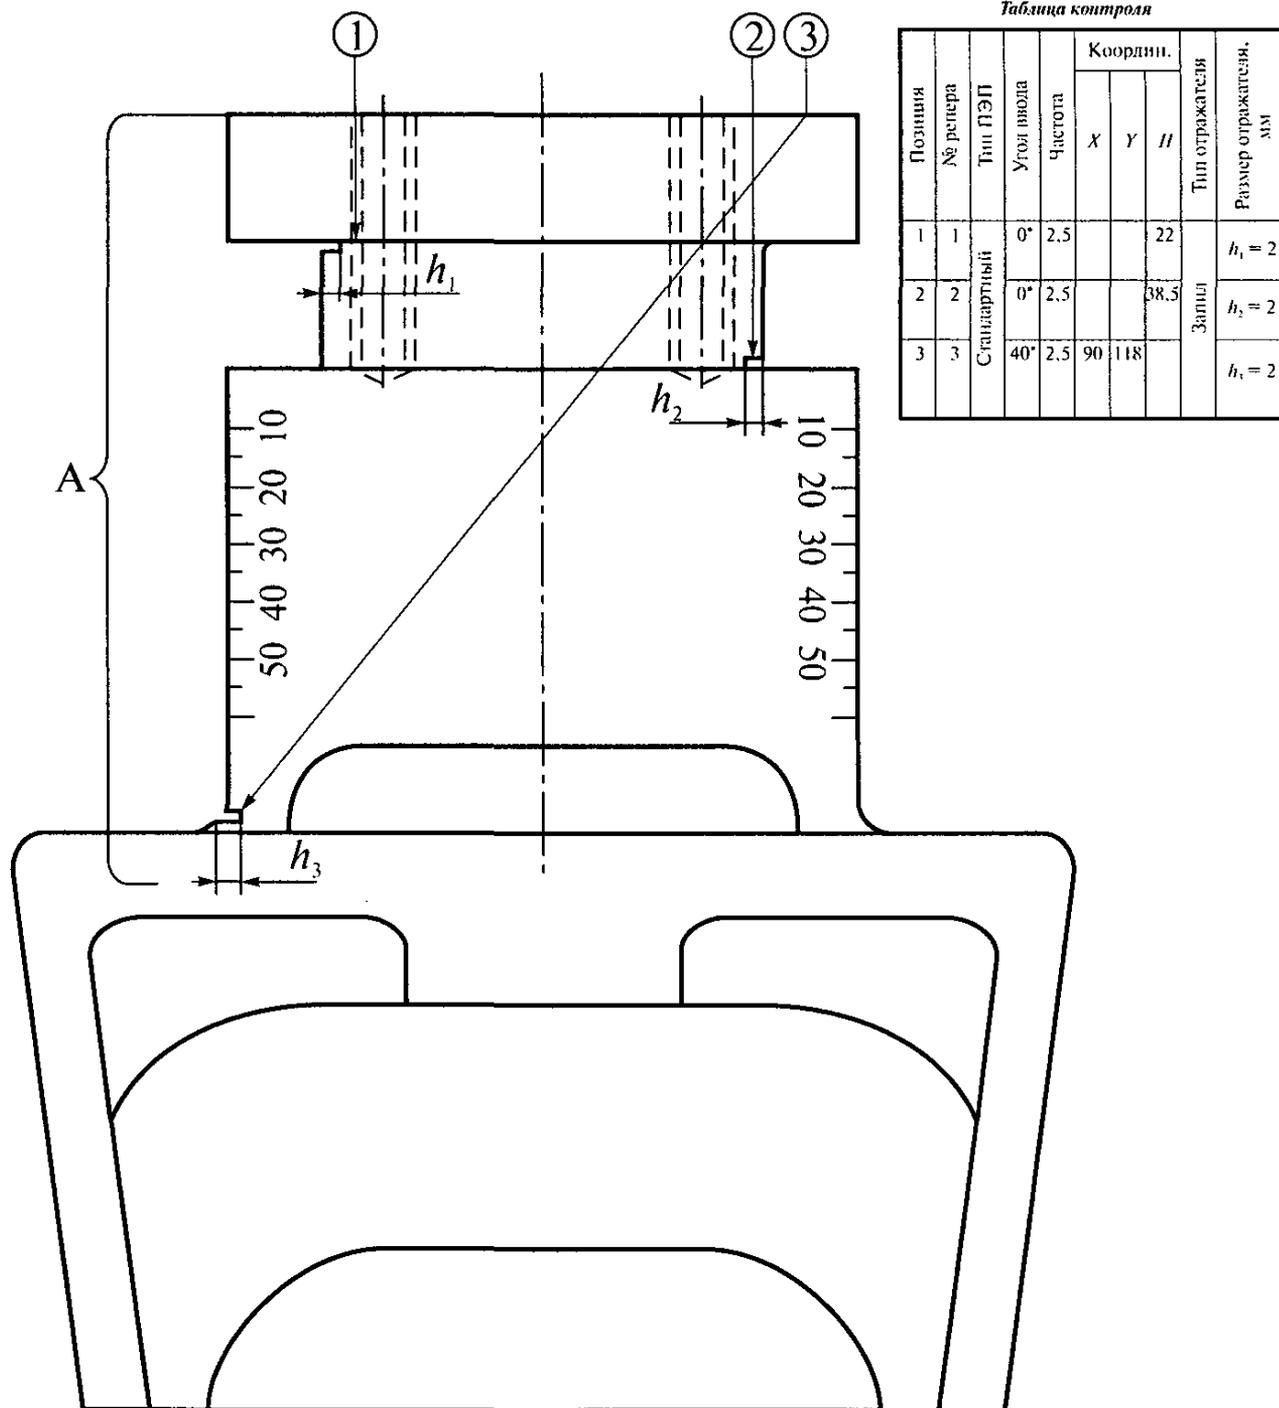

ФК2. Схема контроля лопатки ВГП типа ВОД-40М

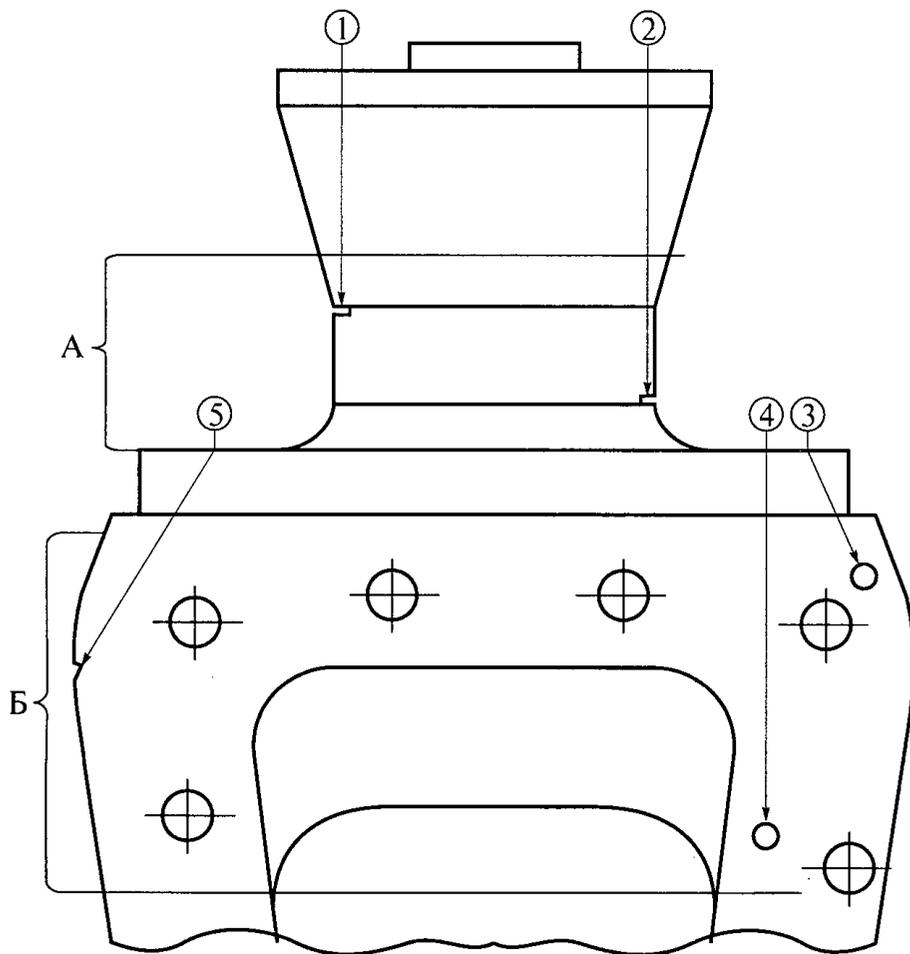


ФКЗ. Схема контроля лопатки ВГП типа ВОКД-3,6

Таблица контроля


| Позиция | № репера | Тип ПЭП | Угол ввода | Частота | Координ. | | | Тип отражателя | Размер отражателя, мм |
|---------|----------|-------------|------------|---------|----------|----|------|----------------|-----------------------|
| | | | | | X | Y | H | | |
| 1 | 1 | Стандартный | 0° | 2,5 | — | — | 65 | Запил | 2 |
| 2 | 2 | | 0° | 2,5 | — | — | 88,5 | » | 2 |
| 3 | 3 | | 40° | 2,5 | 24 | 33 | — | Сверл. | Ø6 |
| 4 | 4 | | 0° | 2,5 | — | — | 92 | » | Ø6 |
| 5 | 5 | | 40° | 2,5 | — | — | 55 | Зарубка | 3,5x4 |

Таблица контроля

| Позиция | № репера | Тип ПЭП | Угол наклона | Частота | Координ. | | | Тип отражателя | Размер отражателя, мм |
|---------|----------|------------|--------------|---------|----------|-----|------|----------------|-----------------------|
| | | | | | X | Y | H | | |
| 1 | 1 | Станд. | 0° | 2,5 | — | — | 65 | Запил | $h_1 = 2$ |
| 2 | 2 | » | 0° | 2,5 | — | — | 88,5 | » | $h_2 = 2$ |
| 3 | 3 | При-тертый | 60° | 1,25 | 165 | 90 | — | Сверл. | Ø6 |
| 4 | 4 | » | 65° | 1,25 | 185 | 75 | — | » | Ø6 |
| 5 | 2 | Станд. | 40° | 2,5 | 70 | 90 | — | Запил | $h_2 = 2$ |
| 6 | 3 | » | 40° | 2,5 | 120 | 155 | — | Сверл. | Ø6 |

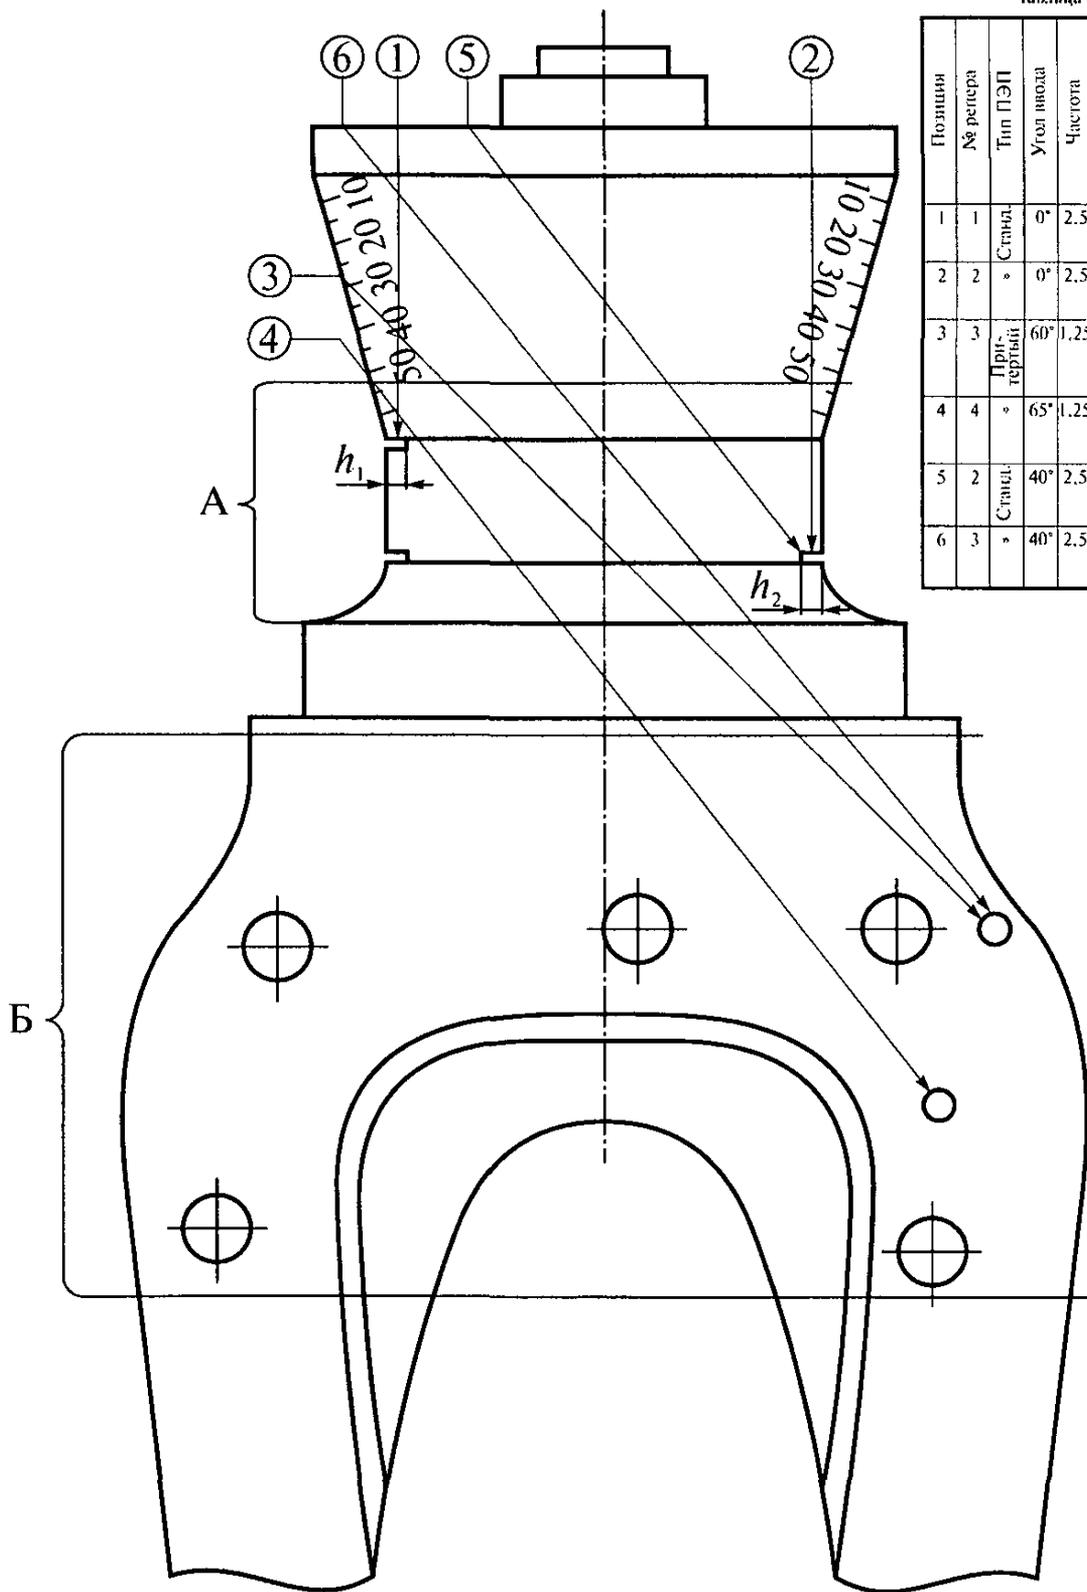

ФК4. Схема контроля лопатки ВГП типа ВОД-40

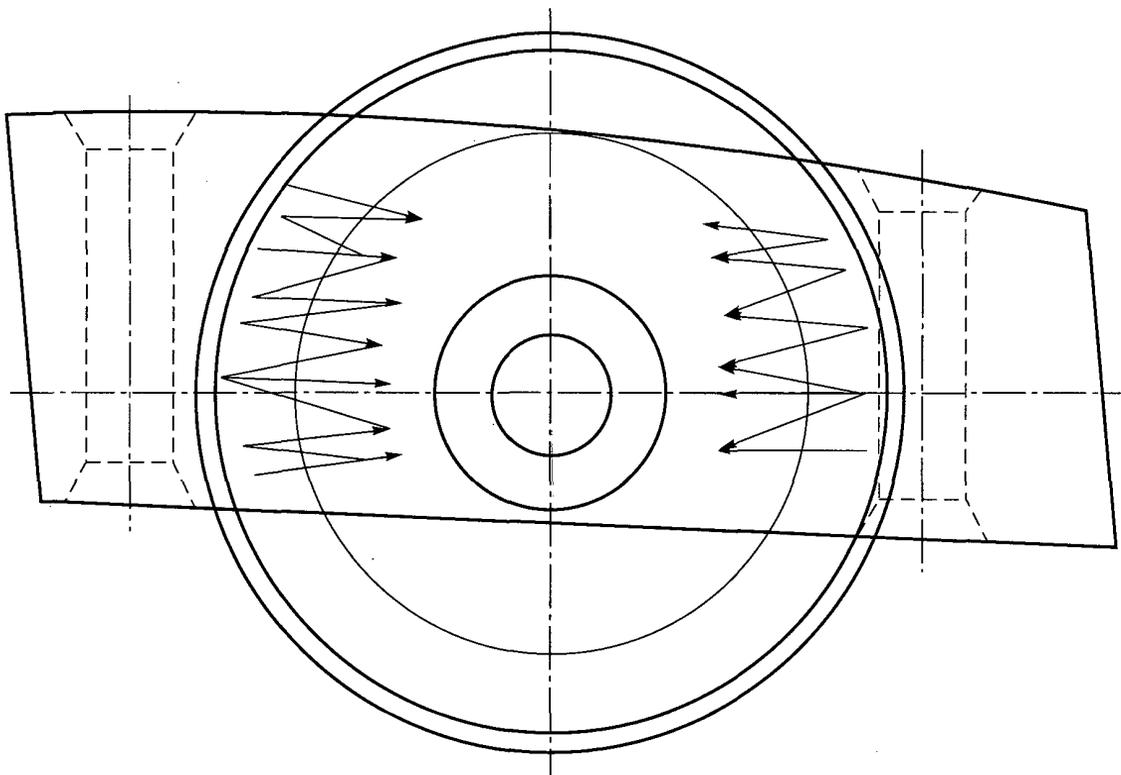

ФК5. Схема сканирования и направления прозвучивания
клепаной лопатки ВГП типа ВОД-40

По вопросам приобретения
нормативно-технической документации
обращаться по тел./факсам:
(495) 620-47-53, 984-23-56, 984-23-57, 984-23-58, 984-23-59
E-mail: ornd@safety.ru

Подписано в печать 10.06.2009. Формат 60×84 1/16.
Гарнитура Times. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем 5,25 печ. л.
Заказ № 201.
Тираж 40 экз.

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр
«Промышленная безопасность»
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 21

Отпечатано в ООО «Полимедиа»
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 18, стр. 1